# COMUNE DI SCHIO (VI)

# PIANO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

## RELAZIONE GENERALE



**GIUGNO 2019** 

Studio di Architettura Stefano Maurizio (VE)

#### **Sommario**

PREMESSA	3
SOGGETTI COMPETENTI E OBIETTIVI DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARI	RIERE
ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)	5
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
MODALITÀ DI LAVORO	8
INQUADRAMENTO TERRITORIALE	9
AMBITO EDILIZIO	10
AMBITO URBANO	15
IMPOSTAZIONE DEL PIANO	19
Modalità di lavoroProgettazione del programma informatico	
ELENCO DEI PUNTI NODALI ADOTTATI ALL'INTERNO DEL PIANO	41
CRITERI GESTIONALI UTILIZZABILI CON FILEMAKER PRO	41
RILIEVO, LA SITUAZIONE GENERALE EMERGENTE	43
AMBITO EDILIZIO	44
CONTEGGIO E STIMA ECONOMICA DELLE BARRIERE CALCOLATA PER EDIFICIOSTRALCI AMBITO EDILIZIO	
AMBITO URBANO	94
CONTEGGIO E STIMA ECONOMICA DELLE BARRIERE CALCOLATE PER UNITÀ URBANA STRALCI AMBITO URBANO	
STIME COMPLESSIVE DEI COSTI D'INTERVENTO	166
Ambito EdilizioAmbito Urbano	166

## PIANO DI ELIMINAZIONE EDLLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSIBILITÁ URBANA

# REDATTO AI SENSI DELLE L. 41 DEL 28/02/1986, L. 104 DEL 5/02/1992, L.R. 16 DEL 12/07/2007 E D.G.R.V. 841/2009

La presente relazione viene trasmessa al Comune di Schio (VI) – Settore 4 -Lavori Pubblici - Sviluppo economico – Ambiente Servizio Viabilità

- in occasione della consegna dell'incarico di cui alla determina n. :1340 del 26.10.2018 - CIG 7638715308

Il materiale in consegna è relativo alla redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e consta dell'analisi dello stato di fatto degli edifici pubblici, di alcuni tratti urbani del Comune di Schio, della rilevazione delle barriere architettoniche ivi presenti, delle relative proposte di soluzione con stima dei costi, priorità di intervento e ipotesi di suddivisione in 10 stralci.

### **PREMESSA**

Coerentemente con le politiche e le azioni promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attraverso la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.C.F.) del 2001, con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 13 Dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 Marzo 2009, con i Sette Principi dell'Universal Design, con le normative nazionali e le normative della Regione Veneto in materia di accessibilità, nel caso specifico il D.G.R.V. n. 841 del 31 Marzo 2009 "Disposizioni per la redazione e la revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)", si rende sempre più

necessario porre l'attenzione sulle persone e sulle loro funzionalità in relazione all'ambiente fisico in cui queste si trovano. Il notevole aumento della senilizzazione della popolazione, inoltre, induce a riflessioni concrete sull'approccio metodologico da parte di istituzioni, imprese e del mondo economico al fine di dare risposte efficienti al sempre più urgente problema dell'invecchiamento della società.

Investire, con coerenza, sulla qualità della vita delle persone e sulla loro autonomia, in particolare modo sulla qualità della vita degli individui che rientrano nella così detta "utenza debole" (bambini, anziani e persone con disabilità) significa operare scelte mirate e attente, dettate da un approccio che prenda in considerazione i molteplici aspetti che influenzano le dinamiche di vita di ciascun individuo.

La qualità di vita dei cittadini nel contesto urbano si misura, infatti, attraverso diverse tipologie di indicatori, uno dei quali è la mobilità pedonale. Le Amministrazioni Pubbliche hanno il compito, dunque, di garantire la piena fruibilità in autonomia, comfort e sicurezza da parte di tutti dei percorsi urbani, degli edifici e dei servizi annessi.

Le barriere architettoniche, definitive dalla normativa vigente come tutti quegli elementi che limitano e/o impediscono la percezione, la riconoscibilità, l'orientamento, la comunicazione, l'utilizzo di oggetti e l'accessibilità dell'ambiente in modo sicuro ed autonomo da parte dell'utenza, qualunque sia la condizione fisica o mentale della stessa, sono ancora oggi presenti nelle nostre città.

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, introdotto per la prima volta in Italia con la legge finanziaria n. 41/1986, successivamente richiamato e disposto dalla Legge quadro n.104/1992, è lo strumento che gli Enti Pubblici hanno a disposizione per monitorare, progettare e pianificare gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e, dunque, al raggiungimento della fruibilità, in condizioni di comfort e sicurezza, dei percorsi urbani, degli edifici e degli spazi pubblici per tutti i cittadini.

## SOGGETTI COMPETENTI E OBIETTIVI DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

"I soggetti competenti all'adozione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono le Amministrazioni Pubbliche in possesso o con la disponibilità di edifici pubblici esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni di cui al D.P.R. 503/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli spazi esterni urbani da rendere accessibili ai sensi dell'art. 24, comma 9, della L.05.02.1992, n.104. " (D.G.R. V. 841/2009, art. 2.1).

Gli obiettivi del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono quelli di garantire l'accessibilità e la visitabilità di edifici pubblici e di spazi urbani, e di grantire, quindi, il raggiungimento del maggior grado di mobilità, in autonomia sicurezza e comfort, di persone con esigenze specifiche nell'ambiente costruito.

#### LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'analisi dell'evoluzione legislativa in materia di progettazione accessibile conduce ai primi anni Settanta, ma se si restringe l'ambito di interesse al P.E.B.A., è sufficiente fare riferimento alla Legge 28/02/1986 n.41, che all'art. 32 stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Successivamente, con la Legge 05/02/1992 n.104, viene ribadito l'obbligo di redigere il P.E.B.A. da parte dei Comuni, che sono tenuti ad integrarlo con studi relativi agli spazi urbani e alla previsione di percorsi pedonali accessibili, ponendo l'attenzione anche alla presenza di ostacoli - come la segnaletica - per la mobilità delle persone.

Sul piano regionale, con la Legge 30/08/1993 n.41, il Veneto ha ribadito i campi di applicazione delle norme in materia di accessibilità e ha introdotto la concessione di contributi per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati. Si evidenzia, inoltre, l'importanza di una modifica apportata a tale norma nel 1998, con la quale si obbligano i Comuni a riservare almeno il 10% dei proventi annuali

derivanti dagli oneri concessori e dalle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica all'attuazione degli interventi previsti dai P.E.B.A.

La Regione Veneto, nel 2007, ha emanato una sorta di Legge Quadro in tema di accessibilità. Viene, così, promulgata la Legge Regionale 12/07/2007 n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche".

Ai sensi di questa normativa, negli anni successivi, la Regione emanerà una serie di D.G.R. (Decreti di Giunta Regionale) applicativi in vari aspetti della progettazione accessibile. Tra questi D.G.R. si evidenziano il D.G.R. 841 del 31 marzo 2009 "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", che stabilisce la modalità di presentazione e le modalità di approvazione dei P.E.B.A., unificando i criteri in tutta la Regione. Viene pubblicato, successivamente, il D.G.R. 1428 del 6 settembre 2011 " aggiornamento delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16", che stabilisce i nuovi criteri di progettazione negli edifici residenziali privati e negli edifici e spazi aperti al pubblico. Quest'ultimo Decreto è stato preso come riferimento metodologico tecnico-cuturale anche per quanto riguarda gli spazi pubblici nei casi di nuova progettazione, nonostante il campo di applicazione riguardi il privato e il privato aperto al pubblico. Le prescizioni tecniche del presente decreto, infatti, differiscono dal punto di vista prestazionale dalla normativa nazionale. Si riporta, a titolo di esempio, il criterio di progettazione per il superamento dei dislivelli attraverso le rampe inclinate, per le quali la pendenza longitudinale massima viene indicata al 5% rispetto all'8% ammesso dalla Legge 503/96.

Il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, dunque, può essere definito come strumento di programmazione degli interventi per il conseguimento e la progettazione dell'accessibilità e della visitabilità anche del patrimonio edilizio e urbanistico, legato alla mobilità pedonale.

#### LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Le Amministrazioni Pubbliche, grazie alle diverse tipologie di strumenti di pianificazione a loro disposizione, attraverso il raccordo tra i diversi Piani e attraverso la programmazione attenta e specifica degli interventi che scaturiscono da questi, possono operare su più livelli per garantire una fruizione

dello spazio urbano quanto più autonoma possibile, sicura e agevole per la maggior parte delle persone.

Le azioni promosse dagli Enti Pubblici, che determinano gli insediamenti produttivi, abitativi, socio-relazionali, e la mobilità anche pedonale, se messe in relazione tra loro in modo oculato e omogeneo, qualificano lo sviluppo del territorio, garantendone in primis la piena "accessibilità".

L'esperienza in materia, soprattutto italiana, ha dimostrato che solo interventi predeterminati da un progetto specifico, unitario e globale possono garantire un buon rapporto costi/benefici per tutta la comunità. Si è dimostrato, di contro, che le azioni finalizzate all' adequamento parziale, solitamente messe in atto in casi di emergenza, e che gli interventi così detti "a macchia di leopardo" di cui sono il risultato, comportano costi maggiori e minori benefici. Ciò significa che investire a priori sull'accessibilità, quindi operare scelte che garantiscono l'autonomia, il comfort e la sicurezza delle persone, ha una incidenza positiva sui costi sociali. Poiché tutte le attività svolte dalle persone, in qualsiasi condizione e in qualsiasi fase della loro evoluzione esse si trovino, hanno bisogno di luoghi, spazi e strutture adequati alle funzioni da svolgere e, in particolar modo, ai loro bisogni, sarà necessario che questi luoghi spazi e strutture siano tali da favorire l'espletamento delle attività, delle relazioni, e della partecipazione di chiunque. Investire, dunque, in una progettazione attenta ed oculata ai bisogni reali delle persone, mettendo al centro l'accessibilità e considerandola come fulcro e motore propulsore, vuol dire investire in progetti sostenibili a lungo termine per un benessere ambientale diffuso.

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche può, quindi, essere considerato come volano per azioni efficaci e concrete di recupero del territorio costruito e di rigenerazione urbana. Può, inoltre, essere considerato come strumento generatore di una oculata programmazione urbanistica volta a fornire ai cittadini un reale benessere ambientale.

Per lo sviluppo di una ottimale programmazione urbanistica sono necessari due tipi di approccio:

- culturale, in primis, inerente alla formazione e all'aggiornamento professionale, in particolar modo sulle tematiche dell' accessibilità, dei tecnici e dei progettisti, siano essi delle pubbliche amministrazioni, direttamente e non coinvolti nel P.E.B.A., siano essi esterni alle pubbliche amministrazioni. Questo, per garantire un "dialogo" alla pari tra i vari soggetti;

- metodologico, inerente alla modalità di pianificazione integrata degli interventi. La metodologia utilizzata per lo sviluppo dei P.E.B.A, infatti, può diventare una "prassi" per le amministrazioni. L'Ufficio Tecnico, acquisendo informazioni dal Piano suddetto, e acquisendo tutti gli strumenti informatici utilizzati per la sua redazione, può innescare interventi a cascata che siano la diretta conseguenza del P.E.B.A. stesso. Le Amministrazioni potrebbero, quindi, applicare un modus operandi, già consolidato e validato, per ampliare, per esempio, gli stralci di intervento di altre aree non incluse nel primo Piano.

## **MODALITÀ DI LAVORO**

Come previsto dalla normativa di riferimento, gli ambiti di intervento del P.E.B.A. sono due: l'ambito edilizio e l'ambito urbano.

Per la redazione del presente Piano si è tenuto in considerazione il principio di sistema, nel quale entrambi gli ambiti entrano in relazione. Di questo sistema, dunque, gli elementi fondanti sono gli edifici e lo spazio urbano, e le interconnessioni fra i suddetti elementi sono i percorsi (pedonali). In questo specifico Piano si inseriscono anche i servizi ad essi annessi (i trasporti pubblici). Lo svolgimento del Piano è stato contraddistinto dalle seguenti fasi operative, emblematiche per la messa a regime di una metodologia ormai consolidata:

- 1. inquadramento e analisi conoscitiva del contesto urbano;
- 2. individuazione degli edifici pubblici e individuazione dei tratti urbani principali per la mobilità pedonale;
- 3. individuazione dei tratti urbani di collegamento con gli edifici pubblici individuati, al fine di creare una rete di percorsi pedonali;
- 4. rilievo delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e dei tratti urbani individuati;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso incontri e dibattiti;
- 6. progettazione degli interventi con stima dei costi;
- 7. individuazione delle priorità di intervento attraverso l'analisi della concentrazione delle funzioni nelle vie e negli edifici;
- 8. restituzione del materiale su base informatica, stampabile

9. La modalità e la metodologia di lavoro adottate fanno sì che si possa garantire un' alta qualità del lavoro restituito, sia per gli strumenti informatici specifici messi a punto per la rilevazione, sia per la preparazione dei tecnici incaricati, sia per la tipologia di rilevazione effettuata in campo (barriera per barriera, con specifiche tecnologie, e restituzione degli interventi e stima dei costi di intervento), per la possibilità da parte delle amministrazioni di utilizzare, nel tempo e in modo dinamico, il materiale consegnato.

Si fa presente che, a differenza di quanto previsto dalle schede dell'allegato A del D.G.R. 841 del 31 marzo 2009 "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", non si è proceduto con la restituzione delle informazioni sul grado di accessibilità complessiva "a semaforo" (accessibile, parzialmente accessibile, non accessibile) poiché in tale metodologia è insito un giudizio espresso in modo soggettivo. Seguendo i principi dell'I.C.F., infatti, ciascun individuo ha caratteristiche, potenzialità e funzionalità proprie, diverse da chiunque altro, messe in relazione all'ambiente costruito. Si è, pertanto, impossibilitati nel dare "giudizi" soggettivi sul "cosa sia accessibile", e soprattutto "accessibile per chi". La metodologia adottata, pertanto, è quella di una "rilevazione oggettiva" del costruito, attraverso la lettura dalle barriere, indivuduate attraverso la conoscenza e la sensibilità acquisite dagli operatori sulle tematiche trattate e di una restituzione delle eventuali soluzioni suggerite per la risoluzione delle criticità individuate, con relativa stima dei costi.

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il presente Piano ha interessato il centro storico della città di Schio, alcune zone della periferia e alcune località limitrofe quali Santissima Trinità, Magrè, Ca' Trenta, Giavenale, Monte Novegno, Poleo, San Rocco del Tretto, San Ulderico del Tretto, Santa Caterina del Tretto, Piane-Santa Maria del Pornaro.

Il presente P.E.B.A. ha riguardato, nel suo complesso, la rilevazione di:

- 80 edifici;
- 113 vie, per un totale di 43 Km;

Si riporta l'elenco dettagliato degli edifici oggetto di intervento per l'ambito edilizio, e l'elenco delle vie, per l'ambito urbano con relative planimetrie di inquadramento territoriale.

## **AMBITO EDILIZIO**

	P.E.B.A. Edifici – Centro	
ID	NOME	INDIRIZZO
1	PALAZZO GARBIN - SEDE MUNICIPALE	Via Pasini, 33
2	PALAZZO ROMNI ROSSI - SEDE UFFICI COMUNALI	Via Pasini, 27
3	PALAZZO EX TOMASI - SEDE UFFICI COMUNALI	Via Pasini, 45
4	PALAZZO MARASCHIN ROSSI - SEDE UFFICIO TECNICO COMUNALE E VIGILI URBANI	Via Pasini, 76
5	PALAZZO MOLIN - SEDE URBANISTICA	Via Pasini 70
6	PALAZZO TOALDI CAPRA - SEDE ASSOCIAZIONI ED EVENTI	Via Pasubio 52
10	PALAZZO FOGAZZARO - CASA DELL'ARTE DELLA CITTA'	Via Pasini
11	CASERMA DEI CARABINIERI	Via Pietro Maraschin 65
12	EX VILLA VERGEAT - ALLOGGI CARABINIERI	Via Pietro Maraschin
13	CASERMA GUARDIA DI FINANZA - EX VILLA SCOTTI	Via Pietro Maraschin 61
14	CASERMA POLIZIA STRADALE	Viale XXIX Aprile
15	SEDE TRIBUNALE - ex pretura	Via Pietro Maraschin, n°10
16	BIBLIOTECA CIVICA	Via Carducci
30	PARCHEGGIO INTERRATO	Piazza Falcone e Borsellino
31	SHED DEL LANIFICIO CONTE (piano terra)	Via XX Settembre
32	CASERMA PIETRO CELLA	Via Rovereto
35	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	Via Jaen Monnet 25
38	LOFT CONTE	Via dalla Costa/Largo

		Fusinelle
39	GIARDINO E TEATRO JACQUARD	Via Pasubio
45	FABER BOX (centro servizi dell'area campus)	Via Tito Livio, 23
47	CIMITERO SCHIO (abitazioni e spogliatoi; necrofori)	Via Santa Croce
50	CHIESETTA SANTA MARIA IN VALLE	Via Grumi dei Frati
51	CHIESA SAN FRANCESCO	Via Baratto
62	STADIO LANEROSSI ( con piscina, campi da tennis e	Via Riboli
02	bocciodromo)	
73	STADIO DEL RUGBY	Via Colombara
74	EX BAGNI PUBBLICI	Via XX Settembre
	SEDI ASSOCIATIVE - ACLI	Vicolo della Giasara -
86		ex Santacatterina
		Margherita
	EX FABBRICA ALTA LANEROSSI, EX CENTRALE	Via Pasubio
93	TERMICA E CENTRALE IDROELETTRICA UMBERTO I	
	ED ALTRI EDIFICI CONTIGUI	
94	CHIOSTRI ANTICO OSPEDALE BARATTO	Via Valletta
96	EX TEATRO ASTRA	Via Battaglione Val
		Leogra, n ° 45
97	EX ASILO NIDO "BAMBI"	Via Baratto
99	EX ASILO ROSSI (compresa ex casa suore)	Via Pasubio
10	SCUOLA DELL'INFANZIA ROSMINI "A. ROSSI"	Via Rovereto, nº88
5		
10	SCUOLA PRIMARIA ROSMINI "A. ROSSI"	Via Rovereto, nº88
6		
10	SCUOLE ELEMENTARI SANTA CROCE - SCUOLA	Via Strasseggiare, n
8	PRIMARIA "DON GNOCCHI"	°18
11	SCUOLA MEDIA FUSINATO, PALESTRA E ISAI	Via Martiri della
5		Libertà
11	EDIFICI CORTILE INTERNO SCUOLA "G. MARCONI"	Via Pietro Maraschin,
8		N° 5
14	AUTORIMESSE	Via Leopardi
2		
_		

4			
15 I	POLIZIA MUNICIPALE	Via Pasini, 74	
3			
	P.E.B.A. Edifici - Ca' Trenta		
ID	NOME	INDIRIZZO	
65	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA	Ca' Trenta	
	(con ampliamento)		
109	SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA " DON	Via Giovanni XXIII, n°21	
	MILANI" - CA' TRENTA	(Ca' Trenta)	
	P.E.B.A. Edifici – Giaven	ale	
ID	NOME	INDIRIZZO	
52	CHIESA SANTA GIUSTINA	Via Chiesa Santa Giustina	
32		(Giavenale)	
64	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE	Giavenale	
85	CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DI	Via Sorelle Boschetti	
	GIAVENALE	(Giavenale)	
110	SCUOLE ELEMENTARI "V.DA FELTRE" DI	Via Giavenale di Sopra, nº 74	
	GIAVENALE		
	P.E.B.A. Edifici – Magr	è	
ID	NOME	INDIRIZZO	
53	CIMITERO MAGRE'	Via Tuzzi	
61	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	Via Roma	
67	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MAGRE'	Via Asolo, Magrè	
87	EX SCUOLE ELEMENTARI CAMIN	Via Camin a Magrè	
98	ASILO NIDO	Via Mantova	
104	SCUOLA PRIMARIA "SAN BENEDETTO"	Via Collareo, nº36 (Magrè)	
104	MAGRE' CON PALESTRA		
114	SCUOLA MEDIA "DON AGOSTINO	Via Vercelli , nº1 (Magrè)	
114	BATTISTELLA" DI MAGRE'		
137	EX FILANDA VIA CAMIN - serie di mini alloggi	Via Camin	
	e centro diurno		
	P.E.B.A. Edifici – Monte Magrè		

ID	NOME	INDIRIZZO	
46	SCUOLE ELEMENTARI	Via Chiesa Monte Magrè (Monte Magrè)	
54	CIMITERO DI MONTE MAGRE'	Via Chiesa Monte Magrè	
	P.E.B.A. Edifici – Pole	20	
ID	NOME	INDIRIZZO	
55	CIMITERO DI POLEO	Via San Giorgio	
70	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO POLEO	Poleo	
111	SCUOLA PRIMARIA "G.B. CIPANI" DI POLEO	Via Falgare, nº 50 (Poleo)	
	P.E.B.A. Edifici – Porna	aro	
ID	NOME	INDIRIZZO	
59	CIMITERO DELLE PIANE	Via Piane	
60	CIMITERO DEL PORNARO - TRETTO	Contrà Bonati	
100	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DEL PORNARO	Santa Maria del Pornaro	
	P.E.B.A. Edifici – San Rocco del Tretto		
ID	NOME	INDIRIZZO	
58	CIMITERO DI SAN ROCCO DEL TRETTO	Contrà Gierte	
83	EX SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO	Via dalla Guardia	
	P.E.B.A. Edifici – Santa Caterina del Tretto		
ID	NOME	INDIRIZZO	
56	CIMITERO DI STANTA CATERINA DEL TRETTO	Contrà Consati	
	=\/		
82	EX SCUOLE ELEMENTARI DI SANTA CATERINA	Santa Caterina del Tretto	
82			
82 ID	CATERINA		
ID	CATERINA  P.E.B.A. Edifici – Santissima	a <b>Trinità</b> INDIRIZZO	
	P.E.B.A. Edifici – Santissima  NOME	a <b>Trinità</b> INDIRIZZO	
ID 66	P.E.B.A. Edifici – Santissima  NOME  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	a <b>Trinità</b> INDIRIZZO	
ID	P.E.B.A. Edifici – Santissima  NOME  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E CENTRO CIVICO SS. TRINITA'	a <b>Trinità</b> INDIRIZZO Ss. Trinità	

	TDINITAU		
	TRINITA'"		
116	SCUOLA MEDIA SS. TRINITà	Via dei Boldù	
	P.E.B.A. Edifici – Tret	to	
ID	NOME	INDIRIZZO	
57	CIMITERO DI SAN ULDERICO DEL TRETTO	Contrà San Ulderico	
112	SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN ULDERICO	San Ulderico di Tretto, nº63	
	P.E.B.A. Edifici – Zona Industriale		
ID	NOME	INDIRIZZO	
19	MAGAZZINI COMUNALI	Via Cementi	
20	CAPANNONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	Via Lago di Tovel	
68	PALAZZETTO DELLO SPORT	Via Campagnola	
69	PISCINA	Via Campagnola	
171	AREA CONCERTI	Via dello Sport	

## **AMBITO URBANO**

P.E.B.A. Urbano – Unità Urbane del Centro		
ID	NOME	
85	GALLERIA PETANGE	
90	LARGO FUSINELLE	
93	LOCALITA' BOLDORO	
155	PIAZZA A. ROSSI	
158	PIAZZA STATUTO	
162	PIAZZA IV NOVEMBRE	
170	SCALETTE DELL'ARCO	
171	STRADA DEI FRATI	
179	VIA A. DA SCHIO	
181	VIA A. FOGAZZARO	
182	VIA A. FUSINIERI	
185	VIA A. LUZIO	
196	VIA A. ROSSI	
208	VIA A. FLEMING	
209	VIA ALFREDO BACCARINI	
217	VIA A. FUSINATO	
230	VIA BARATTO	
249	VIA BROLO DEL CONTE	
252	VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA	
263	VIA CA' MASOTTA	
269	VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	
275	VIA CAPITANO SELLA	
279	VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA	
281	VIA CARDATORI	
288	VIA CASTELLO	
292	VIA CEMENTI	
310	VIA D. MANIN	
312	VIA DANTE ALIGHIERI	
316	VIA DEI BOLDU'	

329	VIA DEI VIGNA
330	VIA DEL FERRO
333	VIA DEL REDENTORE
339	VIA DELLA POTARA
340	VIA DELLA POZZA
342	VIA DELLA VALLETTA
346	VIA DELLO SPORT
347	VIA D. COMPAGNI
350	VIA DON F. FACCIN
363	VIA E. FERMI
370	VIA F. DE PINEDO
375	VIA F.LLI PASINI
391	VIA FRA' MATTEO DA SCHIO
393	VIA F. BARACCA
400	VIA G. GARIBALDI
403	VIA G. LEOPARDI
405	VIA G. MARCONI
409	VIA G. B. CONTE
412	VIA G. B. MORGAGNI
413	VIA G. TIEPOLO
417	VIA G. MAZZINI
427	VIA G. VERDI
430	VIA G. D'ANNUNZIO
433	VIA GAMINELLA
440	VIA GIARETTE
445	VIA G. CARDUCCI
454	VIA GORZONE
458	VIALE GRUMI DEI FRATI
462	VIA I. NIEVO
468	VIA L. DA VINCI
520	VIA M. SANUDO
549	VIA MONTE CIOVE
561	VIA N. TRON
570	VIA P. RIBOLI

583	VIA PASUBIO
591	VIA PIETRO MARASCHIN
600	VIA PORTA DI SOTTO
601	VIA POZZA MARASCHIN
611	VIA ROSSECCO VECCHIO
625	VIA ROMPATO
627	VIA ROVERETO
637	VIA S. G. BOSCO
645	VIA S. GAETANO
673	VIA SANTISSIMA TRINITA'
674	VIA STRASSEGIARE
679	VIA T. VECELLIO
686	VIA T. LIVIO
705	VIA VENEZIA
706	VIA XX SETTEMBRE
707	VIALE XXIX APRILE
721	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
722	VIA PETITTI DI RORETO
724	VIALE SANTA CROCE
725	VIALE TRENTO TRIESTE
758	VICOLO SANTA MARIA
830	VIA S. C. DE LELLIS
833	PIAZZALE DIVISIONE ACQUI
885	VIA RAFFAELLO
50001	VIA SAN ROCCO
50002	VIA A. TOALDI
50004	VIA A. MANZONI
50005	VIA A. RIGHI
50006	VIA CAUSSA
50007	VIA FRA' G. DA SCHIO
50008	PIAZZA ALMERICO DA SCHIO

P.E.B.A. Urbano – Unità Urbane della Frazione di Magrè		
ID	NOME	
221	VIA ASOLO	
240	VIA BIELLA	
248	VIA BROGLIALOCO	
270	VIA CAMIN	
274	VIA CAMPO SPORTIVO	
303	VIA COLLAREO	
513	VIA C. MAGRE'	
515	VIA MANTOVA	
573	VIA PADOVA	
595	VIA PIO X	
616	VIA RIVA DI MAGRE'	
691	VIA TUZZI	
723	VIALE ROMA	
746	VICOLO GAVARDO	
P.E.B.A. Urbano – Unità Urbane della Frazione di Giavenale		
ID	NOME	
184	VIA ANTONIO GRAMSCI	
325	VIA SERVI DI MARIA	
441	VIA GIAVENALE DI SOPRA	
442	VIA GIAVENALE DI SOTTO	
672	VIA SORELLE BOSCHETTI	

#### IMPOSTAZIONE DEL PIANO

#### Modalità di lavoro

Le fasi operative del presente Piano sono state caratterizzate dall'utilizzo dello strumento informatico, riconoscendone le versatili potenzialità per il rilievo, per la restituzione dei dati e per la gestione, a posteriori, in forma dinamica dei dati raccolti.

Gli strumenti informatici che si è avuto modo di utilizzare sono due: un applicativo del data base File Maker Pro, progettato ad hoc ed utilizzato nella fase di rilievo, e un applicativo QGIS che consente di dialogare con in Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) in uso presso l'Amministrazioni Comunale.

Seguono un elenco ed una spiegazione dettagliata delle fasi che hanno caratterizzato lo svolgimento del Piano:

- A. Progettazione del programma informatico;
- B. Indagine conoscitiva della realtà territoriale;
- C. Partecipazione;
- D. Analisi degli edifici e dei percorsi pedonali individuati, con rilevazione delle barriere e delle criticità fonte di disagio e pericolo;
- E. Proposte specifiche, in loco, atte all'eliminazione delle barriere e al miglioramento del comfort ambientale, con stima dei costi;
- F. Individuazione delle priorità di intervento;
- G. Elaborazione dei dati in formato grafico-descrittivo;
- H. Verifica e simulazione teorica del grado di accessibilità conseguibile in relazione agli stralci ipotizzati;
- I. Stesura della relazione finale per l'approvazione del P.E.B.A.;
- J. Formazione dei tecnici preposti all'uso e all'aggiornamento del software che gestisce il P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO LEGENDA: CENTRO 1 Via Monte Lozza EDIFICI ANALIZZATI NEL PEBA VIE ANALIZZATE NEL PEBA Via dei Vigna Strada dei Frati Via Cappuccini 105 Via Rovereto Via Dante Alighieri Via Sebastiano Bologna 118 Via Paolo Lioy Via Cimatori Torrente Leogra Via Venezia


413 900 900

600

300

1200 m

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO

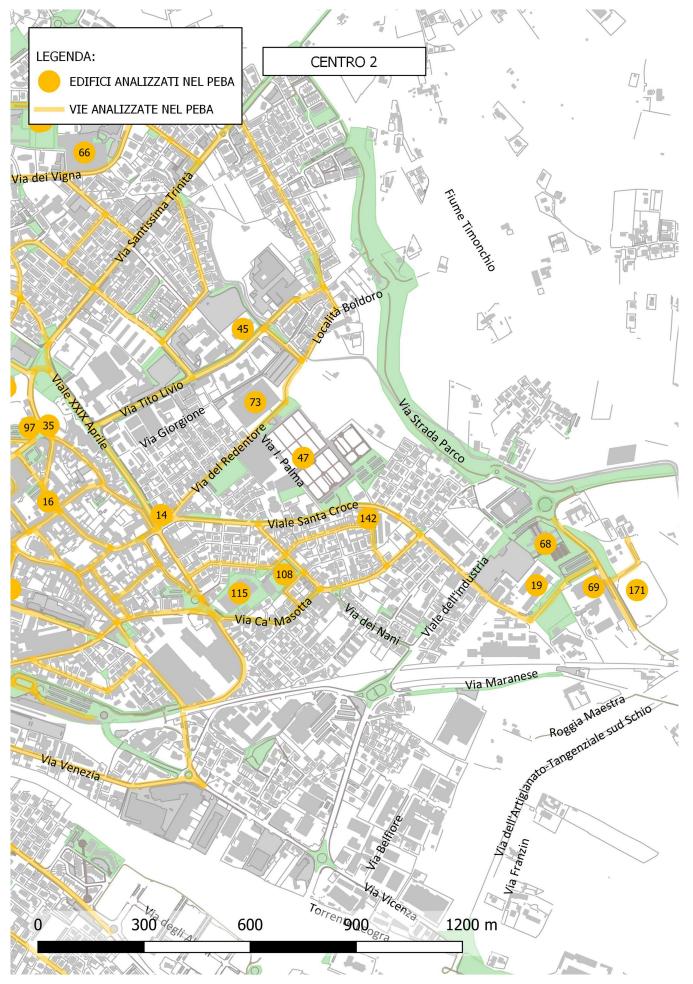




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO

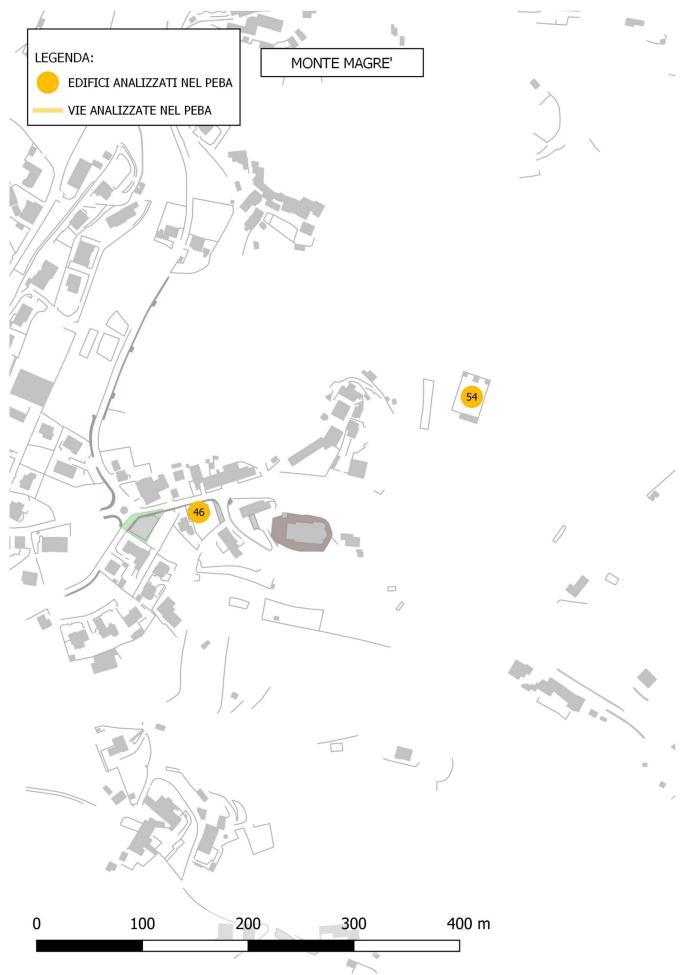


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO





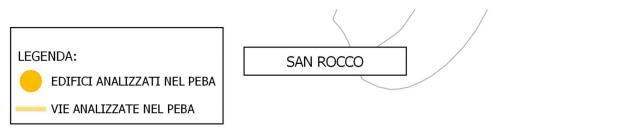

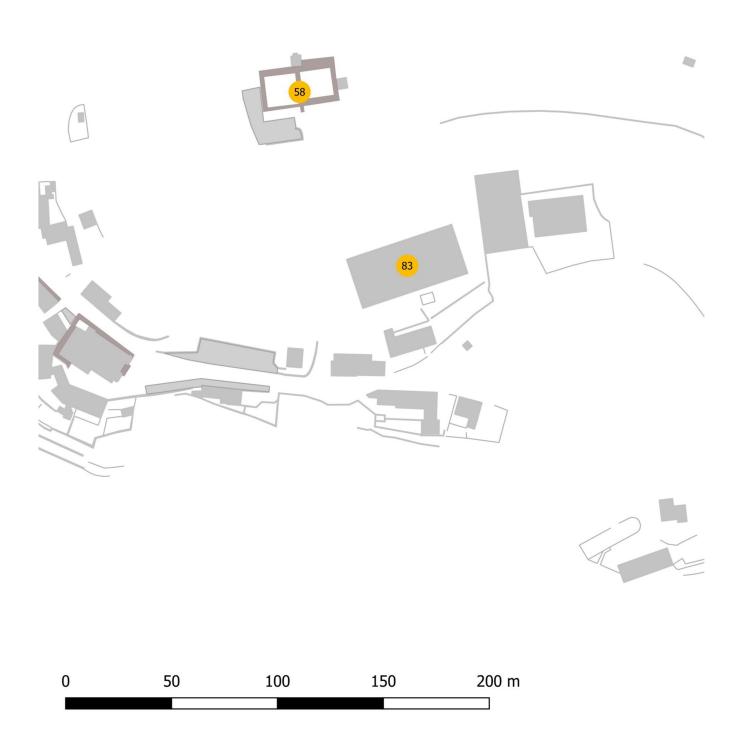

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO LEGENDA: SANTA CATERINA EDIFICI ANALIZZATI NEL PEBA VIE ANALIZZATE NEL PEBA 82 200 m 50 100 150


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE DI SCHIO LEGENDA: SANTISSIMA TRINITA' EDIFICI ANALIZZATI NEL PEBA VIE ANALIZZATE NEL PEBA 102 pista ciclabile Centro Schio - Santissima Trinità 107 116 Via dei Tamburini Vicolo dei Baretta 66 Via dei Vigna Via Dino Lanaro Via Enrico Ferm Nia Alessandro Fleming

200


300


100

400 m

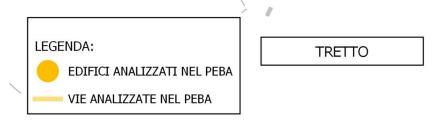





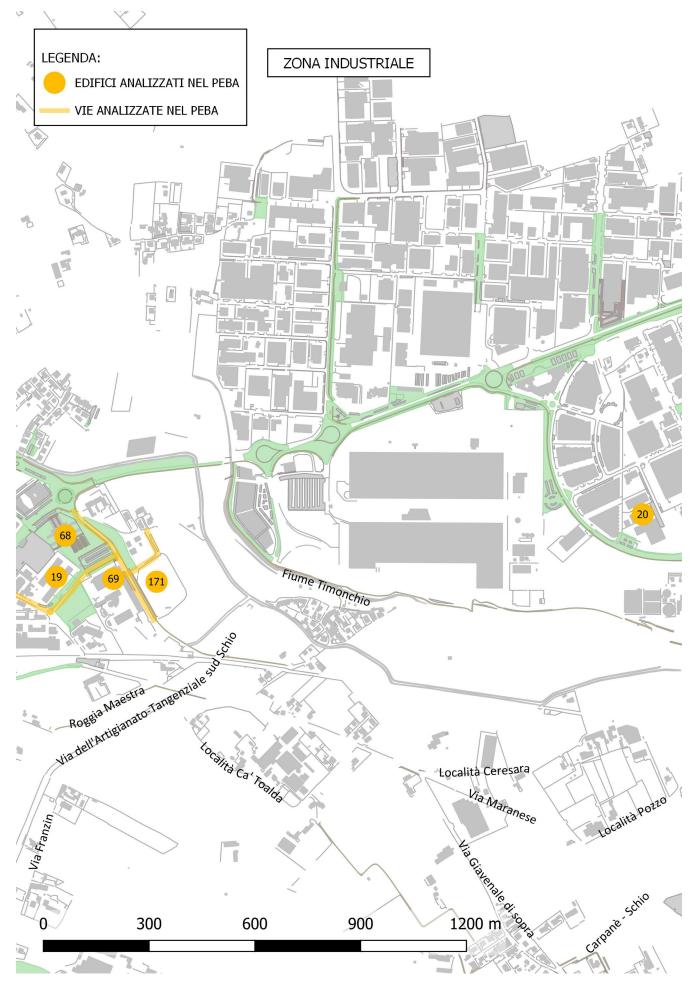

#### Progettazione del programma informatico

Per le fasi di rilievo si è utilizzato un applicativo sviluppato dai professionisti incaricati, su base FILE MAKER PRO; per le fasi di proposta degli interventi si è operato attraverso un sistema di classificazione gestito da un data base.

Un codice identificativo univoco permette l'individuazione georeferenziata del luogo rilevato e della problematica individuata tramite un programma GIS (QGIS).

Lo stesso codice (data base) ha permesso il dialogo e l'inserimento nell'articolato sistema informativo territoriale (S.I.T.) di tutti i dati del rilievo e delle relative proposte di intervento attraverso dei file "SHAPE".

Tutti i dati del P.E.B.A. possono, così, essere a disposizione dei tecnici Comunali che potranno interrogare il S.I.T. attraverso delle "domande intelligenti", "QUARY".

Gli stessi dati, opportunamente filtrati, potranno essere messi a disposizione della cittadinanza.

In entrambi i casi sarà possibile gestire e programmare gli interventi, anche in relazione ad altri compartimenti di gestione del territorio, quali la viabilità, i trasporti pubblici, le infrastrutture (reti tecnologiche), ecc.

Grazie alle caratteristiche esplorative dei programmi, sarà possibile compiere analisi topologiche e statistiche, con le quali evidenziare:

- la priorità degli interventi, con la classificazione dei percorsi e delle aree in cui intervenire;
- i vincoli tecnologici, che si traducono in incrementi di spesa nell'esecuzione dei lavori;
- la pianificazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'amministrazione, tenendo conto della programmazione già prevista in altri settori, quali la viabilità o lavori di scavi per ripristino della rete fognaria, elettrica, illuminazione pubblica, installazioni di nuove reti per la comunicazione via cavo. Sarà, cioè, possibile evidenziare con un tematismo la porzione di territorio oggetto del Piano che rientra nella programmazione di altri interventi, così da poter scorporare la spesa prevista dal piano stesso (nel caso del S.I.T.);
- -interrogazione, individuazione planimetrica, visualizzazione e stampa delle schede di analisi relative l'accessibilità.

Sarà possibile interrogare il sistema secondo criteri prestabiliti di tipo qualitativo (via, edificio e sue funzioni presenti, tipologia di ostacolo, tipologia di intervento, appartenenza a pubblico oppure a privato), quantitativo (larghezza, lunghezza, dislivello dei percorsi, quantità, costi stimati), intersezione e combinazione dei criteri elencati.

Le informazioni sono completate da un corredo esaustivo di immagini associate alle entità grafiche oppure alle schede opportunamente implementate per la visualizzazione puntuale dell'ostacolo e dell'edificio.

L'Ufficio Tecnico, inoltre, attraverso un secondo software relazionato, potrà gestire il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche nei seguenti modi:

- attraverso un vincolo economico, richiedendo tutti gli interventi rientranti all'interno di una determinata spesa;
- attraverso una sequenza temporale, ordinando i percorsi in base al valore di intervento, e, quindi, per stralci;
- attraverso tipologie di intervento, mediante la ricerca di una specifica criticità/problematica;
- attraverso l'emergenza sopravvenuta per cause non dipendenti dal programma amministrativo.

Le indicazioni suggerite nel Piano definiscono, quindi, le caratteristiche funzionali e prestazionali di orientamento generale (una sorta di "guida") per i progetti definitivi ed esecutivi.

#### A. Indagine conoscitiva della realtà territoriale

Quando si affronta la problematica dell'abbattimento delle barriere dello spazio costruito diventa assolutamente indispensabile conoscere la realtà sociale, produttiva e progettuale del territorio in esame.

Occorre conoscere, quindi, l'utenza interessata e le necessità primarie di questa, i luoghi di interesse pubblico, i luoghi d'interesse commerciale, amministrativo, ricreativo e sociale, i principali assi della mobilità, lo stato di manutenzione dei luoghi e dei percorsi, l'intensità del traffico pedonale. Tutti questi elementi sono utili sia per le fasi di rilievo sia per le fasi successive di restituzione e analisi dei dati come, per esempio, per la fase di indagine per l'analisi delle priorità -dirette o indirette- finalizzata alla scelta e alla riqualificazione degli edifici e dei percorsi pedonali.

#### **B.** Partecipazione

L'attività di partecipazione, prevista anche dalla normativa regionale, è una delle fasi cardine nella redazione di un P.E.B.A., poiché l'utenza interessata, cioè la cittadanza e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, è coinvolta in prima persona in un momento importante di confronto tra le amministrazioni e i progettisti. Le associazioni hanno un ruolo predominante, per esempio, per la segnalazione di criticità vissute nel quotidiano e per **suggerimenti** e indicazioni sull'adozione di alcune soluzioni progettuali.

Un primo incontro di presentazione è stato gestito dall'Ing. Basilisco nel mese di febbraio 2019. (?)

In data 26/06/2019, presso la sede del Comune di Schio, in via Pasini n.27 si è svolto un incontro e tra i tecnici del Comune, gli assessori comunali, le associazioni e i tecnici progettisti durante il quale si sono presentate le modalità operative con le quali si sono svolte le attività di rilievo.

Durante l'incontro si è potuto esporre ai presenti il Piano nelle sue fasi in progress, condividendo la metologia adottata, l'approccio di tipo olistico e culturale, la scelta delle aree interessate dal Piano, gli strumenti tecnici utilizzati. Durante il suddetto incontro è stato anche distrubuito un questionario, attraverso il quale poter segnalare eventuali problematiche e osservazioni di sorta. I dati raccolti saranno elaborati per potere procedere a considerazioni specifiche su azioni da intraprendere nel medio-lungo termine da parte dell'Amministrazione.

A titolo dio esempio è emersa la richiesta, come emergenza, già evidenziata durante le fasi di rilievo, della messa a norma della rampa pedonale di accesso al cimitero Comunale di Schio (tra l'altro esiste già un progetto definitivo per la sistemazione di tale rampa). L'amministrazione può in questo caso decidere di aumentare la priorità di questo intervento, collocandololo nel primo stralcio.

#### C. Analisi degli edifici e dei percorsi

L'analisi degli edifici e dei tratti urbani è stata effettuata attraverso una minuziosa rilevazione e catalogazione delle barriere architettoniche.

In merito all'**ambito edilizio**, gli edifici di Schio hanno presentato caratteristiche molto diverse tra di loro. Alcuni edifici, soprattutto del centro, anche soggetti a vincolo di tutela, sono stati oggetto di restauro, grazie al quale sono state attuate delle soluzioni che permettono di accedere al luogo interessato, e fruirne per lo più in autonomia. Si è, dunque, notata un'attenzione all'accessibilità e alle soluzioni progettuali finalizzate al suo raggiungimento.

Nel presente Piano, tuttavia, si sono segnalati degli ostacoli e delle barriere relativi all'adozione di soluzioni per l'accessibilità retaggio di approcci obsoleti alla normativa (rampe inclinate all'8% di pendenza, altezze dei wc inadeguate, rubinetteria di tipo a leva lunga, altezze maniglioni inadeguate).

In alcuni edifici della periferia come anche in quelli delle frazioni, si è riscontrata, di contro, la totale assenza di soluzioni adeguate per superare, per esempio, i dislivelli (assenza di ascensori, rampe con pendenze eccessive).

In tutti gli edifici analizzati si è notata una mancanza di attenzione a soluzioni tali da consentire la comoda e sicura fruizione da parte delle persone cieche e ipo vedenti.

In merito all'ambito urbano, (è evidente il lavoro si è notata una netta distinzione tra le tipologie di materiali utilizzati tra il centro storico e tra le frazioni/località, soprattutto montane. In centro storico si è privilegiato l'utilizzo di materiali pregiati; nelle periferie e nelle località si è privilegiato l'utilizzo di materiali comuni, meno pregiati come asfalto e conglomerato cementizio. Si è notato, come, inoltre ci sia una differenza morfologica notevole tra le diverse parti di città e località, che influenza naturalmente la fruizione agevole dei percorsi. Le frazioni, soprattutto quelle montane, seguono le curve di livello, e presentano, dunque, una pedenza longitudinale anche importante ( esempio: le fraziopni del Tretto, del pornaro, ma anche Magrè), Le proposte per questi tratti viari, dunque, sono state orientate su soluzioni che non si propongono l'obiettivo di correggere le pendenze ivi presenti. Piuttosto si prefiggono l'obiettivo di garantirne la fruizione attraverso i mezzi (pubblici e/o privati), e di garantirne il massimo confort dotando gli edifici principali di parcheggi riservati, laddove non previsti, posti in prossimità degli ingressi.

Il centro storico di Schio, prevalamente in piano, è caratterizzato da percorsi pedonali realizzati con materiali nobili (i più diffusi, porfido e trachite). I materiali nobili sono stati "rivisitati", per essere posti in opera in modo da diventare un accenno di guida tattile per le persone cieche. E evidente l'approccio attento e sensibile, di recente realizzazione, che ha portato l'intero centro storico ad un buon livello di accessibilità di base. In alcune vie si è notato, come, a volte, si sia privilegiato il traffico gommato al traffico pedonale. Ci sono, infatti, alcuni tratti viari in cui i percorsi pedonali vengono interrotti da parcheggi privati, e alcuni in cui vengono interrotti dalla pista ciclabile. Si riporta come esempio Via F. Baratto. Un tratto di percorso pedonale, in lastre di trachite, viene ridotto a causa della

presenza dei parcheggi per auto, per poi esaurirsi improvvisamente nella pista ciclabile. Questo tratto di via diventa a percorrenza promiscua, riducendo la sicurezza per le persone che lo percorrono a piedi.

Si fa presente che tutte le soluzioni proposte saranno oggetto di verifica in sede opportuna, e la loro fattibilità e compatibilità saranno valutate in relazione ai vincoli esistenti, siano questi di tipo paesaggistico, storico, architettonico.

Nelle vie analizzate della prima cintura esterna e delle frazioni, alcuni tratti di percorso risultano sottodimensionati, e spesso con sconnessioni. In altre zone risulano addirittura inesistenti.

Nelle frazioni sono assenti tratti di marciapiede, che rendono la fruizione dello spazio urbano non agevole e privo di sicurezza per il pedone.

Per quanto riguarda **l'ambito edilizio**, sono state segnalate barriere quali: accessi inadeguati agli edifici; rampe d'accesso inadeguate; assenza di collegamenti verticali quali ascensori/piattaforme elevatrici; pavimentazioni sdrucciolevoli; servizi igienici riservati inesistenti o inadeguati; assenza di segnatelica informativa tattile (orizzontale e verticale).

Si precisa che per l'individuazione delle barriere presenti negli edifici, in particolar modo per gli elementi predisposti per il superamento dei dislivelli quali le rampe e per i servizi igienici, si è fatto riferimento anche al D.G.R. 1428 del 6 settembre 2011, che ha apportato modifiche sostanziali dal punto di vista prestazionale nella fruizione dell'ambiente costruito.

Per tale ragione si sono spesso segnalati, come elemento "barriera":

- le rampe, la cui pendenza è superiore al 5%;
- nei servizi igienici, seppure conformi al D.M. 236/89, il wc posto ad altezza di 50 cm (in quanto il D.G.R. 1428/2011 prevede che l'altezza massima sia di 45 cm da terra) ed il maniglione/corrimano posto a 80 cm da terra (in quanto il D.G.R. 1428/2011 prevede che l'altezza massima sia 70 cm da terra). Per quanto riguarda i maniglioni ribaltabili, si fa notare che, essendo questi provvisti di doppio appoggio, ed essendo uno dei due appoggi a 70 cm da terra, è possibile non intervenire per rimuoverli e riposizinarli.

Per quanto riguarda **l'ambito urbano**, sono state segnalate barriere quali: dislivelli nei percorsi pedonali dovuti a gradini, cordoli, passi carrai, pendenze eccessive (longitudinali e trasversali), pavimentazioni sconnesse/deformate/sdrucciolevoli, dissesti di elementi prefabbricati; assenza di marciapiedi; percorsi pedonali di larghezza insufficiente -a volte dovuti alla sosta

inadeguata di veicoli- supporti per la segnaletica verticale, dissuasori, fioriere, cestini dei rifiuti, espositori; attraversamenti pedonali non protetti; avvisatori ottici e acustici; assenza di parcheggi; ecc.

Negli attraversamenti pedonali superiori ai 10 metri è stato scelto di prevedere l'inserimento nella parte centrale dell'attraversamento, una linea guida podotattile di 20 cm in materiale termoplastico.

Il censimento effettuato ha portato, dunque, alla conoscenza e all'individuazione di tutti quegli "ostacoli", presenti sia negli edifici sia nella viabilità pedonale, evidenziandone gli aspetti quantitativi e qualitativi al fine di proporre, nella fase successiva, gli interventi per una graduale eliminazione oppure per interventi di adeguamento. L'analisi condotta sia sullo stato della viabilità pedonale sia sullo stato degli edifici, ha preso in considerazione la totalità degli elementi ivi presenti.

Si rende noto che tutti i sopralluoghi, effettuati con gli appropriati strumenti di lavoro (strumenti informatici, strumenti tecnici come flessometro; distanziometro laser; pendenziometro), hanno restituito una vasta gamma di casistiche che, illustrate su mappe topografiche, consentono una lettura complessiva della realtà analizzata.

# D. Proposte specifiche, in loco, atte all'eliminazione delle barriere e al miglioramento del comfort ambientale, con stima dei costi

Per l'ambito edilizio, le proposte sono state restituite attraverso codici numerici su planimetria in formato digitale. In entrambi gli ambiti, una legenda descrive, mediante brevi relazioni e disegni illustrativi, ogni luogo interessato e il singolo intervento da eseguire. Per quanto riguarda l'ambito urbano, le proposte sono state restituite attraverso codici numerici riportati sul percorso analizzato opportunamente rappresentato in cartografia digitalizzata e georeferenziata.

Le soluzioni fornite sono frutto di un insieme di valutazioni relative alla funzionalità dei percorsi, al grado di fattibilità concreta delle soluzioni stesse, alla compatibilità degli interventi con l'ambiente circostante e alle esigenze dell'utenza.

Ogni intervento riporta una stima di massima dei costi dell'intervento stesso. Individuazione delle priorità di intervento L'individuazione delle priorità di intervento viene effettuata attraverso un incrocio di dati estrapolati da un algoritmo del programma informatico e dall'analisi oggettiva delle amminstazionei e dei progettisti.

Per ciascun edificio e per ciascun percorso è stata compilata una scheda analitica nella quale si segnalano i servizi pubblici o aperti al pubblico presenti, la presenza di persone con disabilità, le condizioni di intensità della frequenza pedonale, della frequenza veicolare, lo stato di manutenzione, i programmi di intervento, ecc.

Ogni voce segnalata assume un peso diverso. Una formula matematica definisce un peso finale che è proporzionale alla priorità suggerita.

#### E. Elaborazione dei dati in formato grafico-descrittivo

L'insieme dei dati raccolti viene opportunamente archiviato ed organizzato seguendo criteri di gestione relazionale dei dati, così da poter essere, questi, utilizzati a seconda delle esigenze di analisi richieste, in particolar modo se compiute utilizzando applicativi che sono in grado di far dialogare dati associati ad entità cartografate e digitalizzate (per esempio, il S.I.T.).

## F. Verifica e simulazione teorica del grado di accessibilità raggiungibile in relazione agli stralci ipotizzati

Per giungere alla definizione delle priorità d'intervento e della loro programmazione è necessaria l'analisi dei dati cartografici e alfanumerici raccolti. La fase relativa alla programmazione degli interventi rappresenta il momento in cui vengono gestiti i dati raccolti, sia quelli forniti dall'Amministrazione sia quelli rilevati dal professionista sul territorio.

Dati raccolti dal professionista incaricato:

- individuazione degli edifici e dei percorsi da analizzare;
- caratteristiche degli edifici pubblici;
- caratteristiche dei tratti urbani, quali indici di traffico pedonale;
- numero ed importanza degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico;
- -condizioni generali degli edifici e dei percorsi, rilevate mediante l'osservazione del tecnico, e nello stato in cui questi versano al momento del sopralluogo; foto e filmati dei percorsi oggetto del Piano e delle criticità rilevate.

Al termine delle fasi di rilievo e di restituzione dei dati con stima dei costi, il Piano avrà assunto le caratteristiche di una banca dati integrata alla cartografia della città.

È grazie, appunto, a questo modello di organizzazione dei dati che è possibile definire una programmazione attendibile degli interventi.

Una delle esigenze primarie dell'Amministrazione è quella di poter programmare gli interventi di adeguamento in rapporto alla disponibilità finanziaria e, quindi, di stabilire quali interventi debbano essere eseguiti per primi in virtù della loro urgenza. Come anticipato, per definire ciò si farà ricorso allo strumento informatico; il numero delle variabili che entrano in gioco nel determinare l'importanza di un edificio rispetto ad un altro oppure di un percorso rispetto ad un altro è tale per cui un approccio tradizionale alla gestione dei dati sarebbe impossibile.

Si precisa che le priorità di intervento che emergono dal presente Piano possono essere gestite in modo critico e dinamico dall'Amministrazione e dai tecnici. Nel caso specifico, per esempio, per quanto riguarda gli interventi relativi al centro storico, essendo stato già oggetto di miglioramenti recenti, ed essendo caratterizzato da materiali pregiati, seppur con le criticità già enunciate, si può valutare l'ipotesi di razionalizzare le risorse su criticità più urgenti da risolvere, anche in altre parti di città.

#### G. Relazione conclusiva

È il documento in cui si restitusce il lavoro eseguito, in cui si esplicano le metodologie utilizzate e in cui si evidenziano le problematiche di carattere tipologico emerse sul territorio, nonché la suddivisione degli interventi per stralci e costi sommari.

Nello specifico, le soluzioni suggerite in fase di rilevazione sono frutto di un insieme di valutazioni relative alla funzionalità degli edifici e dei percorsi, al grado di fattibilità concreta degli interventi ed alla loro compatibilità con l'ambiente circostante. Il tutto, partendo dal presupposto di non modificare sostanzialmente l'organizzazione e le caratteristiche strutturali dello spazio costruito.

In ambito urbano, per esempio, nel caso in cui la complessità e la quantità degli interventi sono risultati molto elevati, si è suggerito un intervento radicale di rifacimento del percorso, provvedendo ad una descrizione minuziosa di ciascuna opera di rifacimento suggerita, lasciando alla discrezione dell'Amministrazione Comunale il tipo di scelta da adottare per ciascuna strada.

Nel caso, per esempio, di una strada carrabile ad unico senso di marcia con percorsi pedonali presenti in entrambi i lati e di larghezza, questi, notevolemente inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, si è proceduto con l'analisi e le proposte di soluzione per entrambi i marciapiedi, descrivendo in una nota esplicativa la possibilità di considerare, da parte dell'Amministazione, l'ipotesi di allargare adeguatamente un solo marciapiede.

Per migliorare, in generale, la fruibilità dei percorsi si è fatta particolare attenzione ai seguenti elementi di pericolo/ostacolo:

- a) marciapiedi con un dislivello eccessivo rispetto alla quota della sede stradale;
   dislivelli inadeguati dovuti a intersezioni con passi carrai; pendenze trasversali e longitudinali eccessive; attraversamenti pedonali inadeguati;
- b) raccordi non adeguati fra il piano inclinato e la sede stradale;
- c) pavimentazioni delle aree oppure dei percorsi pedonali con superfici irregolari, sconnesse o sdrucciolevoli, con griglie metalliche a trama inadeguata e non a norma di legge;
- d) percorsi pedonali e marciapiedi dalla larghezza inadeguata per il passaggio delle persone;
- e) percorsi pedonali e marciapiedi sufficientemente ampi, ma con restringimenti del passaggio dovuti a frequenti ostacoli fissi e mobili, quali: pali per l'illuminazione, segnali stradali, alberi, auto in sosta abusiva, continue interruzioni del livello di calpestio con passi carrabili, biciclette addossate ai muri di fabbricati, strutture ad uso pubblicitario, fioriere, rastrelliere, cassonetti della spazzatura;
- f) assenza oppure mal posizionamento di elementi di arredo urbano;
- q) assenza di attrezzature e servizi di particolare necessità, quali fontanelle;
- h) assenza di segnaletica tattile per l'orientamento e la sicurezza dei pedoni non vedenti e ipovedenti;
- i) assenza di segnaletica sonora nei semafori pedonali (rari casi).

Si è, inoltre, introdotto come elemento di sicurezza, la segnaletica tattile per le persone non vedenti in presenza di tutti gli attraversamenti pedonali e in corrispondenza di incroci particolarmente pericolosi che ne sono risultati sprovvisti. Un altro elemento introdotto, concordato con i rappresentanti delle Associazioni provinciali delle persone cieche, è stato quello di inserire una linea guida tattiloplantare in tutti gli attraversamenti pedonali a raso dalla lunghezza superiore ai nove metri.

## H. Formazione dei tecnici preposti all'uso e all'aggiornamento del software che gestisce il P.E.B.A.

In accordo con l'amministrazione, si prevedono degli incontri per la formazione dei tecnici preposti alla gestione dei dati e degli applicativi di gestione del P.E.B.A.

Sarebbe auspicabile estendere la formazione in materia di accessibilità anche a tutti i tecnici del territorio non direttamente interessati dal P.E.B.A. per poter ampliare la cultura sulle tematiche dell'Universal Design e del benessere ambientale.

# ELENCO DEI PUNTI NODALI ADOTTATI ALL'INTERNO DEL PIANO

I sopralluoghi sono stati scanditi da due fasi ben precise:

- la prima, fondamentale, di conoscenza del territorio e delle problematiche emergenti per definire un "modus operandi" condiviso con l'Amministrazione Comunale.
- la seconda, caratterizzata dalla rilevazione metodica della porzione di territorio preso in esame.

Per garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici da parte delle persone con esigenze specifiche sarà necessario, nel futuro e in sede di progettazione esecutiva, porre attenzione a una serie di interventi spesso, a torto, considerati minori: un'idonea collocazione degli elementi di arredo urbano e attrezzature fisse (luoghi di sosta, cestini e cassonetti della spazzatura), un'accurata scelta dei materiali e la posa di questi a regola d'arte, come indicato e raccomandato nella fase di stesura del P.E.B.A.

La buona riuscita di queste indicazioni dipenderà molto dalle scelte effettuate dai progettisti futuri e dall'attenzione posta negli interventi in fase esecutiva.

Tutti gli interventi suggeriti sono da considerarsi proposte di minima sia per quanto riguarda la scelta dei materiali sia per quanto riguarda le dimensioni indicate a garanzia della fruibilità dei percorsi urbani.

### CRITERI GESTIONALI UTILIZZABILI CON FILEMAKER PRO

La rilevazione delle criticità implica contestualmente l'azione di adeguamento di ogni singola criticità rilevata (indicazione prestazionale); l'insieme dei dati prodotti e raccolti rientra all'interno di un programma informatico.

- Il programma informatico di gestione dei dati, le cui prestazioni sono state concordate all'interno dell'Ufficio Tecnico, garantisce nello specifico:
- -l'individuazione delle priorità specifiche degli interventi relativi a ciascun edificio e a ciascun percorso;
- -l'individuazione della priorità generale rispetto agli edifici e ai percorsi rilevati;
- -la descrizione prestazionale di ciascun intervento relativo alla eliminazione oppure al superamento della barriera architettonica rilevata;
- -la visualizzazione grafica su monitor della proposta;
- -la valutazione indicativa dei costi per ciascun intervento;
- -l'approfondimento delle soluzioni rispetto alla criticità presa in esame e la comparazione con la normativa vigente in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- -la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso un vincolo economico;
- -la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso una sequenza temporale costituente il programma generale di intervento;
- -la ricerca degli interventi da realizzarsi attraverso la loro tipologia;
- -la ricerca degli interventi da realizzarsi quando sopraggiunge un'emergenza non dipendente dal programma generale di intervento (attraverso il nome dei percorsi o delle piazze);
- -la riproduzione dei dati informatizzati mediante la stampa su supporto cartaceo ogni qualvolta se ne ravveda l'esigenza;
- -il controllo, a posteriori, della realizzazione e quindi dello "status" del programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso una scheda che accompagna il collaudo dell'opera;
- -l'esportazione di qualunque dato.

Il rilievo degli edifici è stato restituito graficamente attraverso dei codici numerici posizionati in corrispondenza della criticità rilevata.

Il rilievo urbano è stato restituito graficamente in modo puntiforme ed in modo lineare.

Trattasi di rilievo puntiforme tutto ciò che riguarda:

- la pavimentazione ed in particolare: sconnessioni, deformazioni superficiali, assenza totale o parziale di materiale;
- sconnessioni di pozzetti, chiusini, griglie e caditoie;
- aree parcheggio;

- eliminazione di dossi;
- rifacimenti di rampe, raccordi con il manto stradale;
- segnaletica tattilo-plantare di stop e attenzione;
- zebrature;
- dislivelli;
- ostacoli verticali, impiantistica, arredo urbano;
- corrimano, arredi mobili, cordoli di contenimento di alberature, griglie drenanti;
- strettoie, passaggi obbligati, giochi.

Trattasi di lineare tutto ciò che riguarda ampie superfici come:

- la pavimentazione deformata e/o sconnessa per lunghi tratti;
- fugature ampie;
- realizzazione di marciapiede in rilevato;
- realizzazione di marciapiedi a quota strada;
- pendenza trasversale del marciapiede;
- segnaletica orizzontate di delimitazione del pedonale;
- due o più passi carrabili;
- segnaletica tattilo-plantare di orientamento;
- ostacoli orizzontali (vegetazione)

### RILIEVO, LA SITUAZIONE GENERALE EMERGENTE

Come già descritto, i sopralluoghi sono stati effettuati su edifici e sui percorsi definiti, metro dopo metro, e sono state evidenziate le barriere, le situazioni di disagio, la mancanza di sicurezza per l'utente, provvedendo a tutte quelle soluzioni atte al miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale.

A seguito del caricamento dei dati sul data base è stato possibile analizzare e quantificare le criticità rilevate suddividendole in diversi modi, a seconda delle esigenze di consultazione e di dati da estrapolare.

LE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE SONO SOLO UN ESEMPIO DI POSSIBILI ANALISI DEI DATI ESPOTABILI SIA DA FILE MAKER PRO CHE DA S.I.T., A SECONDA DELLE ESIGENZE DEI VARI UFFICI.

### **AMBITO EDILIZIO**

Criticità negli edifici- Esempi di QUERY

Tipologia di Barriera Rilevata

Nella tabella seguente, si evincono, per quantità, le criticità più diffuse elencate in ordine decrescente, in modo da evidenziare quelle più ricorrenti:

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
Corrimano: assenza/inadeguatezza	178
rampa: assenza	124
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	116
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione	79
esistente, assenza di porzioni di essa.	
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	67
Corrimano: inadeguatezza	65
Serramento interno inadeguato	55
Segnaletica a pavimento: assenza	55
Maniglione: assenza	54
rampa non conforme	48
Attaccapanni: posizione inadeguata	44
Rubinetteria inadeguata	42
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	41
Specchio: posizione inadeguata	39
Discontinuità della pavimentazione	34
vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	33
serramento esterno inadeguato	32
Servizio igienico riservato: assenza	27
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio	27
in linea, parallelo al percorso pedonale)	
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento	26
delle persone non vedenti	
Assenza di piattaforma elevatrice	20
Arredo interno: posizione inadeguata	20
Maniglione: inadeguato	20

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
Pavimentazione sconnessa (stabilizzante)	17
Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su	16
pavimentazione esistente in ghiaia	
presenza corpo radiante: da proteggere	16
sdrucciolevolezza della pavimentazione	16
Bancone sportello pubblico: inadeguato	16
Assenza di percorso a raso	15
Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che costituisce ostacolo	15
piattaforma elevatrice: assenza	15
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio	13
a pettine ortogonale al percorso pedonale)	
Tazza wc inadeguata	13
Piccola piattaforma elevatrice: assenza	13
Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto	12
Piatto doccia a pavimento: assenza	12
Molla di ritorno del serramento inadeguata	11
segnalazione di arrivo al piano: assenza	10
fascia antisdrucciolo: inadeguata	9
Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	9
Assenza di segnaletica interna alla cabina	8
Assenza di spazio calmo	8
Citofono: assenza	8
Lavabo: posizione inadeguata	8
Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.	7
ascensore: assenza	7
Sconnessione del gradino	7
Inserimento di pavimentazione antitrauma	7
Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	7
ostacolo: elemento murario	7
Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	6
Tavolo: inadeguato	6
Presenza di pendenza trasversale eccessiva	6
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	6

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
Gradini non dotati di evidenziazione cromatica per ipovedenti	5
Segnaletica informativa: assenza	5
placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	5
Assenza di percorso in rilevato	5
Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie	5
deformata/sconnessa	
Interruttore: posizione inadeguata	5
ostacolo: cordolo	5
Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi complessi	4
Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo	4
Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)	4
Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato	4
Specchio: assenza	4
Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	4
Dislivello costituito da gradino inferiore a 5 cm di altezza	4
Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia	4
Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento	3
Piatto doccia: inadeguato	3
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	3
Difficoltà di percezione della differenza di quota	3
Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm)	3
Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo	3
Elemento murario da modificare	3
Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	3
maniglia inadeguata	2
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici	2
servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)	
bussola inadeguata	2
Dislivello dovuto a contropendenza	2
Assenza di segnaletica informativa	2
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale	2
gradino/i inadeguato	2
Maniglia ad altezza inadeguata	2

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
ascensore inadeguato	2
Assenza di seduta all'interno della cabina	2
Arredi mal posizionati	2
Caditoia inadeguata	2
Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	2
servoscala: assenza	2
Assenza di tettoia di protezione	2
Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di accostarsi per una	2
persona in carrozzina)	
illuminazione: insufficiente	2
Vaso wc: posizione inadeguata	2
Ostacolo costituito da rami sporgenti	2
piattaforma elevatrice inadeguata	2
Specchio inadeguato	2
Pavimentazione sdrucciolevole	2
Campanello di chiamata/citofono: posizione inadeguata	2
Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni	2
Zerbino: assenza	2
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni	2
Assenza di segnale tattile e cromatico a pavimento di inizio e fine rampa	2
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. Situazione	1
specifica di parcheggio pubblico con più di 25 posti auto. (Parcheggio in	
linea, parallelo al percorso pedonale)	
Sostituzione di fontanella	1
Assenza di corrimano all'interno della cabina	1
Pavimentazione sconnessa (terra)	1
maniglia assente	1
Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	1
sdrucciolevolezza del gradino	1
Maniglione antipanico: inadeguato	1
bidet: posizione inadeguata	1
Locale scarsamente illuminato (Scale)	1
Campanello di allarme: assenza	1

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
Percorso con pavimentazione non praticabile (strato erboso)	1
Pavimentazione sconnessa (pietrame)	1
Percorso in pendenza privo dell'alternativa a gradini	1
Sconnessione dell'area verde	1
Ostacolo costituito da seduta	1
Parcheggio collocato in posizione non idonea per la funzione richiesta	1
Ostacolo costituito da seduta (panchina)	1
Segnaletica verticale da sostituire	1
Ostacolo costituito da segnaletica in genere	1
Maniglioni inadeguati	1
Assenza di parcheggio riservato posto a spina di pesce.	1
Estintore: posizione inadeguata	1
Ostacolo sporgente dal muro: da proteggere	1
Citofono: posizione inadeguata	1
Lavabo: assenza (bagno riservato)	1
vaso wc: inadeguato	1
Foro porta inadeguato (inferiore 120 cm)	1
Ostacolo: zerbino incassato (da sostituire)	1
dislivello superiore ad 1 cm	1
parapetto: assenza/inadeguatezza	1
Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani interrati	1
con fessure longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni	
Sconnessione della pavimentazione	1
Distributori automatici non idonei	1
Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta	1
preesistente	
Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (scivoli)	1
Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti: assenza	1
Presenza di sconnessioni e fessurazioni della pavimentazione esistente.	1
Inadeguatezza del parapetto esterno	1
Assenza di attraversamento pedonale a raso	1
Contenitore postale posto ad altezza eccessiva.	1
Contenitore per la raccolta dei rifiuti: posizione inadeguata	1

CONTEGGIO BARRIERE RILEVATE PER TIPOLOGIA	N
Parcheggio riservato con una differenza di quota con il marciapiede e	1
superficie destinata alla manovra della carrozzina in pendenza.	
Protezione: assenza	1
Maniglioni posizionati ad altezza inadeguata	1
Gradino sdrucciolevole	1
Spazio insufficiente per la manovra	1
Pulsantiera interna dell'ascensore: inadeguata	1
citofono: inadeguato	1
ostacolo: zerbino (da rimuovere)	1
spigoli vivi: non protetti	1
Gradino/i con rapporto altezza/pedata, inadeguato	1
Intervento complesso	1
Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata	1
campanello di chiamata: assenza	1
Assenza di spazio per la mobilità	1
Lettore di badge: posizione inadeguata	1
Scarsa o inesistente areazione dei locali	1
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione	1
attraversamento)	
Assenza di strisce zebrate	1
Totale complessivo	177
	7

# CONTEGGIO E STIMA ECONOMICA DELLE BARRIERE CALCOLATA PER EDIFICIO

Per meglio descrivere le criticità rilevate su ogni singolo edificio, si è creata una tabella in cui vengono riportate le quantità o la frequenza delle criticità a cui è stata associata una soluzione.

La tabella intende, inoltre, definire una stima dei costi relativi alle categorie degli interventi previsti dal P.E.B.A.

Si precisa che la "stima dei costi", definita dall'articolo 2.4.2 del D.G.R. 841 del 2009, non è un vero e proprio "computo metrico estimativo". Le cifre relative ai costi, di seguito riportate, sarebbero dovute essere arrotondate all'euro oppure

alle decine di euro tralasciando i decimali. L' algoritmo utilizzato dal programma di calcolo, però, è tarato sulla seconda cifra decimale. L'arrotondamento matematico è stato mantenuto nelle tabelle presenti in questa relazione, estrapolate direttamente dall'applicazione di File Maker.

Le criticità rilevate ed elencate in tabella sono solo apparentemente una ripezione l'una dell'altra. Riguardano, infatti, la stessa tipologia di criticità individuata in diversi luoghi dell'area oggetto di Piano. Per tale ragione anche i costi associati alla tipologia di intervento per risolvere la criticità specifica variano. Tutto ciò si potrà verificare dall'applicativo messo a disposizione anche della cittadinanza. Le criticità sono poste secondo un ordine decrescente di spesa.

ID	NOME EDIFICIO	N	€
1	PALAZZO GARBIN - SEDE MUNICIPALE	53	€ 53.152,80
	Segnaletica a pavimento: assenza	8	€ 1.850,70
	Serramento interno inadeguato	7	€ 10.150,00
	Corrimano: inadeguatezza	6	€ 6.209,80
	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		
	su supporto	5	€ 375,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	4	€ 4.635,36
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 4.448,00
	Maniglione: inadeguato	3	€ 1.050,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	3	€ 13.500,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	2	€ 1.100,00
	Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	2	€ 340,00
	rampa: assenza	2	€ 3.370,08
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 508,86
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Lettore di badge: posizione inadeguata	1	€ 1.000,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 180,00
	Scarsa o inesistente areazione dei locali	1	€ 2.000,00
	Distributori automatici non idonei	1	€ 1.500,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
2	PALAZZO ROMANI ROSSI - SEDE UFFICI COMUNALI	44	€ 96.826,73
	Serramento interno inadeguato	5	€ 2.100,00
	serramento esterno inadeguato	4	€ 8.600,00
	Specchio: posizione inadeguata	3	€ 90,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	3	€ 8.400,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 1.930,00
	Lavabo: posizione inadeguata	3	€ 1.350,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 2.151,77

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	2	€ 1.700,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 20.000,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 9.408,00
	rampa: assenza	2	€ 8.700,00
	Maniglione: assenza	2	€ 1.040,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 1.057,50
	servoscala: assenza	1	€ 6.000,00
	sdrucciolevolezza del gradino	1	€ 1.860,00
	Caditoia inadeguata	1	€ 787,96
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 120,00
	rampa non conforme	1	€ 1.350,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 4.500,00
	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		
	su supporto	1	€ 75,00
	Tavolo: inadeguato	1	€ 5.100,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 260,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo	1	€ 10.246,50
3	PALAZZO EX TOMASI - SEDE UFFICI COMUNALI	34	€ 42.033,62
	Segnaletica a pavimento: assenza	4	€ 837,00
	Maniglione: assenza	3	€ 1.560,00
	rampa: assenza	3	€ 2.248,02
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 5.600,00
	Serramento interno inadeguato	2	€ 1.140,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	illuminazione: insufficiente	2	€ 600,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 57,60
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 180,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm)	1	€ 1.650,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	1	€ 74,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 150,00
	Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi		
	complessi	1	€ 500,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
	Vaso wc: posizione inadeguata	1	€ 900,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
4	PALAZZO MARASCHIN ROSSI - SEDE UFFICIO		
	TECNICO COMUNALE E VIGILI URBANI	27	€ 86.021,40
	Serramento interno inadeguato	7	€ 19.290,00
	rampa: assenza	3	€ 16.419,80
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
	serramento esterno inadeguato	2	€ 4.300,00
	Specchio inadeguato	2	€ 240,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 6.000,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi		
	complessi	1	€ 500,00
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
	rampa non conforme	1	€ 4.569,60
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile,		
	fermata del mezzo pubblico)	1	€ 500,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato	1	€ 1.300,00
	Molla di ritorno del serramento inadeguata	1	€ 260,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
5	PALAZZO MOLIN - SEDE URBANISTICA	24	€ 35.917,91
	Molla di ritorno del serramento inadeguata	3	€ 1.040,00
	Serramento interno inadeguato	2	€ 1.050,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 20.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.752,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	campanello di chiamata: assenza	1	€ 150,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 180,00
	rampa non conforme	1	€ 204,68
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 3.868,80
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 200,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 60,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Gradino/i con rapporto altezza/pedata, inadeguato	1	€ 3.168,00
6	PALAZZO TOALDI CAPRA - SEDE ASSOCIAZIONI ED		
	EVENTI	25	€ 89.663,88
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	4	€ 40.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 3.812,00
	rampa non conforme	2	€ 10.998,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	1	€ 1.687,50
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 150,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 10.750,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 5.741,33
	Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato	1	€ 1.300,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	rampa: assenza	1	€ 1.285,20
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 36,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 744,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 1.050,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Zerbino: assenza	1	€ 35,00
	placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	1	€ 85,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 329,86
10	PALAZZO FOGAZZARO - CASA DELL'ARTE DELLA		
	CITTA'	36	€ 75.053,71
	Maniglione: assenza	5	€ 1.560,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	4	€ 6.726,00
	Rubinetteria inadeguata	4	€ 600,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	3	€ 32.700,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	3	€ 939,30
	rampa: assenza	2	€ 4.011,12
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 355,66
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 150,00
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 2.450,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Sconnessione del gradino	1	€ 2.112,00
	rampa non conforme	1	€ 3.240,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 1.200,00
	parapetto: assenza/inadeguatezza	1	€ 540,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo	1	€ 3.643,20
	Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi		
	complessi	1	€ 500,00
	piattaforma elevatrice inadeguata	1	€ 12.000,00
11	CASERMA DEI CARABINIERI	8	€ 13.857,77
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 225,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.548,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 202,77
	Ostacolo: zerbino incassato (da sostituire)	1	€ 35,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 495,00
	Arredi mal posizionati	1	€ 60,00
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
12	EX VILLA VERGEAT - ALLOGGI CARABINIERI	3	€ 9.050,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 2.400,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 4.500,00
13	CASERMA GUARDIA DI FINANZA - EX VILLA SCOTTI	10	€ 51.365,03
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.336,00
	serramento esterno inadeguato	2	€ 12.900,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	rampa non conforme	1	€ 10.368,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 400,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 4.206,60
14	CASERMA POLIZIA STRADALE	18	€ 87.141,53
	rampa: assenza	3	€ 7.350,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 50.000,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Piatto doccia a pavimento: assenza	2	€ 3.200,00
	Segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte		
	o pareti: assenza	1	€ 168,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 600,00
	Tavolo: inadeguato	1	€ 1.700,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 51,60
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 400,00
	Campanello di chiamata/citofono: posizione		
	inadeguata	1	€ 500,00
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 2.150,00
	rampa non conforme	1	€ 2.767,50
16	SEDE TRIBUNALE - ex pretura	2.2	6 66 240 20
15	SEDE TRIBUNALE - ex pretura	23	€ 66.249,28
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 66.249,28 € 30.000,00
15			
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme	3	€ 30.000,00 € 13.151,84
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza	3 3 3	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato	3 3 3	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a	3 3 3 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento	3 3 3 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea	3 3 3 2 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti	3 3 3 2 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per	3 3 3 2 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile,	3 3 3 2 2 2	€ 30.000,00 € 13.151,84 € 6.160,00 € 700,00 € 125,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)	3 3 3 2 2 2	€ 30.000,00  € 13.151,84  € 6.160,00  € 700,00  € 125,00  € 800,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme Corrimano: assenza/inadeguatezza Serramento interno inadeguato Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) Segnaletica informativa: assenza	3 3 3 2 2 2 1 1	€ 30.000,00  € 13.151,84  € 6.160,00  € 700,00  € 125,00  € 800,00  € 150,00  € 50,00
15	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente rampa non conforme  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Serramento interno inadeguato  Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a pavimento  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Segnaletica informativa: assenza  Rubinetteria inadeguata	3 3 2 2 2 2 1 1	€ 30.000,00  € 13.151,84  € 6.160,00  € 700,00  € 125,00  € 800,00  € 150,00  € 150,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	essa.		
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 10.500,00
	Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato	1	€ 1.300,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	1	€ 2.280,00
16	BIBLIOTECA CIVICA	71	€ 149.068,09
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	6	€ 6.464,00
	Molla di ritorno del serramento inadeguata	6	€ 2.080,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	5	€ 985,80
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	5	€ 43.600,00
	Corrimano: inadeguatezza	4	€ 1.120,00
	rampa non conforme	4	€ 9.180,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	4	€ 3.100,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	3	€ 1.951,75
	rampa: assenza	2	€ 11.625,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 3.721,78
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 225,23
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	2	€ 9.000,00
	Tavolo: inadeguato	2	€ 1.700,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 600,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo	2	€ 3.415,50
	Serramento interno inadeguato	1	€ 350,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	ostacolo: elemento murario	1	€ 742,40
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	maniglia inadeguata	1	€ 126,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 440,00
	Servizio igienico riservato: assenza	1	€ 10.000,00
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 194,55
	Rastrelliera portabiciclette in posizione inadeguata	1	€ 100,00
	placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	1	€ 85,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Elemento murario da modificare	1	€ 2.880,00
	Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con		
	superficie deformata/sconnessa	1	€ 140,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	ascensore inadeguato	1	€ 20.000,00
	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		
	su supporto	1	€ 75,00
	Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	1	€ 170,00
	Ostacolo costituito da seduta	1	€ 1.536,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 144,00
	Assenza di segnaletica informativa	1	€ 96,09
	Pavimentazione sdrucciolevole	1	€ 10.320,00
19	MAGAZZINI COMUNALI	12	€ 35.310,59
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	2	€ 70,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 20.000,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti		
	(intercettazione attraversamento)	1	€ 200,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 656,16
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 1.440,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.120,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 150,00
20	CAPANNONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	3	€ 790,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 120,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
30	PARCHEGGIO INTERRATO	6	€ 1.715,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	2	€ 500,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 55,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
31	SHED DEL LANIFICIO CONTE (piano terra)	15	€ 3.580,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 1.840,00
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	2	€ 465,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	2	€ 110,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	2	€ 300,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 50,00
	placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	1	€ 85,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 80,00
	CACEDNA DIETRO CELLA		6 60 407 60
32	CASERMA PIETRO CELLA	23	€ 63.487,60
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 63.487,60 € 1.200,00
32			
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 1.200,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza	4	€ 1.200,00 € 12.645,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza	4 2 2	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso	4 2 2 2	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato	4 2 2 2 2	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza	4 2 2 2 2 2 2	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata	4 2 2 2 2 2 2 2	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00 € 150,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	4 2 2 2 2 2 2 2 1	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00 € 150,00 € 171,13
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	4 2 2 2 2 2 2 2 1	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00 € 150,00 € 171,13
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai	4 2 2 2 2 2 2 2 1	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00 € 150,00 € 171,13
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso	4 2 2 2 2 2 2 1 1	€ 1.200,00 € 12.645,00 € 1.040,00 € 4.630,20 € 19.350,00 € 928,00 € 150,00 € 171,13 € 10.000,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)	4 2 2 2 2 2 2 1 1	€ 1.200,00  € 12.645,00  € 1.040,00  € 4.630,20  € 19.350,00  € 928,00  € 150,00  € 171,13  € 10.000,00
32	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm rampa: assenza Maniglione: assenza Assenza di percorso a raso serramento esterno inadeguato Corrimano: assenza/inadeguatezza Arredo interno: posizione inadeguata Dislivello causato da gradino di 2/30 cm Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale) Ostacolo costituito da seduta (panchina)	4 2 2 2 2 2 2 1 1 1	€ 1.200,00  € 12.645,00  € 1.040,00  € 4.630,20  € 19.350,00  € 928,00  € 150,00  € 171,13  € 10.000,00  € 254,43  € 218,04

ID	NOME EDIFICIO	N	€
35	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	14	€ 8.927,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 298,19
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	2	€ 70,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 3.360,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 239,40
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 220,00
	Protezione: assenza	1	€ 440,00
	Assenza di segnaletica tattile e fascia antisdrucciolo a		
	pavimento	1	€ 300,00
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 2.337,41
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 1.200,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 112,00
38	LOFT CONTE	11	€ 6.358,20
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	2	€ 1.200,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	2	€ 465,00
	rampa: assenza	1	€ 3.427,20
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 110,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 576,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 200,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 80,00
45	FABER BOX (centro servizi dell'area campus)	22	€ 11.844,96
	Attaccapanni: posizione inadeguata	9	€ 495,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	2	€ 2.418,00
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	2	€ 92,24
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Piatto doccia: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 600,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 1.017,72
	Arredo interno: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.312,00
	Gradini non dotati di evidenziazione cromatica per		
	ipovedenti	1	€ 4.320,00
	Maniglia ad altezza inadeguata	1	€ 300,00
46	SCUOLE ELEMENTARI	10	€ 46.269,43
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.480,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 6.016,00
	Contenitore postale posto ad altezza eccessiva.	1	€ 364,00
	rampa: assenza	1	€ 12.825,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Servizio igienico riservato: assenza	1	€ 10.000,00
	Maniglioni inadeguati	1	€ 180,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.000,00
47	CIMITERO SCHIO (abitazioni e spogliatoi; necrofori)	98	€ 735.465,90
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	24	€ 22.275,07
	Pavimentazione sconnessa (stabilizzante)	17	€ 264.492,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	9	€ 322.918,00
	Corrimano: inadeguatezza	9	€ 8.460,00
	rampa non conforme	4	€ 18.765,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	4	€ 10.112,00
	rampa: assenza	3	€ 8.700,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	3	€ 1.004,40

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 40.000,00
	Gradini non dotati di evidenziazione cromatica per		
	ipovedenti	3	€ 97,68
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 28.211,75
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	2	€ 1.000,00
	dislivello superiore ad 1 cm	1	€ 120,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	Sostituzione di fontanella	1	€ 2.200,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 475,88
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 144,00
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese		
	aria per piani interrati con fessure longitudinali		
	rispetto al senso di marcia dei pedoni	1	€ 1.436,00
	Locale scarsamente illuminato (Scale)	1	
	Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con		
	superficie deformata/sconnessa	1	€ 100,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		
	su supporto	1	€ 150,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 210,00
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza		
	di radici affioranti	1	€ 1.084,13
50	CHIESETTA SANTA MARIA IN VALLE	7	€ 5.661,08
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 2.097,45
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 150,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	rampa: assenza	1	€ 979,20
51	CHIESA SAN FRANCESCO	9	€ 11.200,08
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.192,00
	rampa: assenza	2	€ 2.856,00
	rampa non conforme	1	€ 1.599,36
	Pavimentazione sdrucciolevole	1	€ 3.096,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 1.138,72
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 60,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 258,00
52	CHIESA SANTA GIUSTINA	3	€ 5.807,74
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	3	€ 5.807,74
53	CIMITERO MAGRE'	29	€ 137.402,36
53	CIMITERO MAGRE' rampa: assenza	29 7	€ 137.402,36 € 10.022,50
53			
53	rampa: assenza	7	€ 10.022,50
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza	7	€ 10.022,50 € 5.312,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	7 3 2	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare	7 3 2 2	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	7 3 2 2 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza	7 3 2 2 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni	7 3 2 2 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di	7 3 2 2 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00 € 107,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.	7 3 2 2 1 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00 € 107,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Corrimano: inadeguatezza	7 3 2 2 1 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00 € 107,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Corrimano: inadeguatezza  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai	7 3 2 2 1 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00 € 107,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Corrimano: inadeguatezza  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso	7 3 2 2 1 1 1	€ 10.022,50 € 5.312,00 € 294,08 € 9.072,00 € 1.360,00 € 107,00 € 1.024,40 € 880,00
53	rampa: assenza  Corrimano: assenza/inadeguatezza  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Elemento murario da modificare  Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente  Campanello di allarme: assenza  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Corrimano: inadeguatezza  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)	7 3 2 2 1 1 1	<ul> <li>€ 10.022,50</li> <li>€ 5.312,00</li> <li>€ 294,08</li> <li>€ 9.072,00</li> <li>€ 1.360,00</li> <li>€ 107,00</li> <li>€ 1.024,40</li> <li>€ 880,00</li> <li>€ 508,86</li> </ul>

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	rampa non conforme	1	€ 2.574,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 84.600,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 3.318,12
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
54	CIMITERO DI MONTE MAGRE'	7	€ 13.289,06
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	2	€ 5.922,00
	rampa: assenza	2	€ 6.954,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 158,63
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
55	CIMITERO DI POLEO	18	€ 34.259,23
	rampa: assenza	15	€ 19.504,80
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 14.100,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 400,00
56	CIMITERO DI STANTA CATERINA DEL TRETTO	2	€ 16.704,43
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 16.450,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
57	CIMITERO DI SAN ULDERICO DEL TRETTO	4	€ 18.364,43
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 160,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 7.050,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
58	CIMITERO DI SAN ROCCO DEL TRETTO	7	€ 31.024,43
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 2.720,00
	Sconnessione del gradino	1	€ 1.450,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 14.100,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00
59	CIMITERO DELLE PIANE	2	€ 7.304,43
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 7.050,00
60	CIMITERO DEL PORNARO - TRETTO	2	€ 7.304,43
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 7.050,00
61	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	30	€ 77.322,49

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Assenza di percorso a raso	3	€ 9.633,23
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 404,76
	ostacolo: elemento murario	3	€ 2.227,20
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 8.864,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 30.000,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 3.991,50
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 1.978,80
	Serramento interno inadeguato	2	€ 700,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	rampa: assenza	1	€ 855,00
	rampa non conforme	1	€ 2.052,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 550,00
	Sconnessione della pavimentazione	1	€ 630,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 96,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 60,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	1	€ 60,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 1.600,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00
62	STADIO LANEROSSI ( con piscina, campi da tennis e		
	bocciodromo)	39	€ 181.733,66
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	5	€ 50.000,00
	Dislivello costituito da gradino inferiore a 5 cm di		
	altezza	4	€ 6.048,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	3	€ 5.667,12
	Assenza di piattaforma elevatrice	3	€ 43.600,00
	Rubinetteria inadeguata	3	€ 450,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	3	€ 220,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 3.974,00

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  rampa non conforme  piattaforma elevatrice: assenza  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Citofono: assenza  gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  1 € 10.500,00  Specchio: assenza  rampa: assenza  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Aradionica assenza  1 € 110,000  Specchio: posizione inadeguata  Attaccapanni: posizione inadeguata  Ananiglione: assenza	ID	NOME EDIFICIO	N	€
pedonale    2		Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
rampa non conforme piattaforma elevatrice: assenza Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Citofono: assenza gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  1 € 1.292,00  Specchio: assenza 1 € 1.292,00  Specchio: assenza 1 € 1.292,00  Specchio: assenza 1 € 1.50,00  Specchio: assenza 1 € 50,00  rampa: assenza Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni maniglia inadeguata 1 € 126,00  Servizio igienico riservato: assenza 1 € 10.000,00  Maniglione: assenza Arredo interno: posizione inadeguata 0 stacolo: zerbino (da rimuovere) 1 € 30,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale) Discontinuità della pavimentazione Assenza di percorso a raso Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
piattaforma elevatrice: assenza  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Citofono: assenza  gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  1		pedonale)	2	€ 508,86
Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Citofono: assenza  gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  1 € 1.292,00  Specchio: assenza  1 € 150,00  Specchio: assenza  1 € 1.766,40  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  assenza  1 € 260,00  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 30,00		rampa non conforme	1	€ 5.062,50
Citofono: assenza  gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  rampa: assenza  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di € 110,000  Specchio: posizione inadeguata  1 € 1292,00  1 € 1.292,00  1 € 1.766,40  Pisenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 10.500,00
gradino/i inadeguato  Specchio: assenza  rampa: assenza  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,000  Servizio igienico riservato: assenza  1 € 10,000,000  Maniglione: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,000  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 31,50
Specchio: assenza  rampa: assenza  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 50,00  1 € 32.000,00  € 10.000,00  € 20.000,00  € 37.965,46  € 37.965,46  € 37.965,46  F 37.9		Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
rampa: assenza  Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Televato riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  Televato riservato inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Televato interno: posizione inadeguata  Televato interno: posizione inadeguata  Televato interno: posizione inadeguata  Televato interno: posizione inadeguata  Televatorio ida rimuovere)  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Celevatorio inadeguato/inesistente  Celevat		gradino/i inadeguato	1	€ 150,00
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  1 € 10.000,00  Maniglione: assenza  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Specchio: assenza	1	€ 50,00
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni inadeguata  Terrorso in rilevato con sconnessioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Terrorso in rilevato con sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.		rampa: assenza	1	€ 1.766,40
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  1 € 32.000,00  maniglia inadeguata  1 € 126,00  Servizio igienico riservato: assenza  1 € 10.000,00  Maniglione: assenza  1 € 60,00  Arredo interno: posizione inadeguata  1 € 60,00  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00   SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  2 € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Pavimentazione dissestata per la presenza di		
finitura, deformazioni  maniglia inadeguata  1 € 126,00  Servizio igienico riservato: assenza  1 € 10.000,00  Maniglione: assenza  1 € 260,00  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00   64  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 30,00		pozzetto/chiusino	1	€ 9.937,28
maniglia inadeguata  Servizio igienico riservato: assenza  1 € 10.000,00  Maniglione: assenza  1 € 260,00  Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00   SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  2 € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata		
Servizio igienico riservato: assenza 1 € 10.000,00  Maniglione: assenza 1 € 260,00  Arredo interno: posizione inadeguata 1 € 60,00  ostacolo: zerbino (da rimuovere) 1 € 30,00   64 SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE 15 € 37.965,46  rampa: assenza 2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 2 € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale) 2 € 508,86  Discontinuità della pavimentazione 2 € 168,00  Assenza di percorso a raso 2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		finitura, deformazioni	1	€ 32.000,00
Maniglione: assenza       1       € 260,00         Arredo interno: posizione inadeguata       1       € 60,00         ostacolo: zerbino (da rimuovere)       1       € 30,00         SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE         rampa: assenza       2       € 4.140,00         Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente       2       € 30.000,00         Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)       2       € 508,86         Discontinuità della pavimentazione       2       € 168,00         Assenza di percorso a raso       2       € 1.216,64         Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.       2       € 1.271,96         Attaccapanni: posizione inadeguata       1       € 110,00         Specchio: posizione inadeguata       1       € 30,00		maniglia inadeguata	1	€ 126,00
Arredo interno: posizione inadeguata  ostacolo: zerbino (da rimuovere)  1 € 30,00  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Servizio igienico riservato: assenza	1	€ 10.000,00
ostacolo: zerbino (da rimuovere)  SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Maniglione: assenza	1	€ 260,00
SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE  rampa: assenza  2  € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  2  € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1  € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1  € 30,00		Arredo interno: posizione inadeguata	1	€ 60,00
rampa: assenza 2 € 4.140,00  Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 2 € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale) 2 € 508,86  Discontinuità della pavimentazione 2 € 168,00  Assenza di percorso a raso 2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		ostacolo: zerbino (da rimuovere)	1	€ 30,00
Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente 2 € 30.000,00  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale) 2 € 508,86  Discontinuità della pavimentazione 2 € 168,00  Assenza di percorso a raso 2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00	64	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE	15	€ 37.965,46
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  1 € 110,00		rampa: assenza	2	€ 4.140,00
disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Specchio: posizione inadeguata  Discontinuità della pavimentazione  2 € 168,00  2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00		Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 30.000,00
pedonale)  Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
Discontinuità della pavimentazione  Assenza di percorso a raso  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Attaccapanni: posizione inadeguata  Discontinuità della pavimentazione  2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata  1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata  1 € 30,00		disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
Assenza di percorso a raso 2 € 1.216,64  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		pedonale)	2	€ 508,86
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  2 € 1.271,96  Attaccapanni: posizione inadeguata 1 € 110,00  Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		Discontinuità della pavimentazione	2	€ 168,00
della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 2 $\in$ 1.271,96 Attaccapanni: posizione inadeguata 1 $\in$ 110,00 Specchio: posizione inadeguata 1 $\in$ 30,00		Assenza di percorso a raso	2	€ 1.216,64
essa. 2 $\in$ 1.271,96 Attaccapanni: posizione inadeguata 1 $\in$ 110,00 Specchio: posizione inadeguata 1 $\in$ 30,00		Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
Attaccapanni: posizione inadeguata       1       € 110,00         Specchio: posizione inadeguata       1       € 30,00		della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
Specchio: posizione inadeguata 1 € 30,00		essa.	2	€ 1.271,96
		Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 110,00
Maniglione: assenza 1 € 520,00		Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
		Maniglione: assenza	1	€ 520,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
65	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA (con		
	ampliamento)	20	€ 79.432,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	5	€ 70.000,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	4	€ 385,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 510,00
	rampa: assenza	2	€ 4.074,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	rampa non conforme	1	€ 1.863,00
	Assenza di parcheggio riservato posto a spina di		
	pesce.	1	€ 250,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
66	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E CENTRO CIVICO		
	SS. TRINITA'	17	€ 63.964,80
	Servizio igienico riservato: assenza	4	€ 40.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 1.152,00
	rampa non conforme	2	€ 17.800,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	2	€ 220,00
	Discontinuità della pavimentazione	2	€ 292,80
	Caditoia inadeguata	1	
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata		
	finitura, deformazioni	1	€ 3.150,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 800,00
67	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MAGRE'	13	€ 73.198,83
	rampa: assenza	4	€ 6.900,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 40.000,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 4.245,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 2.523,83

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 330,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
68	PALAZZETTO DELLO SPORT	25	€ 209.397,49
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	7	€ 84.160,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 70.000,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	3	€ 32.700,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 1.140,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 1.017,72
	Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata		
	finitura, deformazioni	1	€ 5.400,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a		
	corredo di seduta preesistente	1	€ 384,88
	rampa: assenza	1	€ 2.760,00
	Servizio igienico riservato: assenza	1	€ 10.000,00
	Assenza di segnaletica informativa	1	€ 96,09
	Lavabo: posizione inadeguata	1	€ 450,00
	Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi		
	complessi	1	€ 500,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 268,80
69	PISCINA	65	€ 95.280,89
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	7	€ 7.404,36
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	5	€ 7.952,00
	Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	4	€ 1.360,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	4	€ 4.800,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	4	€ 1.774,50
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 1.110,50

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	rampa: assenza	4	€ 4.913,68
	Specchio: posizione inadeguata	4	€ 240,00
	Maniglione: inadeguato	4	€ 4.200,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	3	€ 1.737,36
	Attaccapanni: posizione inadeguata	3	€ 660,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	3	€ 49,58
	serramento esterno inadeguato	2	€ 6.450,00
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 600,00
	Corrimano: inadeguatezza	2	€ 240,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 30.000,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	2	€ 2.400,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 307,98
	Ostacolo sporgente dal muro: da proteggere	1	€ 200,00
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 710,93
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 170,00
70	CDCCUTATOT CAMPO DA CAL COC DOLLA		
70	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO POLEO	19	€ 35.652,93
70	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO POLEO Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 35.652,93 € 30.000,00
70			
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 30.000,00 € 600,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata	3 3 3	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	3 3 3 2	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00 € 507,50
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato	3 3 3 2 2	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00 € 507,50 € 2.400,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza	3 3 3 2 2	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00 € 507,50 € 2.400,00 € 520,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata	3 3 3 2 2 1	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00 € 507,50 € 2.400,00 € 520,00 € 866,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza	3 3 2 2 1 1	€ 30.000,00 € 600,00 € 275,00 € 507,50 € 2.400,00 € 520,00 € 866,00 € 50,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza  Rubinetteria inadeguata	3 3 2 2 1 1 1	€ 30.000,00  € 600,00  € 275,00  € 507,50  € 2.400,00  € 520,00  € 866,00  € 50,00  € 150,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza  Rubinetteria inadeguata  Arredo interno: posizione inadeguata	3 3 2 2 1 1 1 1	€ 30.000,00  € 600,00  € 275,00  € 507,50  € 2.400,00  € 520,00  € 866,00  € 50,00  € 150,00
70	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza  Rubinetteria inadeguata  Arredo interno: posizione inadeguata  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)	3 3 2 2 1 1 1 1	€ 30.000,00  € 600,00  € 275,00  € 507,50  € 2.400,00  € 520,00  € 866,00  € 50,00  € 30,00  € 30,00
73	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza  Rubinetteria inadeguata  Arredo interno: posizione inadeguata  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso	3 3 2 2 1 1 1 1	€ 30.000,00  € 600,00  € 275,00  € 507,50  € 2.400,00  € 520,00  € 866,00  € 50,00  € 150,00  € 30,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Attaccapanni: posizione inadeguata  Dislivello causato da gradino di 2/5 cm  Piatto doccia: inadeguato  Maniglione: assenza  Tazza wc inadeguata  Specchio: assenza  Rubinetteria inadeguata  Arredo interno: posizione inadeguata  Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)	3 3 2 2 1 1 1 1	€ 30.000,00  € 600,00  € 275,00  € 507,50  € 2.400,00  € 520,00  € 866,00  € 50,00  € 30,00  € 30,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Attaccapanni: posizione inadeguata	5	€ 770,00
	Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.	4	€ 820,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 600,00
	Specchio: posizione inadeguata	3	€ 90,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	2	€ 3.200,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 7.520,00
	Percorso con pavimentazione non praticabile (strato		
	erboso)	1	
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 31,28
	Tavolo: inadeguato	1	€ 850,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 48,00
	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica		
	orizzontale	1	€ 200,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Assenza di segnale tattile e cromatico a pavimento di		
	inizio e fine rampa	1	€ 48,00
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 510,00
	Gradini non dotati di evidenziazione cromatica per		
	ipovedenti	1	€ 252,00
74	EX BAGNI PUBBLICI	17	€ 72.189,00
	serramento esterno inadeguato	3	€ 17.200,00
	Serramento interno inadeguato	3	€ 2.800,00
	rampa: assenza	3	€ 11.257,50
	Servizio igienico riservato: assenza	2	€ 20.000,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.000,00
	Difficoltà di percezione della differenza di quota	1	€ 1.960,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 2.400,00
	Tazza wc inadeguata	1	€ 1.732,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 139,50
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 2.700,00
82	EX SCUOLE ELEMENTARI DI SANTA CATERINA	9	€ 33.913,93

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	rampa: assenza	1	€ 2.227,50
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	bidet: posizione inadeguata	1	€ 650,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 2.720,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
	rampa non conforme	1	€ 4.752,00
83	EX SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO	12	€ 84.886,93
	rampa: assenza	4	€ 19.237,50
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 20.000,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 29.375,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.040,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Maniglione: assenza	1	€ 780,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.000,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 1.600,00
85	CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DI GIAVENALE	7	€ 5.199,50
	Maniglione: assenza	2	€ 1.040,00
	Specchio: assenza	2	€ 100,00
	Segnaletica informativa: assenza	1	€ 50,00
	rampa non conforme	1	€ 2.227,50
	rampa: assenza	1	€ 1.782,00
86	SEDI ASSOCIATIVE - ACLI	9	€ 5.418,80
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 60,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	rampa: assenza	1	€ 2.234,40
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 104,40
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	1	€ 170,00
87	EX SCUOLE ELEMENTARI CAMIN	15	€ 52.127,82
	Segnaletica a pavimento: assenza	3	€ 279,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 5.152,00
	Assenza di tettoia di protezione	2	€ 17.280,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 60,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	ostacolo: elemento murario	1	€ 928,00
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica		
	orizzontale	1	€ 24,39
93	EX FABBRICA ALTA LANEROSSI, EX CENTRALE		
	TERMICA E CENTRALE IDROELETTRICA UMBERTO I		
	ED ALTRI EDIFICI CONTIGUI	8	€ 39.506,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.434,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 180,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	rampa non conforme	1	€ 5.400,00
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 200,00
	ascensore inadeguato	1	€ 20.000,00
94	CHIOSTRI ANTICO OSPEDALE BARATTO	99	€ 151.024,82

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	12	€ 7.368,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	9	€ 19.946,58
	Segnaletica a pavimento: assenza	8	€ 2.185,50
	Corrimano: inadeguatezza	6	€ 710,00
	Interruttore: posizione inadeguata	5	€ 2.700,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 974,07
	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		
	su supporto	4	€ 375,00
	Serramento interno inadeguato	4	€ 5.120,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	4	€ 18.000,00
	Sconnessione del gradino	3	€ 4.408,00
	Maniglione: assenza	3	€ 1.560,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	3	€ 2.257,00
	rampa non conforme	3	€ 5.987,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	3	€ 763,29
	serramento esterno inadeguato	2	€ 6.450,00
	rampa: assenza	2	€ 5.406,25
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Parcheggio riservato con una differenza di quota con il		
	marciapiede e superficie destinata alla manovra della		
	carrozzina in pendenza.	1	€ 1.000,00
	bussola inadeguata	1	€ 2.500,00
	Lavabo: assenza (bagno riservato)	1	€ 790,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 700,00
	Molla di ritorno del serramento inadeguata	1	€ 260,00
	placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	1	€ 85,00
	Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.	1	€ 328,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 11.118,20
	maniglia assente	1	€ 65,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 4.282,94
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
	Segnaletica verticale da sostituire	1	€ 500,00
	fascia antisdrucciolo: inadeguata	1	€ 828,00
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 3.560,00
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 50,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 450,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	1	€ 185,00
	Percorso in pendenza privo dell'alternativa a gradini	1	€ 9.266,40
96	EX TEATRO ASTRA	18	€ 56.694,56
	Corrimano: inadeguatezza	7	€ 6.450,00
	rampa: assenza	3	€ 11.576,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	2	€ 2.400,00
	rampa non conforme	1	€ 810,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00
	servoscala: assenza	1	€ 6.000,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 4.500,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 2.458,56
97	EX ASILO NIDO "BAMBI"	21	€ 82.879,43
	Servizio igienico riservato: assenza	5	€ 50.000,00
	Serramento interno inadeguato	3	€ 2.100,00
	rampa: assenza	3	€ 9.505,00
	ostacolo: cordolo	2	€ 1.440,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Maniglione antipanico: inadeguato	1	€ 750,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 300,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 1.880,00
	spigoli vivi: non protetti	1	€ 1.500,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Segnaletica informativa: assenza	1	€ 500,00
98	ASILO NIDO	25	€ 69.775,76
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	3	€ 6.070,96
	Discontinuità della pavimentazione	3	€ 396,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	2	€ 20.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.880,00
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 2.100,00
	Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	2	€ 9.600,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 700,00
	Maniglia ad altezza inadeguata	1	€ 750,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 210,00
	Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)	1	€ 3.628,80
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	1	€ 2.850,00
	rampa: assenza	1	€ 1.500,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 160,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 300,00
100	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DEL PORNARO	13	€ 44.350,40
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 2.720,00
	rampa: assenza	1	€ 2.850,00
	presenza corpo radiante: da proteggere	1	€ 624,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Servizio igienico riservato: assenza	1	€ 10.000,00
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	1	€ 1.140,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 1.174,40
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	sdrucciolevolezza della pavimentazione	1	€ 222,00
	piattaforma elevatrice inadeguata	1	€ 12.000,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 600,00
	Spazio insufficiente per la manovra	1	
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00
102	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "SANTISSIMA		
	TRINITA'"	10	€ 33.552,61
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 4.947,84
	Parcheggio collocato in posizione non idonea per la		
	funzione richiesta	1	€ 29,92
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.600,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	1	€ 28,50
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 2.400,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 2.800,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 466,35
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	1	€ 380,00
104	SCUOLA PRIMARIA "SAN BENEDETTO" MAGRE' CON		
	PALESTRA	58	€ 146.435,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	16	€ 17.792,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	9	€ 90.000,00
	Corrimano: inadeguatezza	7	€ 6.200,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di	4	€ 10.718,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	essa.		
	Discontinuità della pavimentazione	2	€ 336,00
	Lavabo: posizione inadeguata	2	€ 1.350,00
	Assenza di spazio per la mobilità	1	€ 120,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 558,00
	rampa: assenza	1	€ 570,00
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 122,50
	Serramento interno inadeguato	1	€ 350,00
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	1	€ 3.800,00
	rampa non conforme	1	€ 3.712,50
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 110,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	vaso wc: inadeguato	1	€ 850,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 180,00
	presenza corpo radiante: da proteggere	1	€ 4.056,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 700,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 1.980,00
	Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo	1	
105	SCUOLA DELL'INFANZIA ROSMINI "A. ROSSI"	27	€ 46.528,77
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	6	€ 1.628,63
	presenza corpo radiante: da proteggere	5	€ 3.432,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	3	€ 1.471,90
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	2	€ 6.612,00
	Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.	1	€ 164,00
	Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con		
	superficie deformata/sconnessa	1	€ 125,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 307,20
	Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)	1	€ 3.628,80

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Presenza di sconnessioni e fessurazioni della		
	pavimentazione esistente.	1	€ 480,00
	Sconnessione dell'area verde	1	€ 25.600,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 175,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 350,00
	Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di		
	accostarsi per una persona in carrozzina)	1	€ 2.400,00
	Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo	1	€ 74,24
	Ostacolo costituito da segnaletica in genere	1	€ 80,00
106	SCUOLA PRIMARIA ROSMINI "A. ROSSI"	37	€ 131.590,86
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	6	€ 60.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	4	€ 14.480,00
	rampa non conforme	3	€ 15.200,00
	presenza corpo radiante: da proteggere	2	€ 936,00
	Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)	2	€ 9.676,80
	Lavabo: posizione inadeguata	2	€ 900,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	2	€ 1.200,00
	Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con		
	superficie deformata/sconnessa	1	€ 125,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Assenza di segnale tattile e cromatico a pavimento di		
	inizio e fine rampa	1	€ 200,00
	Assenza di maniglione verticale sulla porta scorrevole.	1	€ 164,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	rampa: assenza	1	€ 3.780,00
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso	1	€ 508,86

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	pedonale)		
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 1.600,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 115,20
	Assenza di spazio calmo	1	€ 1.980,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 1.050,00
	Pavimentazione sconnessa (pietrame)	1	
107	SCUOLE ELEMENTARI "SANTISSIMA TRINITA'"	30	€ 114.578,27
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	4	€ 40.000,00
	Discontinuità della pavimentazione	4	€ 1.200,00
	Serramento interno inadeguato	2	€ 5.150,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 4.800,00
	Maniglione: assenza	2	€ 780,00
	Campanello di chiamata/citofono: posizione		
	inadeguata	1	€ 500,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 70,00
	presenza corpo radiante: da proteggere	1	€ 18.720,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 497,55
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 1.116,00
	Gradino sdrucciolevole	1	€ 900,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 800,00
	Inserimento di pavimentazione antitrauma	1	€ 11.400,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 3.311,00
	Contenitore per la raccolta dei rifiuti: posizione		
	inadeguata	1	€ 200,00
	rampa non conforme	1	€ 7.600,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 935,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 1.100,00
	Pavimentazione sconnessa (terra)	1	€ 2.300,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.500,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di	1	€ 698,72

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	pozzetto/chiusino		
108	SCUOLE ELEMENTARI SANTA CROCE - SCUOLA		
	PRIMARIA "DON GNOCCHI"	37	€ 34.198,21
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	4	€ 3.926,00
	Corrimano: inadeguatezza	4	€ 3.611,80
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 2.018,26
	Segnaletica a pavimento: assenza	3	€ 576,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 199,14
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	2	€ 1.200,00
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	fascia antisdrucciolo: inadeguata	2	€ 2.484,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 147,86
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 660,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 43,20
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 508,86
	Pulsante sciacquone: posizione inadeguata	1	€ 170,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 350,00
	rampa non conforme	1	€ 2.137,50
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Maniglioni posizionati ad altezza inadeguata	1	€ 230,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 5.500,00
	Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con		
	superficie deformata/sconnessa	1	€ 75,00
109	SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA " DON MILANI" - CA'		
	TRENTA	48	€ 188.338,07
	rampa: assenza	6	€ 17.850,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	6	€ 80.000,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	4	€ 19.379,60
	Corrimano: inadeguatezza	3	€ 5.940,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 2.312,00
	fascia antisdrucciolo: inadeguata	2	€ 184,00
	presenza corpo radiante: da proteggere	2	€ 4.056,00
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	2	€ 1.200,00
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	1	€ 220,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 1.400,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 507,60
	rampa non conforme	1	€ 2.916,00
	Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili		
	(scivoli)	1	€ 10.000,00
	Ostacolo costituito da rami sporgenti	1	€ 480,00
	Maniglione: inadeguato	1	€ 700,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 279,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 1.713,84
	Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo	1	€ 185,60
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 420,00
	Tavoli inadatti (altezza non regolare e impossibilità di		
	accostarsi per una persona in carrozzina)	1	€ 2.400,00
	Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	1	€ 24.000,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 1.980,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 9.600,00
110	SCUOLE ELEMENTARI "V.DA FELTRE" DI GIAVENALE	17	€ 72.046,27
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	3	€ 1.814,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 180,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Segnaletica informativa: assenza	2	€ 1.000,00
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 5.537,77
	Tazza wc inadeguata	1	€ 1.732,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 558,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	1	€ 41.125,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	rampa non conforme	1	€ 7.837,50
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	1	€ 600,00
	rampa: assenza	1	€ 1.482,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
111	SCUOLA PRIMARIA "G.B. CIPANI" DI POLEO	15	€ 36.880,74
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	rampa: assenza	1	€ 5.700,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.032,00
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 10.500,00
	rampa non conforme	1	€ 1.187,50
	presenza corpo radiante: da proteggere	1	€ 1.872,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 1.980,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 856,92
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 307,32
112	SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN		
	ULDERICO	12	€ 31.540,87
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni	3	€ 3.053,44

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.		
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 20.000,00
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 300,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	1	€ 1.120,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 360,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	presenza corpo radiante: da proteggere	1	€ 4.368,00
	Vaso wc: posizione inadeguata	1	€ 1.800,00
	Citofono: posizione inadeguata	1	€ 250,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	1	€ 35,00
114	SCUOLA MEDIA "DON AGOSTINO BATTISTELLA" DI		
	MAGRE'	40	€ 206.085,48
	rampa: assenza	10	€ 59.757,90
	Servizio igienico riservato: assenza	8	€ 90.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	5	€ 6.402,40
	Tazza wc inadeguata	4	€ 3.464,00
	fascia antisdrucciolo: inadeguata	3	€ 5.566,00
	Assenza di adeguata compattazione, presenza di		
	buche, deformazioni su pavimentazione esistente in		
	ghiaia	2	€ 31.020,00
	Discontinuità della pavimentazione	1	€ 240,00
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 1.500,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 508,86
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	1	€ 4.917,12
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 86,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	rampa non conforme	1	€ 2.203,20
	Arredi mal posizionati	1	€ 120,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 300,00
115	SCUOLA MEDIA FUSINATO, PALESTRA E ISAI	61	€ 239.614,98
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	14	€ 18.602,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	9	€ 170.000,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	5	€ 1.209,00
	Attaccapanni: posizione inadeguata	4	€ 330,00
	rampa: assenza	4	€ 22.599,00
	Discontinuità della pavimentazione	3	€ 198,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 900,00
	Corrimano: inadeguatezza	2	€ 352,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	2	€ 610,98
	presenza corpo radiante: da proteggere	2	€ 1.248,00
	Sconnessione del gradino	2	€ 551,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	1	€ 10.900,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 400,00
	rampa non conforme	1	€ 8.100,00
	placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)	1	€ 85,00
	Ostacolo costituito da rami sporgenti	1	€ 120,00
	Dislivello dovuto a contropendenza	1	€ 270,00
	Serramento interno inadeguato	1	€ 350,00
	Zerbino: assenza	1	€ 35,00
	Estintore: posizione inadeguata	1	€ 55,00
	Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato	1	€ 1.300,00
	Inadeguatezza del parapetto esterno	1	€ 1.400,00
116	SCUOLA MEDIA SS. TRINITÀ	52	€ 155.851,80
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	6	€ 4.722,00
	rampa: assenza	6	€ 36.965,90
	Specchio: posizione inadeguata	5	€ 150,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Serramento interno inadeguato	4	€ 1.400,00
	Tazza wc inadeguata	4	€ 3.464,00
	ostacolo: cordolo	3	€ 720,00
	Servizio igienico riservato: assenza	3	€ 40.000,00
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
	Maniglione: assenza	3	€ 780,00
	rampa non conforme	2	€ 20.812,50
	Discontinuità della pavimentazione	2	€ 360,00
	Difficoltà di percezione della differenza di quota	2	€ 7.521,50
	Rubinetteria inadeguata	2	€ 300,00
	Segnaletica a pavimento: assenza	1	€ 353,40
	Tavolo: inadeguato	1	€ 1.700,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. Situazione specifica di parcheggio pubblico		
	con più di 25 posti auto. (Parcheggio in linea, parallelo		
	al percorso pedonale)	1	€ 440,00
	gradino/i inadeguato	1	€ 112,50
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 800,00
	Piccola piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 4.500,00
118	EDIFICI CORTILE INTERNO SCUOLA "G. MARCONI"	9	€ 49.216,43
	rampa: assenza	3	€ 45.600,00
	Tazza wc inadeguata	2	€ 1.732,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 1.600,00
	Specchio: posizione inadeguata	1	€ 30,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
137	EX FILANDA VIA CAMIN - serie di mini alloggi e centro		
	diurno	35	€ 51.701,41
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	6	€ 8.384,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di	4	€ 10.754,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	essa.		
	Maniglione: inadeguato	2	€ 700,00
	vaso wc: altezza inadeguata (superiore ai 45 cm)	2	€ 1.800,00
	Assenza di seduta all'interno della cabina	2	€ 900,00
	Discontinuità della pavimentazione	2	€ 2.232,00
	Specchio: posizione inadeguata	2	€ 90,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 900,00
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	rampa: assenza	1	€ 7.082,88
	Assenza di segnaletica interna alla cabina	1	€ 50,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 1.427,03
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	1	€ 10.000,00
	Pulsantiera interna dell'ascensore: inadeguata	1	€ 337,00
	Assenza di spazio calmo	1	€ 495,00
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Maniglione: assenza	1	€ 520,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 160,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 640,00
	Assenza di corrimano all'interno della cabina	1	€ 750,00
	fascia antisdrucciolo: inadeguata	1	€ 379,50
142	AUTORIMESSE	6	€ 40.808,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni		
	della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di		
	essa.	3	€ 18.008,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 4.800,00
	ascensore: assenza	1	€ 18.000,00
144	CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA - Rustico Caile	13	€ 55.406,26
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	3	€ 30.000,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 750,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	2	€ 1.488,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	rampa: assenza	1	€ 1.852,50
	Assenza di percorso a raso	1	€ 2.073,83
	serramento esterno inadeguato	1	€ 2.150,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata		
	finitura, deformazioni	1	€ 4.837,50
	piattaforma elevatrice: assenza	1	€ 12.000,00
153	POLIZIA MUNICIPALE	43	€ 97.898,83
	Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente	5	€ 50.000,00
	Corrimano: assenza/inadeguatezza	4	€ 5.905,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 870,00
	Presenza di zerbino o altro oggetto removibile che		
	costituisce ostacolo	3	€ 105,00
	Serramento interno inadeguato	3	€ 1.400,00
	Maniglione: assenza	3	€ 1.300,00
	Arredo interno: posizione inadeguata	2	€ 60,00
	Assenza di piattaforma elevatrice	2	€ 21.800,00
	Discontinuità della pavimentazione	2	€ 120,00
	ostacolo: elemento murario	2	€ 742,40
	Foro porta inadeguato (inferiore 80/75 cm)	2	€ 3.300,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai		
	disabili. (Parcheggio in linea, parallelo al percorso		
	pedonale)	1	€ 254,43
	Intervento complesso	1	
	bussola inadeguata	1	€ 2.500,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea		
	guida all'orientamento delle persone non vedenti	1	€ 100,00
	rampa: assenza	1	€ 2.550,00
	Corrimano: inadeguatezza	1	€ 258,00
	segnalazione di arrivo al piano: assenza	1	€ 750,00
	Piatto doccia a pavimento: assenza	1	€ 800,00

ID	NOME EDIFICIO	N	€
	Citofono: assenza	1	€ 1.292,00
	Bancone sportello pubblico: inadeguato	1	€ 1.200,00
	rampa non conforme	1	€ 2.592,00
171	AREA CONCERTI	5	€ 15.210,50
	rampa: assenza	1	€ 1.425,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 10.675,50
	Rubinetteria inadeguata	1	€ 150,00
	Maniglione: assenza	1	€ 260,00
	rampa non conforme	1	€ 2.700,00
			€
Tota	le complessivo	1777	5.383.950,25

## STRALCI AMBITO EDILIZIO

La seguente tabella illustra le priorità di intervento, suddivise in stralci, come previsto dalla normativa di riferimento.

La seguente suddivisone è frutto del calcolo dell'algoritmo scaturito dal programma informatico.

Per tale motivo <u>si rende necassario analizzare criticamente le priorità di intevento.</u> Il compito di analisi critica di tali risultati è risevato alle amministrazioni e ai progettisti, che, attraverso la conoscenza della realtà territoriale e attraverso la conoscenza dei dati acquisiti, potranno decidere di modificare le priorità.

Nel caso di modifica dei dati e delle eventuali priorità, si dovrà tenere conto della contestuale modifica del rilievo urbano per quelle vie che collegano gli edifici per i quali sono stati modificati i dati di priorità di intevento.

STRALCIO	NOME	€
	BIBLIOTECA CIVICA	€ 149.068,09
	CHIOSTRI ANTICO OSPEDALE BARATTO	€ 151.024,82
PRIMO	PALAZZO FOGAZZARO - CASA DELL'ARTE DELLA	
TRIFIO	CITTA'	€ 75.053,71
	PALAZZO ROMANI ROSSI - SEDE UFFICI COMUNALI	€ 96.826,73
		€ 471.973,35

STRALCIO	NOME	€
	PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 209.397,49
SECONDO	PALAZZO TOALDI CAPRA - SEDE ASSOCIAZIONI ED	
	EVENTI	€ 89.663,88
	SCUOLA MEDIA SS. TRINITÀ	€ 155.851,80
		€ 454.913,17
	SCUOLA MEDIA "DON AGOSTINO BATTISTELLA" DI	
	MAGRE'	€ 206.085,48
TERZO	SCUOLA MEDIA FUSINATO, PALESTRA E ISAI	€ 239.614,98
TERZO	SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA " DON MILANI" - CA'	
	TRENTA	€ 188.338,07
		€ 634.038,53
	ASILO NIDO	€ 69.775,76
	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	€ 77.322,49
	PALAZZO GARBIN - SEDE MUNICIPALE	€ 53.152,80
QUARTO	PISCINA	€ 95.280,89
	SCUOLE ELEMENTARI "V.DA FELTRE" DI GIAVENALE	€ 72.046,27
	SCUOLE ELEMENTARI "SANTISSIMA TRINITA'"	€ 114.578,27
		€ 482.156,48
	CASERMA PIETRO CELLA	€ 63.487,60
	EX BAGNI PUBBLICI	€ 72.189,00
	PALAZZO MOLIN - SEDE URBANISTICA	€ 35.917,91
QUINTO	POLIZIA MUNICIPALE	€ 97.898,83
	STADIO LANEROSSI ( con piscina, campi da tennis e	
	bocciodromo)	€ 181.733,66
		€ 451.227,00
SESTO	CIMITERO SCHIO (abitazioni e spogliatoi; necrofori)	€ 735.465,90
3L310		€ 735.465,90
	CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DI GIAVENALE	€ 5.199,50
	CIMITERO MAGRE'	€ 137.402,36
SETTIMO	EDIFICI CORTILE INTERNO SCUOLA "G. MARCONI"	€ 49.216,43
SETTINO	EX ASILO NIDO "BAMBI"	€ 82.879,43
	EX SCUOLE ELEMENTARI DI SANTA CATERINA	€ 33.913,93
	PALAZZO EX TOMASI - SEDE UFFICI COMUNALI	€ 42.033,62

STRALCIO	NOME	€
	SCUOLA PRIMARIA ROSMINI "A. ROSSI"	€ 131.590,86
	SCUOLE ELEMENTARI	€ 46.269,43
	SCUOLE ELEMENTARI SANTA CROCE - SCUOLA	
	PRIMARIA "DON GNOCCHI"	€ 34.198,21
		€ 562.703,77
	CENTRO PRONTA ACCOGLIENZA - Rustico Caile	€ 55.406,26
	EX SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO	€ 84.886,93
	EX SCUOLE ELEMENTARI CAMIN	€ 52.127,82
	EX TEATRO ASTRA	€ 56.694,56
	FABER BOX (centro servizi dell'area campus)	€ 11.844,96
	PALAZZO MARASCHIN ROSSI - SEDE UFFICIO	
OTTAVO	TECNICO COMUNALE E VIGILI URBANI	€ 86.021,40
	SCUOLA DELL'INFANZIA ROSMINI "A. ROSSI"	€ 46.528,77
	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA DEL PORNARO	€ 44.350,40
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO MAGRE'	€ 73.198,83
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO POLEO	€ 35.652,93
	STADIO DEL RUGBY	€ 27.079,28
		€ 573.792,13

	AREA CONCERTI	€ 15.210,50
	CASERMA GUARDIA DI FINANZA - EX VILLA SCOTTI	€ 51.365,03
	CHIESA SAN FRANCESCO	€ 11.200,08
	CHIESETTA SANTA MARIA IN VALLE	€ 5.661,08
	EX FABBRICA ALTA LANEROSSI, EX CENTRALE	
	TERMICA E CENTRALE IDROELETTRICA UMBERTO I	
	ED ALTRI EDIFICI CONTIGUI	€ 39.506,00
	EX FILANDA VIA CAMIN - serie di mini alloggi e centro	
	diurno	€ 51.701,41
	LOFT CONTE	€ 6.358,20
NONO	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "SANTISSIMA	
NONO	TRINITA'"	€ 33.552,61
	SCUOLA PRIMARIA "G.B. CIPANI" DI POLEO	€ 36.880,74
	SCUOLA PRIMARIA "SAN BENEDETTO" MAGRE' CON	
	PALESTRA	€ 146.435,00
	SHED DEL LANIFICIO CONTE (piano terra)	€ 3.580,00
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CA' TRENTA (con	
	ampliamento)	€ 79.432,00
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO E CENTRO CIVICO	
	SS. TRINITA'	€ 63.964,80
	SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO GIAVENALE	€ 37.965,46
		€ 582.812,91
	AUTORIMESSE	€ 40.808,00
	CAPANNONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	€ 790,00
	CASERMA DEI CARABINIERI	€ 13.857,77
	CASERMA POLIZIA STRADALE	€ 87.141,53
	CHIESA SANTA GIUSTINA	€ 5.807,74
DECIMO	CIMITERO DEL PORNARO - TRETTO	€ 7.304,43
DECIMO	CIMITERO DELLE PIANE	€ 7.304,43
	CIMITERO DI MONTE MAGRE'	€ 13.289,06
	CIMITERO DI POLEO	€ 34.259,23
	CIMITERO DI SAN ROCCO DEL TRETTO	€ 31.024,43
	CIMITERO DI SAN ULDERICO DEL TRETTO	€ 18.364,43
	CIMITERO DI STANTA CATERINA DEL TRETTO	€ 16.704,43

	EX VILLA VERGEAT - ALLOGGI CARABINIERI	€ 9.050,00
	MAGAZZINI COMUNALI	€ 35.310,59
	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	€ 8.927,00
	PARCHEGGIO INTERRATO	€ 1.715,00
	SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN	
	ULDERICO	€ 31.540,87
	SEDE TRIBUNALE - ex pretura	€ 66.249,28
	SEDI ASSOCIATIVE - ACLI	€ 5.418,80
		€ 434.867,02
TOTALE		€ 5.383.950,25

## **AMBITO URBANO**

-Criticità nell'ambito urbano- Esempi di QUERY

Tipologia di Barriera Rilevata

Nella tabella seguente si evincono, per quantità, le criticità più diffuse elencate in ordine decrescente.

Le barriere sono elencate in ordine decrescente, in modo da evidenziare per prime le criticità più diffuse. Le tipologie di barriere sono desunte dal data base e pertanto spiccano situazioni simili ma con materiali diversi e/o soluzioni diverse.

TIPOLOGIA BARRIERA RILEVATA IN AMBITO URBANO	N
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della	536
pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.	
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione	298
attraversamento)	
Assenza di attraversamento pedonale a raso	259
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di	129
attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di	
marcia.	
Presenza di pendenza trasversale eccessiva	119
Assenza di percorso a raso	99
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	97
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida	80
all'orientamento delle persone non vedenti	

TIPOLOGIA BARRIERA RILEVATA IN AMBITO URBANO	N
Passo carraio inadeguato	72
Scivolo con pendenza eccessiva	65
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di	60
pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)	
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	54
Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	52
Assenza di strisce zebrate	47
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura,	43
deformazioni	
Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo	43
Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia	41
Caditoia inadeguata	27
Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	25
Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la	24
presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la	
pavimentazione esistente	
Assenza di protezione del percorso pedonale	24
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di	22
doppio attraversamento pedonale.	
Assenza di percorso in rilevato	20
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	20
Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)	17
Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici	16
affioranti	
Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura,	14
deformazioni	
Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio	10
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.	9
(Parcheggio in linea, parallelo al percorso pedonale)	
Percorso in rilevato con serie di rampe di raccordo agli accessi di	8
immobili	
Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o prese aria per piani	8
interrati con fessure longitudinali rispetto al senso di marcia dei	

TIPOLOGIA BARRIERA RILEVATA IN AMBITO URBANO	N
pedoni	
Ostacolo costituito da cassonetto della spazzatura	8
Ostacolo costituito da arredi mobili	7
Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione segnaletica	6
o cartello pubblicitario o cartello di fermata autobus	
Assenza di corrimano ai lati della scala	6
Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	6
Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli	6
Assenza o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di	6
seduta preesistente	
Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	5
Palo dell'illuminazione: assenza	5
Assenza di attraversamento pedonale rialzato.	5
Oggetto generico che può essere causa di infortunio	5
Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo	5
Ostacolo costituito da albero o cespuglio	5
sdrucciolevolezza del gradino	5
Ostacolo costituito da arredo mobile per la ristorazione	4
Rampa di accesso non conforme	3
Assenza di segnaletica di preavviso di un attraversamento.	3
Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o	3
carrozzina a lato della seduta.	
Assenza di adeguato drenaggio e conseguente deposito di acque	3
meteoriche, presenza di sconnessioni, buche, deformazioni su	
pavimentazione esistente in terra battuta	
Giochi per parchi: assenza di attrezzature fruibili (altalene)	3
Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.	3
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)	
Inadeguatezza di impianto semaforico esistente	3
Marciapiede di dimensioni ridotte.	3
Presenza di un cantiere	2
Sconnessione generalizzata della pavimentazione	2
Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	2

TIPOLOGIA BARRIERA RILEVATA IN AMBITO URBANO	N
Ostacolo costituito da espositore mobile	2
Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie	2
deformata/sconnessa	
Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale	2
Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature	2
Assenza di fontana accessibile	2
Ostacolo costituito da pensilina	2
Ostacolo costituito da transenna mal posizionata	1
Ostacolo costituito da rami sporgenti	1
Dislivello dovuto a contropendenza	1
Ostacolo dovuto ad insegna e/o tenda	1
Ostacolo costituito da struttura o manufatto edilizio o tecnologico	1
sporgente	
Ostacolo costituito dalla sosta regolamentare di veicoli	1
Ostacolo costituito da palo di illuminazione	1
Assenza di panca per la seduta	1
Arredi mal posizionati	1
Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche,	1
deformazioni su pavimentazione esistente in ghiaia	
Intervento complesso	1
Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata	1
rampa non conforme	1
Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico	1
Colonnina S.O.S.: assenza	1
Ostacolo costituito da base fissa a corredo di palo per illuminazione	1
pubblica o quadro di impianto tecnologico fissato su supporto	
verticale	
Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di	1
sosta (fermata Autobus)	
Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale	1
Ostacolo costituito da cabina telefonica	1
Ostacolo costituito da cassonetti dei rifiuti	1

TIPOLOGIA BARRIERA RILEVATA IN AMBITO URBANO	N
Totale complessivo	2484

## CALCOLATE PER UNITÀ URBANA

Per meglio descrivere le criticità rilevate su ogni percorso, a cui è stata associata una soluzione, si è creata una tabella in cui via per via ne viene riportata la quantità. Tutte le unità urbane sono poste in ordine alfabetico e le criticità in ordine di quantità o frequenza.

Nella tabella successiva viene anche definita una stima dei costi relativi alle categorie degli interventi previsti dal P.E.B.A. nelle unità urbane elencate.

Si precisa che la "stima dei costi", definita dall'articolo 2.4.2 del D.G.R. 841 del 2009, non è un vero e proprio "computo metrico estimativo". Le cifre relative ai costi, di seguito riportate, sarebbero dovute essere arrotondate all'euro oppure alle decine di euro tralasciando i decimali. L' algoritmo utilizzato dal programma di calcolo, però, è tarato sulla seconda cifra decimale. L'arrotondamento matematico è stato mantenuto nelle tabelle presenti in questa relazione, estrapolate direttamente dall'applicazione di File Maker.

Le criticità rilevate ed elencate in tabella sono solo apparentemente una ripezione l'una dell'altra. Riguardano, infatti, la stessa tipologia di criticità individuata in diversi luoghi dell'area oggetto di Piano. Per tale ragione anche i costi associati alla tipologia di intervento per risolvere la criticità specifica hanno valori diversi. Tutto ciò si potrà verificare dall'applicativo messo a disposizione anche della cittadinanza, con le interrogazioni di sorta.

Le criticità sono poste secondo un ordine decrescente di spesa.

ID	NOME	N	€
Centro		1777	€ 4.693.675,12
85	PETANGE (GALLERIA)	3	€ 4.201,21
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 1.101,21
	sdrucciolevolezza del gradino	1	€ 3.100,00
	3		€ 4.201,21
90	FUSINELLE (LARGO)	7	€ 3.479,98
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00

ID	NOME	N	€
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	2	€ 80,75
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 3.159,23
		7	€ 3.479,98
93	BOLDORO (LOCALITA')	12	€ 5.128,69
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	5	€ 1.030,20
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 1.922,17
	Ostacolo costituito da base fissa a corredo di		
	palo per illuminazione pubblica o quadro di		
	impianto tecnologico fissato su supporto		
	verticale	1	€ 350,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	3	€ 232,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 1.167,82
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 426,50
		12	€ 5.128,69
155	ROSSI A. (PIAZZA)	5	€ 21.352,59
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 6.873,10
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 5.826,89
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al		
	ciottolo	2	€ 8.652,60
		5	€ 21.352,59
158	STATUTO (PIAZZA)	3	€ 149.493,02
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 4.594,02
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.219,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 143.680,00
		3	€ 149.493,02
	I .		i .

ID	NOME	N	€
162	IV NOVEMBRE (PIAZZA)	4	€ 2.592,41
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 300,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 1.672,32
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 620,09
		4	€ 2.592,41
170	ARCO DELL' (SCALETTE)	7	€ 29.408,21
	Assenza di corrimano ai lati della scala	1	€ 20.600,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 4.835,01
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 3.973,20
		7	€ 29.408,21
171	FRATI DEI (STRADA)	1	€ 35.305,28
	Assenza di percorso a raso	1	€ 35.305,28
		1	€ 35.305,28
179	SCHIO DA A. (VIA)	1	€ 26.623,65
	Assenza di percorso a raso	1	€ 26.623,65
		1	€ 26.623,65
181	FOGAZZARO A. (VIA)	28	€ 61.493,76
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	7	€ 14.213,15
	Assenza di percorso a raso	1	€ 10.417,95
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 1.565,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 583,00
	Caditoia inadeguata	2	€ 907,96
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 556,80
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 77,64

ID	NOME	N	€
	Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	1	€ 15.360,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	4	€ 11.184,96
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 5.634,20
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 738,18
		28	€ 61.493,76
182	FUSINIERI A. (VIA)	24	€ 48.363,49
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	4	€ 7.000,05
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 454,50
	Ostacolo costituito da albero o cespuglio	3	€ 4.560,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 180,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	4	€ 29.664,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	10	€ 6.504,94
		24	€ 48.363,49
185	LUZIO A. (VIA)	10	€ 23.645,66
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 2.586,98
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 707,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 92,80
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 2.700,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 10.752,00

ID	NOME	N	€
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 574,14
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 5.992,74
		10	€ 23.645,66
196	ROSSI A. (VIA)	8	€ 20.655,76
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	4	€ 15.217,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 40,40
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 536,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	1	€ 4.750,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 111,86
		8	€ 20.655,76
208	FLEMING A. (VIA)	8	€ 22.380,41
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	5	€ 14.000,10
	Assenza di percorso a raso	1	€ 4.815,41
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 3.564,90
		8	€ 22.380,41
209	BACCARINI ALFREDO (VIA)	37	€ 59.389,84
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 2.130,45
	Assenza di corrimano ai lati della scala	2	€ 2.400,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 939,30
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	8	€ 1.353,40

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti 2 € 2.491,00  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) 1 € 75,00  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 4 € 1.949,73  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 € 2.870,70  Ostacolo costituito da cobina telefonica 1 € 1.500,00  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature 1 € 1.100,00  Passo carraio inadeguato 1 € 693,65  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia 1 € 425,00  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 2 € 10.754,52  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 € 1.920,00  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 € 27.860,00  Presenza di porzioni di essa. 6 € 927,08  40 € 1927,08  FUSINATO A. (VIA) 9 € 14.044,90  Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 € 4.361,78  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90  230 BARATTO (VIA) 35 € 66.213,15	ID	NOME	N	€
non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		linea guida all'orientamento delle persone		
l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		non vedenti	2	€ 2.491,00
tattile, fermata del mezzo pubblico)  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di straversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90  € 1.044,90		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di protezione del percorso pedonale  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  € 14.044,90		tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 75,00
Ostacolo costituito da cabina telefonica  Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	4	€ 1.949,73
Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  9 € 14.044,90		Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 2.870,70
drenaggio per alberature  Passo carraio inadeguato  Passo carraio inadeguato  Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Ostacolo costituito da cabina telefonica	1	€ 1.500,00
Passo carraio inadeguato  Pasvimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di		
Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia 1 € 425,00  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 2 € 10.754,52  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 € 1.920,00  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 € 27.860,00  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 6 € 927,08  217  FUSINATO A. (VIA) 9 € 14.044,90  Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 € 4.361,78  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		drenaggio per alberature	1	€ 1.100,00
caditoia/griglia  Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 425,00  € 10.754,52  € 19.20,00  3 € 27.860,00  6 € 927,08  37 € 59.389,84  217  FUSINATO A. (VIA)  9 € 14.044,90  4 € 1.565,50		Passo carraio inadeguato	1	€ 693,65
Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti 2 € 10.754,52  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni 1 € 1.920,00  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 3 € 27.860,00  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 6 € 927,08  217 FUSINATO A. (VIA) 9 € 14.044,90  Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 € 4.361,78  Assenza di protezione del percorso pedonale 1 € 1.200,00  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63		Pavimentazione dissestata per la presenza di		
presenza di radici affioranti  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		caditoia/griglia	1	€ 425,00
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
mancata finitura, deformazioni  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		presenza di radici affioranti	2	€ 10.754,52
Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  Presenza di sconnessioni, buche isolate, de 27.860,00   € 927,08   € 927,08  37  € 14.044,90		Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  Presenza di segnalazione esistente  Presenza di € 927,08  € 14.044,90		mancata finitura, deformazioni	1	€ 1.920,00
deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  deformazione esistente, € 927,08  € 14.044,90		Presenza di pendenza trasversale eccessiva	3	€ 27.860,00
assenza di porzioni di essa.  6 € 927,08  37 € 59.389,84  217  FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso Assenza di protezione del percorso pedonale Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		deformazioni della pavimentazione esistente,		
FUSINATO A. (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di protezione del percorso pedonale  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  FUSINATO A. (VIA)  9 € 14.044,90  € 1.200,00  4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente  1 € 6.917,63		assenza di porzioni di essa.	6	€ 927,08
Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 € 4.361,78  Assenza di protezione del percorso pedonale 1 € 1.200,00  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90			37	€ 59.389,84
Assenza di protezione del percorso pedonale 1 € 1.200,00  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90	217	FUSINATO A. (VIA)	9	€ 14.044,90
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 4.361,78
vedenti (intercettazione attraversamento) 4 € 1.565,50  Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63  9 € 14.044,90		Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 1.200,00
Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63		Assenza di segnalazione tattile per non		
pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente 1 € 6.917,63 9 € 14.044,90		vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 1.565,50
sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente		Attraversamento pedonale con		
con la pavimentazione esistente		pavimentazione inadeguata per la presenza di		
9 € 14.044,90		sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
·		con la pavimentazione esistente	1	€ 6.917,63
230 BARATTO (VIA) 35 € 66.213,15			9	€ 14.044,90
	230	BARATTO (VIA)	35	€ 66.213,15

ID	NOME	N	€
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.586,10
	Assenza di percorso a raso	2	€ 16.108,97
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	1	€ 17.948,90
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 5.154,52
	Assenza di protezione del percorso pedonale	3	€ 6.300,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	12	€ 5.555,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	2	€ 505,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	2	€ 1.749,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 200,00
	Assenza di segnaletica di preavviso di un		
	attraversamento.	1	€ 230,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 859,31
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 1.943,65
	Ostacolo costituito da arredi mobili	1	€ 0,00
	Ostacolo costituito da fioriera, albero o		
	cespuglio	1	€ 2.280,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 5.195,76
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 596,93
		35	€ 66.213,15
249	BROLO DEL CONTE (VIA)	4	€ 123.870,91
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 4.960,91
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 118.910,00

VAL LEOGRA BATTAGLIONE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  1 € 151,50	'1
Assenza di attraversamento pedonale a raso 5 € 10.636,6  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 € 151,50	
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 1 € 151,50	50
vedenti (intercettazione attraversamento) 1 € 151,50	
Acconza di cognalazione tattile nor non	
Assenza di segnalazione tattile per non	
vedenti in prossimità di attraversamento	
pedonale posto in senso ortogonale al senso	
di marcia. 1 € 202,00	
Caditoia inadeguata 1 € 3.177,86	<b>)</b>
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	
Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	
Ostacolo costituito da arredo mobile per la	
ristorazione 1 € 50,00	
Pavimentazione con sconnessioni dovute alle	
fugature 4 € 267,90	
Pavimentazione dissestata per la presenza di	
caditoia/griglia 1 € 387,00	
Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,	
mancata finitura, deformazioni 1 € 17.250,0	00
Presenza di pendenza trasversale eccessiva 7 € 52.260,0	0
Presenza di sconnessioni, buche isolate,	
deformazioni della pavimentazione esistente,	
assenza di porzioni di essa. 14 € 5.516,14	Ļ
38 € 90.534,7	'1
263 CA' MASOTTA (VIA) 24 € 24.621,2	28
Assenza di attraversamento pedonale a raso 3 € 5.454,95	,
Assenza di segnalazione tattile per non	
vedenti (intercettazione attraversamento) 2 € 2.676,50	)
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come	
linea guida all'orientamento delle persone	
non vedenti 2 € 1.113,00	)
Assenza di strisce zebrate 1 € 63,84	
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 2 € 862,51	

ID	NOME	N	€
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 37,12
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	1	€ 16,50
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 110,50
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	3	€ 9.022,20
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 4.312,72
	Scivolo con pendenza eccessiva	2	€ 951,43
		24	€ 24.621,28
269	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR (VIA)	2	€ 1.761,75
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.521,75
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
		2	€ 1.761,75
275	CAPITANO SELLA (VIA)	23	€ 61.447,18
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 5.326,13
	Assenza di percorso a raso	1	€ 8.102,85
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 402,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 360,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	4	€ 3.050,00
	Passo carraio inadeguato	2	€ 1.152,53
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 1.640,40
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	6	€ 19.248,27
	sdrucciolevolezza del gradino	3	€ 22.165,00
		23	€ 61.447,18
279	DALLA COSTA ELIA CARDINALE (VIA)	16	€ 26.652,63
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 144,25
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento	2	€ 565,60

ID	NOME	N	€
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.		
	Caditoia inadeguata	1	€ 453,98
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 4.726,08
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 480,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 16.571,52
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	7	€ 3.711,20
		16	€ 26.652,63
281	CARATORI (VIA)	3	€ 2.698,77
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 565,60
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 2.133,17
		3	€ 2.698,77
288	CASTELLO (VIA)	6	€ 41.184,31
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 3.043,50
	Assenza di percorso a raso	1	€ 37.620,38
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	2	€ 266,00
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
		6	€ 41.184,31
292	CEMENTI (VIA)	37	€ 95.307,47
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 13.695,75
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	2	€ 27.208,08
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 3.942,05
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	6	€ 2.494,70
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone	2	€ 1.378,00

ID	NOME	N	€
	non vedenti		
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 601,48
	Inadeguatezza di impianto semaforico		
	esistente	2	€ 4.868,48
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 4,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	5	€ 677,44
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 3.105,40
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	3	€ 29.046,02
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	6	€ 8.286,08
		37	€ 95.307,47
310	MANIN D. (VIA)	13	€ 21.321,05
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	5	€ 11.504,43
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.166,00
	Caditoia inadeguata	1	€ 453,98
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 480,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 2.952,72
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 4.763,92
	Presenza di un cantiere	1	
		13	€ 21.321,05
312	DANTE ALIGHIERI (VIA)	7	€ 29.517,19
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 4.869,60
	Assenza di percorso a raso	1	€ 23.151,00
	Passo carraio inadeguato	4	€ 1.496,59
		7	€ 29.517,19

ID	NOME	N	€
316	BOLDU' DEI (VIA)	63	€ 124.584,31
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 3.956,55
	Assenza di attraversamento pedonale		
	rialzato.	1	€ 2.616,45
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 461,60
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	17	€ 7.221,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	14	€ 3.535,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	4	€ 2.378,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 75,00
	Assenza di strisce zebrate	2	€ 285,29
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 9.217,31
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 716,81
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	2	€ 1.392,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 533,58
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 32.064,00
	Percorso in rilevato con serie di rampe di		
	raccordo agli accessi di immobili	2	€ 47.407,50
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 1.066,26
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	9	€ 11.001,30

ID	NOME	N	€
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 656,16
		63	€ 124.584,31
329	VIGNA DEI (VIA)	34	€ 87.919,23
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 7.304,40
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 1.565,50
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 480,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 533,58
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 262,00
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 3.105,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	4	€ 52.572,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	18	€ 22.096,75
		34	€ 87.919,23
330	FERRO DEL (VIA)	6	€ 10.129,17
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 973,92
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 8.318,15
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	1	€ 46,12
	Ostacolo costituito da struttura o manufatto		
	edilizio o tecnologico sporgente	1	€ 176,34
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 614,64
		6	€ 10.129,17
333	REDENTORE DEL (VIA)	12	€ 18.294,01
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 3.195,68
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	3	€ 1.132,16
	Pavimentazione dissestata per la presenza di	3	€ 255,00

ID	NOME	N	€
	caditoia/griglia		
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	1	€ 143,46
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 1.680,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 11.810,88
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 76,83
		12	€ 18.294,01
339	POTARA DELLA (VIA)	38	€ 64.696,55
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	4	€ 10.652,25
	Assenza di percorso a raso	3	€ 34.633,90
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	7	€ 2.242,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 151,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	1	€ 244,80
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 75,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 89,78
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 9.775,94
	Caditoia inadeguata	2	€ 757,96
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 573,45
	Ostacolo costituito dalla sosta non		
	regolamentare di veicoli	1	€ 240,00

ID	NOME	N	€
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	2	€ 720,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	3	€ 2.062,13
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	8	€ 1.690,26
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 787,39
		38	€ 64.696,55
340	POZZA DELLA (VIA)	12	€ 25.813,49
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 4.321,77
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 11.848,88
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	5	€ 5.018,56
	Dislivello dovuto a contropendenza	1	€ 747,29
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 3.876,99
		12	€ 25.813,49
342	VALLETTA DELLA (VIA)	30	€ 85.529,24
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 6.391,35
	Assenza di fontana accessibile	1	€ 1.500,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 2.315,10
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 1.384,80
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 1.010,00
	Assenza o adeguamento dimensionale dello		
	stallo a corredo di seduta preesistente	2	€ 982,88
	Caditoia inadeguata	1	€ 787,96
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 229,38
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 907,46
	Ostacolo costituito da paletto/archetto		
	parapedonale	1	€ 52,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 180,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 21.872,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	15	€ 47.916,31

ID	NOME	N	€
		30	€ 85.529,24
346	SPORT DELLO (VIA)	49	€ 172.171,73
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	11	€ 26.174,10
	Assenza di percorso a raso	1	€ 1.852,08
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	2	€ 21.942,00
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 2.815,75
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	7	€ 3.131,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	4	€ 1.868,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 530,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	4	€ 1.150,72
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 115,60
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	1	€ 1.004,22
	Presenza di chiusino/manufatto rete		
	tecnologica con superficie		
	deformata/sconnessa	2	€ 1.000,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	11	€ 104.206,88
	Scivolo con pendenza eccessiva	2	€ 6.380,88
		49	€ 172.171,73
347	COMPAGNI D. (VIA)	2	€ 58.687,79
	Assenza di percorso a raso	2	€ 58.687,79
		2	€ 58.687,79
350	DON F. FACCIN (VIA)	23	€ 32.036,54

ID	NOME	N	€
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 8.432,77
	Assenza di corrimano ai lati della scala	1	€ 400,00
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	2	€ 7.322,90
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 3.021,46
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 1.200,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 1.583,04
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 90,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 92,80
	Passo carraio inadeguato	3	€ 2.120,37
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 5.862,14
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 1.402,20
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	2	€ 508,86
		23	€ 32.036,54
363	FERMI E. (VIA)	15	€ 34.541,87
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 5.478,30
	Assenza di percorso a raso	2	€ 16.390,91
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 45,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	4	€ 760,00
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 6.804,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 2.238,48
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 2.825,18

ID	NOME	N	€
		15	€ 34.541,87
370	DE PINEDO F. (VIA)	6	€ 10.574,40
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 616,08
	Ostacolo costituito da albero o cespuglio	1	€ 180,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 6.450,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 1.968,48
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 1.359,84
		6	€ 10.574,40
375	PASINI F.LLI (VIA)	18	€ 217.360,81
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.268,88
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 272,70
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 200,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 89,78
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 180,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al		
	ciottolo	2	€ 683,10
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	1	€ 19,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 363,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	7	€ 214.284,35
	Presenza di un cantiere	1	
		18	€ 217.360,81
393	BARACCA F. (VIA)	7	€ 19.181,05
	Assenza di percorso a raso	2	€ 9.075,19
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 959,50

ID	NOME	N	€
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 7.200,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 1.946,36
		7	€ 19.181,05
400	GARIBALDI G. (VIA)	12	€ 1.578,63
	Ostacolo costituito da arredo mobile per la		
	ristorazione	1	€ 200,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	3	€ 720,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	4	€ 103,36
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 555,27
		12	€ 1.578,63
403	LEOPARDI G. (VIA)	5	€ 23.879,40
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 3.043,50
	Assenza di percorso a raso	4	€ 20.835,90
		5	€ 23.879,40
405	MARCONI G. (VIA)	19	€ 16.589,62
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 5.660,91
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 656,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	4	€ 662,50
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	3	€ 754,59
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 31,50
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 4.229,20
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	6	€ 4.594,42

ID	NOME	N	€
		19	€ 16.589,62
409	CONTE G. B. (VIA)	10	€ 42.499,79
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.826,10
	Assenza di corrimano ai lati della scala	1	€ 950,00
	Assenza di percorso a raso	1	€ 1.562,69
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 715,50
	Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di		
	drenaggio per alberature	1	€ 100,00
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 9.225,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 27.260,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 860,50
		10	€ 42.499,79
412	MORGAGNI G. B. (VIA)	8	€ 25.324,70
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 3.347,85
	Assenza di percorso a raso	4	€ 19.253,92
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 418,93
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 2.304,00
		8	€ 25.324,70
413	TIEPOLO G. (VIA)	7	€ 10.579,08
	Assenza di percorso a raso	2	€ 5.185,82
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 373,70
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 5.019,56
		7	€ 10.579,08
	ı		ı

ID	NOME	N	€
417	MAZZINI G. (VIA)	2	€ 11.471,54
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	1	€ 4.559,54
	Marciapiede di dimensioni ridotte.	1	€ 6.912,00
		2	€ 11.471,54
427	VERDI G. (VIA)	2	€ 12.792,90
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.217,40
	Assenza di percorso a raso	1	€ 11.575,50
		2	€ 12.792,90
430	D'ANNUNZIO G. (VIA)	12	€ 37.371,60
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 14.341,43
	Assenza di percorso a raso	1	€ 20.141,37
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 2.888,81
		12	€ 37.371,60
433	GAMINELLA (VIA)	7	€ 5.519,11
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 642,95
	Caditoia inadeguata	2	€ 787,96
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 105,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 3.983,20
		7	€ 5.519,11
440	GIARETTE (VIA)	10	€ 11.437,19
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	5	€ 8.260,06
	Assenza di percorso a raso	1	€ 2.083,59
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 649,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 189,51
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi	1	€ 254,43
		•	

ID	NOME	N	€
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)		
		10	€ 11.437,19
445	CARDUCCI G. (VIA)	14	€ 11.410,19
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.586,10
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 575,70
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	1	€ 816,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 689,00
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	1	€ 160,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	3	€ 237,50
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 5.172,48
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 2.173,41
		14	€ 11.410,19
454	GORZONE (VIA)	3	€ 11.918,20
	Assenza di percorso a raso	1	€ 3.223,40
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	1	€ 74,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 8.620,80
		3	€ 11.918,20
458	GRUMI DEI FRATI (VIALE)	26	€ 29.541,89
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 8.521,80
	Assenza di corrimano ai lati della scala	1	€ 2.000,00
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 384,67
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 151,50

ID	NOME	N	€
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 954,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 286,73
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	3	€ 540,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute al		
	ciottolo	1	€ 8.652,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	14	€ 8.050,60
		26	€ 29.541,89
462	NIEVO I. (VIA)	1	€ 14.585,13
	Assenza di percorso a raso	1	€ 14.585,13
		1	€ 14.585,13
468	DA VINCI L. (VIA)	41	€ 208.524,26
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	5	€ 23.130,60
	Assenza di percorso a raso	1	€ 5.787,75
	Assenza di percorso in rilevato	2	€ 53.276,24
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 555,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.802,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	4	€ 375,00
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	1	€ 5.027,63
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Palo dell'illuminazione: assenza	2	€ 22.000,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 1.275,00

ID	NOME	N	€
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 62.008,00
	Percorso in rilevato con serie di rampe di		
	raccordo agli accessi di immobili	1	€ 15.477,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	13	€ 13.153,30
	Scivolo con pendenza eccessiva	5	€ 4.416,24
		41	€ 208.524,26
520	SANUDO M. (VIA)	28	€ 60.874,14
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	13	€ 28.456,73
	Assenza di percorso a raso	1	€ 10.070,69
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 808,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 848,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 200,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 2.867,25
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 5.400,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 6.999,04
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 5.224,44
		28	€ 60.874,14
549	MONTE CIOVE (VIA)	6	€ 2.266,16
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	2	€ 303,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00

ID	NOME	N	€
	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica		
	su supporto verticale	1	€ 85,21
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 862,08
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 775,87
		6	€ 2.266,16
561	TRON N. (VIA)	5	€ 20.324,08
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 5.173,95
	Assenza di percorso a raso	2	€ 15.094,45
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 55,68
		5	€ 20.324,08
570	RIBOLI P. (VIA)	14	€ 16.763,60
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 2.739,15
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	2	€ 650,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 2.100,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	5	€ 2.742,15
	Pavimentazione sconnessa (piano erboso)	1	€ 4.800,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 2.142,30
	rampa non conforme	1	€ 1.350,00
		14	€ 16.763,60
583	PASUBIO (VIA)	58	€ 83.040,51
	Arredi mal posizionati	1	€ 60,00
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	5	€ 10.324,20
	Assenza di percorso a raso	3	€ 6.945,30
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 303,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 583,00
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 7,00

ID	NOME	N	€
	Marciapiede di dimensioni ridotte.	2	€ 18.551,40
	Ostacolo costituito da arredi mobili	5	€ 0,00
	Ostacolo costituito da arredo mobile per la		
	ristorazione	1	€ 100,00
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	1	€ 46,12
	Ostacolo costituito da fioriera, albero o		
	cespuglio	6	€ 2.700,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	10	€ 3.120,00
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	5	€ 132,05
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	1	€ 143,60
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	6	€ 26.215,52
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	7	€ 13.554,89
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
		58	€ 83.040,51
591	MARASCHIN PIETRO (VIA)	85	€ 293.761,78
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	10	€ 40.442,03
	Assenza di percorso a raso	2	€ 13.936,90
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 1.346,33
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	20	€ 8.888,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	5	€ 2.756,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	6	€ 755,00

ID	NOME	N	€
	Assenza o adeguamento dimensionale dello		
	stallo a corredo di seduta preesistente	1	€ 982,88
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	1	€ 7.373,85
	Caditoia inadeguata	3	€ 1.181,94
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	2	€ 222,72
	Ostacolo costituito da fioriera, albero o		
	cespuglio	1	€ 300,00
	Ostacolo costituito da pensilina	2	€ 8.500,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 407,50
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	3	€ 2.582,28
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 675,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	3	€ 53.472,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	3	€ 27.689,50
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	18	€ 121.539,01
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 710,84
		85	€ 293.761,78
600	PORTA DI SOTTO (VIA)	3	€ 18.700,35
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 3.652,20
	Assenza di percorso a raso	1	€ 15.048,15
		3	€ 18.700,35
601	POZZA MARASCHIN (VIA)	11	€ 71.292,26
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 6.847,88
	Assenza di percorso a raso	3	€ 61.134,85

ID	NOME	N	€
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	3	€ 1.585,02
	Passo carraio inadeguato	1	€ 1.494,02
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 230,49
		11	€ 71.292,26
611	RESSECCO VECCHIO (VIA)	1	€ 5.208,98
	Assenza di percorso a raso	1	€ 5.208,98
		1	€ 5.208,98
625	ROMPATO (VIA)	8	€ 3.984,30
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.102,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 2.121,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	2	€ 505,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 256,10
		8	€ 3.984,30
627	ROVERETO (VIA)	36	€ 184.647,11
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	7	€ 16.587,08
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 1.212,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	3	€ 225,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 513,40
	Ostacolo costituito dalla sosta non		
	regolamentare di veicoli	1	€ 600,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 1.333,95
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,	6	€ 146.136,00
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

ID	NOME	N	€
	mancata finitura, deformazioni		
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	15	€ 18.039,68
		36	€ 184.647,11
637	BOSCO S. G. (VIA)	40	€ 55.650,99
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	4	€ 16.282,73
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	1	€ 4.739,47
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	9	€ 2.878,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 742,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 75,00
	Caditoia inadeguata	1	€ 1.181,94
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 1.146,90
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 246,43
	Ostacolo costituito da albero o cespuglio	1	€ 600,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 426,86
	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle		
	fugature	1	€ 182,40
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 6.720,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	6	€ 18.609,67
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	10	€ 1.819,09
		40	€ 55.650,99
645	GAETANO S. (VIA)	1	€ 20.257,13
	Assenza di percorso a raso	1	€ 20.257,13

SANTISSIMA TRINITA' (VIA)  Sasenza di attraversamento pedonale a raso 6  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  Scivolo con pendenza eccessiva  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso in rilevato  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)	ID	NOME	N	€
Assenza di attraversamento pedonale a raso Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  Scivolo con pendenza eccessiva  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50			1	€ 20.257,13
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50	673	SANTISSIMA TRINITA' (VIA)	53	€ 62.895,56
vedenti (intercettazione attraversamento)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di attraversamento pedonale a raso  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 15.674,03
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) 1 € 125,00  Assenza di strisce zebrate 1 € 179,55  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 € 1.433,63  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 € 369,65  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 € 139,20  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 4 € 26.946,40  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 4 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva 2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674 STRASSEGIARE (VIA) 47 € 63.755,94  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		Assenza di segnalazione tattile per non		
vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  Scivolo con pendenza eccessiva  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		vedenti (intercettazione attraversamento)	25	€ 9.696,00
pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Assenza di segnalazione tattile per non		
di marcia.  Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		vedenti in prossimità di attraversamento		
Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti 3 € 1.934,50  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) 1 € 125,00  Assenza di strisce zebrate 1 € 179,55  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 € 1.433,63  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 € 369,65  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 € 139,20  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 4 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva 2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674 STRASSEGIARE (VIA) 47 € 63.755,94  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		pedonale posto in senso ortogonale al senso		
linea guida all'orientamento delle persone non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		di marcia.	3	€ 757,50
non vedenti  Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		linea guida all'orientamento delle persone		
l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		non vedenti	3	€ 1.934,50
tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  4 € 2.824,60  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
Assenza di strisce zebrate  Dislivello causato da gradino max 2,5 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
Dislivello causato da gradino max 2,5 cm 2 € 1.433,63  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm 1 € 369,65  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 € 139,20  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 4 € 26.946,40  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 4 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva 2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA) 47 € 63.755,94  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 125,00
Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  (sottodimensionato)  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Assenza di strisce zebrate	1	€ 179,55
Ostacolo costituito da elemento arboreo/arbustivo 1 € 139,20  Presenza di pendenza trasversale eccessiva 4 € 26.946,40  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa. 4 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva 2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA) 47 € 63.755,94  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 1.433,63
arboreo/arbustivo  Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  (sottodimensionato)  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 369,65
Presenza di pendenza trasversale eccessiva  Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  Presenza di € 26.946,40  € 2.824,60  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  2 € 12.902,40  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Ostacolo costituito da elemento		
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  53 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva  53 € 62.895,56  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di percorso in rilevato  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		arboreo/arbustivo	1	€ 139,20
deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.824,60  Scivolo con pendenza eccessiva  53 € 62.895,56  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di percorso in rilevato  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Presenza di pendenza trasversale eccessiva	4	€ 26.946,40
assenza di porzioni di essa.  Scivolo con pendenza eccessiva  2 € 2.824,60  2 € 2.815,51  53 € 62.895,56  674  STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di percorso in rilevato  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
Scivolo con pendenza eccessiva 2 $\in$ 2.815,51 53 $\in$ 62.895,56 674 STRASSEGIARE (VIA) 47 $\in$ 63.755,94 Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 $\in$ 10.926,17 Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 $\in$ 12.902,40 Assenza di percorso in rilevato 1 $\in$ 384,67 Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 $\in$ 2.373,50		deformazioni della pavimentazione esistente,		
53 € 62.895,56  STRASSEGIARE (VIA) 47 € 63.755,94  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di percorso in rilevato 1 € 384,67  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		assenza di porzioni di essa.	4	€ 2.824,60
STRASSEGIARE (VIA)  Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato)  Assenza di percorso in rilevato  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)  7 € 2.373,50		Scivolo con pendenza eccessiva	2	€ 2.815,51
Assenza di attraversamento pedonale a raso 6 € 10.926,17  Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di percorso in rilevato 1 € 384,67  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50			53	€ 62.895,56
Assenza di percorso accessibile (sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di percorso in rilevato 1 € 384,67  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50	674	STRASSEGIARE (VIA)	47	€ 63.755,94
(sottodimensionato) 2 € 12.902,40  Assenza di percorso in rilevato 1 € 384,67  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 10.926,17
Assenza di percorso in rilevato 1 € 384,67  Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		Assenza di percorso accessibile		
Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		(sottodimensionato)	2	€ 12.902,40
vedenti (intercettazione attraversamento) 7 € 2.373,50		Assenza di percorso in rilevato	1	€ 384,67
		Assenza di segnalazione tattile per non		
Assenza di segnalazione tattile per non 3 € 816,00		vedenti (intercettazione attraversamento)	7	€ 2.373,50
		Assenza di segnalazione tattile per non	3	€ 816,00

ID	NOME	N	€
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.		
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 200,00
	Assenza di strisce zebrate	2	€ 119,70
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 7.524,63
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 616,08
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 210,00
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	1	€ 320,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 278,40
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	2	€ 480,00
	Passo carraio inadeguato	3	€ 2.536,96
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	6	€ 15.603,68
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	7	€ 8.209,33
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
		47	€ 63.755,94
679	VECELLIO T. (VIA)	12	€ 36.823,53
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 6.391,35
	Assenza di percorso a raso	2	€ 23.560,34
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 202,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 2.677,88
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,	1	€ 271,97

ID	NOME	N	€
	assenza di porzioni di essa.		
	Rampa di accesso non conforme	2	€ 3.480,00
		12	€ 36.823,53
686	LIVIO T. (VIA)	47	€ 116.049,71
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.673,93
	Assenza di attraversamento pedonale		
	rialzato.	3	€ 6.541,13
	Assenza di percorso a raso	1	€ 6.778,61
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	5	€ 2.272,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	5	€ 1.313,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 636,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	6	€ 700,00
	Caditoia inadeguata	1	€ 393,98
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 688,14
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	3	€ 1.311,09
	Ostacolo costituito dalla sosta non		
	regolamentare di veicoli	1	€ 1.200,00
	Ostacolo costituito dalla sosta regolamentare		
	di veicoli	1	€ 1.170,00
	Passo carraio inadeguato	2	€ 2.801,30
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 765,00
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	1	€ 312,23
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 11.475,00

ID	NOME	N	€
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 23.865,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 738,18
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	11	€ 51.414,64
		47	€ 116.049,71
705	VENEZIA (VIA)	62	€ 140.602,07
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	7	€ 28.316,72
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 656,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	2	€ 2.120,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 125,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 70,22
	Caditoia inadeguata	1	€ 453,98
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	8	€ 7.271,96
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	4	€ 835,20
	Passo carraio inadeguato	12	€ 7.998,43
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 42,50
	Percorso in rilevato con serie di rampe di		
	raccordo agli accessi di immobili	4	€ 51.660,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	8	€ 34.535,89
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 4.033,19
	Scivolo con pendenza eccessiva	6	€ 2.482,47
		62	€ 140.602,07
706	XX SETTEMBRE (VIA)	12	€ 10.282,71

ID	NOME	N	€
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.521,75
	Assenza di percorso a raso	1	€ 5.787,75
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 404,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 1.403,40
	Ostacolo costituito da paletto/archetto		
	parapedonale	1	€ 52,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 499,91
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 373,91
		12	€ 10.282,71
707	XXIX APRILE (VIALE)	52	€ 44.737,34
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 10.287,03
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	5	€ 1.060,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	4	€ 808,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	3	€ 3.074,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 150,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	4	€ 2.579,13
	Ostacolo costituito da rami sporgenti	1	€ 400,00
	Ostacolo costituito da transenna mal		
	posizionata	1	€ 60,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Palo dell'illuminazione: assenza	1	€ 11.000,00

ID	NOME	N	€
	Passo carraio inadeguato	7	€ 4.572,63
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	5	€ 1.105,81
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	5	€ 5.355,75
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	10	€ 4.044,49
		52	€ 44.737,34
721	MARTIRI DELLA LIBERTA' (VIALE)	27	€ 38.330,13
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	4	€ 9.739,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 2.020,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 636,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 225,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 554,47
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 459,31
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	2	€ 146,20
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	5	€ 11.428,12
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	9	€ 12.881,83
		27	€ 38.330,13
722	PETITTI DI RORETO (VIA)	7	€ 15.309,78
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.000,00
·			

ID	NOME	N	€
	Assenza o adeguamento dimensionale dello		
	stallo a corredo di seduta preesistente	1	€ 1.965,76
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 12.344,02
		7	€ 15.309,78
724	SANTA CROCE (VIALE)	73	€ 79.482,75
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	8	€ 20.391,45
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	15	€ 6.302,40
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	7	€ 3.131,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 159,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	3	€ 253,50
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 5.290,13
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 716,81
	Inadeguatezza di impianto semaforico		
	esistente	1	€ 2.434,24
	Ostacolo costituito da arredi mobili	1	€ 0,00
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	6	€ 853,76
	Passo carraio inadeguato	3	€ 1.316,16
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	3	€ 1.381,21
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la	2	€ 910,67

ID	NOME	N	€
	presenza di radici affioranti		
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	1	€ 143,60
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	6	€ 26.002,33
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	11	€ 9.338,41
	Scivolo con pendenza eccessiva	2	€ 858,08
		73	€ 79.482,75
725	TRENTO TRIESTE (VIALE)	30	€ 76.081,29
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 5.234,82
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 135,16
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	10	€ 4.545,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	2	€ 606,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.060,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 1.433,63
	Ostacolo costituito dalla sosta non		
	regolamentare di veicoli	2	€ 960,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 105,00
	Palo dell'illuminazione: assenza	1	€ 5.500,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 2.913,53
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	7	€ 53.588,16
		30	€ 76.081,29
758	SANTA MARIA (VICOLO)	1	€ 5.208,98

ID	NOME	N	€
	Assenza di percorso a raso	1	€ 5.208,98
		1	€ 5.208,98
830	DE LELLIS S. C. (VIA)	22	€ 12.454,43
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 5.021,78
	Assenza di percorso a raso	1	€ 4.630,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 202,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 61,61
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	15	€ 2.284,41
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
		22	€ 12.454,43
833	DIVISIONE ACQUI (PIAZZALE)	45	€ 134.228,42
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 11.918,35
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 5.769,99
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	3	€ 1.363,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	5	€ 1.262,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	15	€ 29.277,20
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	11	€ 9.241,20
	Pavimentazione sconnessa/deformata per la		
	presenza di radici affioranti	1	€ 860,76
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 46.144,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 2.187,20
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,	2	€ 25.481,95

ID	NOME	N	€
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.		
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 721,78
		45	€ 134.228,42
885	RAFFAELLO (VIA)	10	€ 15.792,12
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.978,28
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 75,00
	Assenza o adeguamento dimensionale dello		
	stallo a corredo di seduta preesistente	2	€ 4.914,40
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 3.600,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 5.224,44
		10	€ 15.792,12
50001	SAN ROCCO (VIA)	10	€ 110.812,70
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 6.543,53
	Assenza di percorso a raso	1	€ 4.097,73
	Assenza di percorso a raso Assenza di segnalazione tattilo-plantare per	1	€ 4.097,73
	·	1	€ 4.097,73
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per	1	€ 4.097,73 € 75,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)		
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) Assenza di una pensilina a segnalazione e		
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata	1	€ 75,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico) Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)	1	€ 75,00 € 12.000,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1 1 1	€ 75,00 € 12.000,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Intervento complesso	1 1 1	€ 75,00 € 12.000,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Intervento complesso  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,	1 1 1	€ 75,00 € 12.000,00 € 1.600,45
50002	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)  Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)  Dislivello causato da gradino di 2/30 cm  Intervento complesso  Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,	1 1 1 1	€ 75,00 € 12.000,00 € 1.600,45 € 86.496,00

ID	NOME	N	€
	Assenza di percorso a raso	2	€ 29.633,28
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	1	€ 2.106,43
	Assenza di percorso in rilevato	2	€ 22.791,46
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 373,70
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 636,00
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 494,26
	Ostacolo costituito da cassonetti dei rifiuti	1	€ 125,00
	Ostacolo costituito dalla sosta non		
	regolamentare di veicoli	1	€ 600,00
	Palo dell'illuminazione: assenza	1	€ 11.000,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	2	€ 30.416,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 8.376,98
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 3.892,72
		20	€ 120.337,20
50004	MANZONI A. (VIA)	2	€ 28.406,32
	Assenza di percorso a raso	1	€ 21.206,32
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 7.200,00
		2	€ 28.406,32
50005	RIGHI A. (VIA)	5	€ 67.682,49
	Assenza di percorso a raso	3	€ 32.272,49
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 5.800,00
	Percorso in rilevato con serie di rampe di		
	raccordo agli accessi di immobili	1	€ 29.610,00
		5	€ 67.682,49
50006	CAUSSA (VIA)	52	€ 69.661,62

ID	NOME	N	€
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	7	€ 19.183,18
	Assenza di percorso a raso	4	€ 16.801,45
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 808,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 151,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 636,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 100,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 49,88
	Caditoia inadeguata	1	€ 453,98
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 1.207,26
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	2	€ 1.633,28
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	3	€ 720,00
	Passo carraio inadeguato	3	€ 2.165,33
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 85,00
	Percorso in rilevato con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 8.400,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	19	€ 17.266,76
		52	€ 69.661,62
50007	FRA' G. DA SCHIO (VIA)	11	€ 39.234,80
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	3	€ 4.626,12
	Assenza di percorso a raso	2	€ 9.028,89
	Assenza di percorso in rilevato	2	€ 16.973,39
	Assenza di segnalazione tattile per non	1	€ 121,20

ID	NOME	N	€
	vedenti (intercettazione attraversamento)		
	Dislivello causato da gradino di 2/5 cm	1	€ 33,60
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	1	€ 1.890,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 6.561,60
		11	€ 39.234,80
50008	ALMERICO DA SCHIO (PIAZZA)	12	€ 19.501,21
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 5.782,65
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 202,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 252,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 3.180,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 225,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	4	€ 761,08
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 169,98
	sdrucciolevolezza del gradino	1	€ 8.928,00
		12	€ 19.501,21
Giavenale		51	€ 174.663,80
184	GRAMSCI ANTONIO (VIA)	3	€ 9.722,51
	Assenza di percorso a raso	1	€ 7.778,74
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 1.500,20
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 443,58
		3	€ 9.722,51
325	SERVI DI MARIA (VIA)	2	€ 4.964,93
	Assenza di percorso a raso	1	€ 4.861,71

ID	NOME	N	€
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 103,22
		2	€ 4.964,93
442	GIAVENALE DI SOPRA (VIA)	26	€ 108.263,08
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	7	€ 15.217,50
	Assenza di percorso a raso	1	€ 65.980,35
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 202,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	2	€ 733,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 175,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	2	€ 1.494,02
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	4	€ 21.358,01
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	6	€ 2.863,20
		26	€ 108.263,08
	GIAVENALE DI SOTTO (VIA)	16	€ 40.607,54
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 10.165,29
	Assenza di percorso a raso	6	€ 27.734,90
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 272,70
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 954,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 150,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 179,55
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 529,56

ID	NOME	N	€
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 112,68
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine		
	ortogonale al percorso pedonale)	1	€ 508,86
		16	€ 40.607,54
672	BOSCHETTI SORELLE (VIA)	4	€ 11.105,74
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.947,84
	Assenza di percorso a raso	1	€ 6.945,30
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 262,60
	Rampa di accesso non conforme	1	€ 1.950,00
		4	€ 11.105,74
Magrè		656	€ 925.852,64
221	ASOLO (VIA)	23	€ 30.270,17
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	2	€ 6.391,35
	Assenza di percorso a raso	1	€ 111,12
	Assenza di protezione del percorso pedonale	2	€ 3.120,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 656,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	3	€ 1.818,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	1	€ 510,00
	Assenza di strisce zebrate	4	€ 698,25
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	1	€ 3.910,38
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	1	€ 573,45

ID	NOME	N	€
	Oggetto generico che può essere causa di		
	infortunio	1	€ 780,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 10.571,81
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine		
	ortogonale al percorso pedonale)	1	€ 254,43
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 874,88
		23	€ 30.270,17
240	BIELLA (VIA)	40	€ 97.195,91
	Assenza di adeguata compattazione,		
	presenza di buche, deformazioni su		
	pavimentazione esistente in ghiaia	1	€ 423,00
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	6	€ 14.821,85
	Assenza di percorso a raso	12	€ 60.262,05
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 4.519,83
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 656,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	5	€ 2.222,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	2	€ 969,00
	Assenza di strisce zebrate	7	€ 1.147,13
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 11.172,50
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 462,06
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 540,00

ID	NOME	N	€
		40	€ 97.195,91
248	BROGLIALOCO (VIA)	47	€ 64.960,28
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 4.800,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	6	€ 1.363,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 202,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 100,00
	Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di		
	un passeggino o carrozzina a lato della		
	seduta.	1	€ 250,00
	Caditoia inadeguata	3	€ 1.507,21
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 946,19
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	3	€ 34.101,60
	Ostacolo costituito da arredo mobile per la		
	ristorazione	1	€ 50,00
	Ostacolo costituito da base fissa a corredo di		
	indicazione segnaletica o cartello pubblicitario		
	o cartello di fermata autobus	1	€ 80,00
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 45,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	2	€ 2.035,74
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	4	€ 256,00
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 10.068,81
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	9	€ 5.207,05
	Scivolo con pendenza eccessiva	9	€ 3.707,17

ID	NOME	N	€
		47	€ 64.960,28
270	CAMIN (VIA)	35	€ 44.910,05
	Assenza di percorso a raso	2	€ 21.748,35
	Assenza di protezione del percorso pedonale	5	€ 8.356,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	4	€ 959,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 404,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	2	€ 2.601,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	1	€ 100,00
	Assenza di strisce zebrate	3	€ 571,57
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 1.123,96
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	5	€ 2.591,21
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 45,00
	Ostacolo costituito da fioriera, albero o		
	cespuglio	1	€ 2.280,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 1.164,01
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 40,80
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 2.924,64
		35	€ 44.910,05
274	CAMPO SPORTIVO (VIA)	27	€ 58.066,30
	Assenza di attraversamento pedonale		
	rialzato.	1	€ 13.954,40
	Assenza di percorso accessibile	1	€ 424,21

ID	NOME	N	€
	(sottodimensionato)		
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	5	€ 2.141,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	3	€ 1.010,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 1.060,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 219,45
	Attraversamento pedonale pericoloso su		
	strada ad alta intensità di traffico	1	€ 30.203,24
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	7	€ 1.654,95
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 6.223,23
	Scivolo con pendenza eccessiva	3	€ 1.175,62
		27	€ 58.066,30
303	COLLAREO (VIA)	43	€ 76.709,02
	Assenza di adeguato drenaggio e		
	conseguente deposito di acque meteoriche,		
	presenza di sconnessioni, buche,		
	deformazioni su pavimentazione esistente in		
	terra battuta	2	€ 5.827,52
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.826,10
	Assenza di fontana accessibile	1	€ 1.500,00
	Assenza di panca per la seduta	1	€ 4.250,00
	Assenza di percorso a raso	3	€ 21.646,19
	Assenza di percorso accessibile		
	(sottodimensionato)	4	€ 19.017,40
	Assenza di percorso in rilevato	1	€ 3.990,91
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	2	€ 222,20

ID	NOME	N	€
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	2	€ 808,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	2	€ 1.428,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	2	€ 556,50
	Assenza di strisce zebrate	5	€ 847,88
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	3	€ 1.023,20
	Giochi per parchi: assenza di attrezzature		
	fruibili (altalene)	1	€ 2.500,00
	Ostacolo costituito da base fissa a corredo di		
	indicazione segnaletica o cartello pubblicitario		
	o cartello di fermata autobus	3	€ 348,40
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	2	€ 8,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 480,00
	Passo carraio inadeguato	3	€ 1.151,54
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 1.863,24
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	2	€ 5.722,66
	Sconnessione generalizzata della		
	pavimentazione	1	€ 1.691,30
		43	€ 76.709,02
513	MAGRE' C. (VIA)	60	€ 59.101,10
	Assenza di protezione del percorso pedonale	1	€ 400,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	7	€ 1.727,10
	Assenza di segnalazione tattile per non	7	€ 3.030,00

ID	NOME	N	€
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.		
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	3	€ 2.652,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 210,00
	Assenza di segnaletica di preavviso di un		
	attraversamento.	1	€ 230,00
	Assenza di strisce zebrate	1	€ 159,60
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 17.876,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 1.749,02
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	5	€ 5.367,20
	Ostacolo costituito da espositore mobile	2	€ 0,00
	Ostacolo costituito da palo di illuminazione	1	€ 500,95
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Ostacolo dovuto ad insegna e/o tenda	1	€ 0,00
	Passo carraio inadeguato	8	€ 9.852,96
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 2.488,64
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	5	€ 8.591,86
	Scivolo con pendenza eccessiva	9	€ 4.025,78
		60	€ 59.101,10
515	MANTOVA (VIA)	36	€ 26.539,80
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 2.434,80
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	8	€ 3.302,70
	Assenza di segnalazione tattile per non	5	€ 1.222,10

ID	NOME	N	€
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.		
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	2	€ 1.173,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	1	€ 530,00
	Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di		
	un passeggino o carrozzina a lato della		
	seduta.	1	€ 1.000,00
	Assenza di strisce zebrate	2	€ 319,20
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 10.893,19
	Caditoia inadeguata	1	€ 453,98
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 911,79
	Giochi per parchi: assenza di attrezzature		
	fruibili (altalene)	1	€ 2.500,00
	Oggetto generico che può essere causa di		
	infortunio	1	€ 312,00
	Ostacolo costituito da base fissa a corredo di		
	indicazione segnaletica o cartello pubblicitario		
	o cartello di fermata autobus	1	€ 150,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 102,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 155,27
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	2	€ 287,20

ID	NOME	N	€
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	1	€ 128,05
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio in linea,		
	parallelo al percorso pedonale)	1	€ 254,43
	Scivolo con pendenza eccessiva	1	€ 410,10
		36	€ 26.539,80
573	PADOVA (VIA)	30	€ 24.789,86
	Assenza di adeguato drenaggio e		
	conseguente deposito di acque meteoriche,		
	presenza di sconnessioni, buche,		
	deformazioni su pavimentazione esistente in		
	terra battuta	1	€ 2.399,57
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	1	€ 121,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	3	€ 2.323,00
	Assenza di segnaletica di preavviso di un		
	attraversamento.	1	€ 460,00
	Assenza di strisce zebrate	3	€ 458,85
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	2	€ 8.379,38
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	2	€ 481,70
	Giochi per parchi: assenza di attrezzature		
	fruibili (altalene)	1	€ 2.500,00
	Ostacolo costituito da cassonetto della		
	spazzatura	1	€ 45,00
	Ostacolo costituito da fioriera, albero o		
	cespuglio	1	€ 120,00

ID	NOME	N	€
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	1	€ 2.055,97
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	1	€ 99,37
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	1	€ 537,00
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	10	€ 4.568,82
		30	€ 24.789,86
595	PIO X (VIA)	135	€ 255.937,72
	Assenza di protezione del percorso pedonale	4	€ 3.096,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	15	€ 5.807,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	4	€ 545,40
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	3	€ 1.722,50
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	7	€ 925,00
	Assenza di strisce zebrate	5	€ 578,55
	Colonnina S.O.S.: assenza	1	€ 3.000,00
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	3	€ 1.490,97
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	6	€ 4.155,60
	Ostacolo costituito da cestino getta rifiuti	1	€ 160,00
	Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente	1	€ 240,00
	Passo carraio inadeguato	3	€ 3.138,17
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	1	€ 30,60
	Percorso a raso con sconnessioni, buche,		
	mancata finitura, deformazioni	3	€ 63.558,00

ID	NOME	N	€
	Percorso con pendenza inadeguata e non		
	giustificata	1	€ 745,60
	Presenza di pendenza trasversale eccessiva	2	€ 5.342,71
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	62	€ 152.959,06
	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi		
	riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine		
	ortogonale al percorso pedonale)	1	€ 254,43
	Scivolo con pendenza eccessiva	12	€ 8.187,63
		135	€ 255.937,72
616	RIVA DI MAGRE' (VIA)	7	€ 2.716,98
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	1	€ 1.010,00
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	2	€ 211,17
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	1	€ 143,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	3	€ 1.352,21
		7	€ 2.716,98
691	TUZZI (VIA)	48	€ 95.351,34
	Assenza di attraversamento pedonale a raso	1	€ 1.004,36
	Assenza di percorso a raso	1	€ 2.361,40
	Assenza di protezione del percorso pedonale	2	€ 1.740,00
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti (intercettazione attraversamento)	8	€ 1.868,50
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento	2	€ 1.212,00

ID	NOME	N	€
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.		
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	2	€ 1.326,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	4	€ 500,00
	Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di		
	un passeggino o carrozzina a lato della		
	seduta.	1	€ 250,00
	Assenza di strisce zebrate	5	€ 698,25
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	1	€ 4.301,41
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	1	€ 547,18
	Oggetto generico che può essere causa di		
	infortunio	3	€ 460,20
	Ostacolo costituito da base fissa a corredo di		
	indicazione segnaletica o cartello pubblicitario		
	o cartello di fermata autobus	1	€ 150,00
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	2	€ 287,20
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	13	€ 72.178,11
	Sconnessione generalizzata della		
	pavimentazione	1	€ 6.466,72
		48	€ 95.351,34
723	ROMA (VIALE)	114	€ 83.351,14
	Assenza di segnalazione tattile per non	21	€ 12.221,00

ID	NOME	N	€
	vedenti (intercettazione attraversamento)		
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di attraversamento		
	pedonale posto in senso ortogonale al senso		
	di marcia.	26	€ 6.585,20
	Assenza di segnalazione tattile per non		
	vedenti in prossimità di doppio		
	attraversamento pedonale.	3	€ 3.366,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come		
	linea guida all'orientamento delle persone		
	non vedenti	3	€ 2.385,00
	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per		
	l'intercettazione di pubblici servizi (Targa		
	tattile, fermata del mezzo pubblico)	2	€ 400,00
	Attraversamento pedonale con		
	pavimentazione inadeguata per la presenza di		
	sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati		
	con la pavimentazione esistente	3	€ 16.870,48
	Dislivello causato da gradino max 2,5 cm	5	€ 3.486,58
	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm	2	€ 2.786,12
	Ostacolo costituito da elemento		
	arboreo/arbustivo	1	€ 148,48
	Passo carraio inadeguato	1	€ 1.308,69
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	caditoia/griglia	8	€ 353,60
	Pavimentazione dissestata per la presenza di		
	pozzetto/chiusino	5	€ 296,99
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	31	€ 30.954,30
	Scivolo con pendenza eccessiva	3	€ 2.188,71
		114	€ 83.351,14
746	GAVARDO (VICOLO)	11	€ 5.952,97
	Caditoia inadeguata	6	€ 2.723,88

ID	NOME	N	€
	Presenza di caditoia/griglia rete meteoriche o		
	prese aria per piani interrati con fessure		
	longitudinali rispetto al senso di marcia dei		
	pedoni	1	€ 143,60
	Presenza di sconnessioni, buche isolate,		
	deformazioni della pavimentazione esistente,		
	assenza di porzioni di essa.	4	€ 3.085,49
		11	€ 5.952,97
TOTALE		2484	€ 5.794.191,57

## **STRALCI AMBITO URBANO**

La seguente tabella illustra le priorità di intervento, suddivise in stralci, come previsto dalla normativa di riferimento.

La seguente suddivisone è frutto del calcolo dell'algoritmo scaturito dal programma informatico.

Per tale motivo si rende necassario analizzare criticamente le priorità di intevento. Il compito di analisi critica di tali risultati è risevato alle amministrazioni e ai progettisti, che, attraverso la conoscenza della realtà territoriale e attraverso la conoscenza dei dati acquisiti, potranno decidere di modificare le priorità, anche in relazione alle eventuali revisioni di stralci relative agli edifici.

ID	NOME/STRALCIO	€
	PRIMO	·
252	VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA	€ 90.534,71
441	VIA GIAVENALE DI SOPRA	€ 108.263,08
591	VIA PIETRO MARASCHIN	€ 293.761,78
723	VIALE ROMA	€ 83.351,14
	TOTALE PRIMO STRALCIO	€ 575.910,71
	SECONDO	
275	VIA CAPITANO SELLA	€ 61.447,18
316	VIA DEI BOLDU'	€ 124.584,31
333	VIA DEL REDENTORE	€ 18.294,01
405	VIA G. MARCONI	€ 16.589,62


ID	NOME/STRALCIO	€
627	VIA ROVERETO	€ 184.647,11
637	VIA S. G. BOSCO	€ 55.650,99
725	VIALE TRENTO TRIESTE	€ 76.081,29
	TOTALE SECONDO STRALCIO	€ 537.294,51
	TERZO	
274	VIA CAMPO SPORTIVO	€ 58.066,30
375	VIA F.LLI PASINI	€ 217.360,81
442	VIA GIAVENALE DI SOTTO	€ 40.607,54
583	VIA PASUBIO	€ 83.040,51
616	VIA RIVA DI MAGRE'	€ 2.716,98
673	VIA SANTISSIMA TRINITA'	€ 62.895,56
707	VIALE XXIX APRILE	€ 44.737,34
721	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	€ 38.330,13
	TOTALE TERZO STRALCIO	€ 547.755,17
	QUARTO	
433	VIA GAMINELLA	€ 5.519,11
595	VIA PIO X	€ 255.937,72
679	VIA T. VECELLIO	€ 36.823,53
705	VIA VENEZIA	€ 140.602,07
833	PIAZZALE DIVISIONE ACQUI	€ 134.228,42
50008	PIAZZA ALMERICO DA SCHIO	€ 19.501,21
	TOTALE QUARTO STRALCIO	€ 592.612,07
	QUINTO	
155	PIAZZA A. ROSSI	€ 21.352,59
158	PIAZZA STATUTO	€ 149.493,02
162	PIAZZA IV NOVEMBRE	€ 2.592,41
221	VIA ASOLO	€ 30.270,17
339	VIA DELLA POTARA	€ 64.696,55
346	VIA DELLO SPORT	€ 172.171,73
513	VIA C. MAGRE'	€ 59.101,10
625	VIA ROMPATO	€ 3.984,30
706	VIA XX SETTEMBRE	€ 10.282,71
50005	VIA A. RIGHI	€ 67.682,49


ID	NOME/STRALCIO	€		
TOTALE QUINT	O STRALCIO	€ 581.627,07		
SESTO				
209	VIA ALFREDO BACCARINI	€ 59.389,84		
217	VIA A. FUSINATO	€ 14.044,90		
230	VIA BARATTO	€ 66.213,15		
263	VIA CA' MASOTTA	€ 24.621,28		
288	VIA CASTELLO	€ 41.184,31		
342	VIA DELLA VALLETTA	€ 85.529,24		
393	VIA F. BARACCA	€ 19.181,05		
400	VIA G. GARIBALDI	€ 1.578,63		
445	VIA G. CARDUCCI	€ 11.410,19		
458	VIALE GRUMI DEI FRATI	€ 29.541,89		
570	VIA P. RIBOLI	€ 16.763,60		
686	VIA T. LIVIO	€ 116.049,71		
724	VIALE SANTA CROCE	€ 79.482,75		
830	VIA S. C. DE LELLIS	€ 12.454,43		
	TOTALE SESTO STRALCIO	€ 577.444,96		
	SETTIMO			
292	VIA CEMENTI	€ 95.307,47		
347	VIA D. COMPAGNI	€ 58.687,79		
409	VIA G. B. CONTE	€ 42.499,79		
417	VIA G. MAZZINI	€ 11.471,54		
468	VIA L. DA VINCI	€ 208.524,26		
691	VIA TUZZI	€ 95.351,34		
50007	VIA FRA' G. DA SCHIO	€ 39.234,80		
	TOTALE SETTIMO STRALCIO	€ 551.076,98		
OTTAVO				
90	LARGO FUSINELLE	€ 3.479,98		
182	VIA A. FUSINIERI	€ 48.363,49		
184	VIA ANTONIO GRAMSCI	€ 9.722,51		
208	VIA A. FLEMING	€ 22.380,41		
248	VIA BROGLIALOCO	€ 64.960,28		
270	VIA CAMIN	€ 44.910,05		


ID	NOME/STRALCIO	€
279	VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA	€ 19.900,48
303	VIA COLLAREO	€ 76.709,02
350	VIA DON F. FACCIN	€ 32.036,54
363	VIA E. FERMI	€ 34.541,87
440	VIA GIARETTE	€ 11.437,19
515	VIA MANTOVA	€ 26.539,80
520	VIA M. SANUDO	€ 60.874,14
573	VIA PADOVA	€ 24.789,86
600	VIA PORTA DI SOTTO	€ 18.700,35
672	VIA SORELLE BOSCHETTI	€ 11.105,74
674	VIA STRASSEGIARE	€ 63.755,94
50004	VIA A. MANZONI	€ 28.406,32
	TOTALE OTTAVO STRALO	CIO € 602.613,97
	NONO	,
85	GALLERIA PETANGE	€ 4.201,21
179	VIA A. DA SCHIO	€ 26.623,65
181	VIA A. FOGAZZARO	€ 61.493,76
185	VIA A. LUZIO	€ 23.645,66
196	VIA A. ROSSI	€ 20.655,76
240	VIA BIELLA	€ 97.195,91
269	VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	€ 1.761,75
279	VIA CARDINALE ELIA DALLA COSTA	€ 6.752,15
325	VIA SERVI DI MARIA	€ 4.964,93
370	VIA F. DE PINEDO	€ 10.574,40
412	VIA G. B. MORGAGNI	€ 25.324,70
427	VIA G. VERDI	€ 12.792,90
430	VIA G. D'ANNUNZIO	€ 37.371,60
454	VIA GORZONE	€ 11.918,20
601	VIA POZZA MARASCHIN	€ 71.292,26
722	VIA PETITTI DI RORETO	€ 15.309,78
50001	VIA SAN ROCCO	€ 110.812,70
50006	VIA CAUSSA	€ 69.661,62


	TOTALE NONO STRALCIO	€ 612.352,94	
DECIMO			
93	LOCALITA' BOLDORO	€ 5.128,69	
170	SCALETTE DELL'ARCO	€ 29.408,21	
171	STRADA DEI FRATI	€ 35.305,28	
249	VIA BROLO DEL CONTE	€ 123.870,91	
281	VIA CARDATORI	€ 2.698,77	
310	VIA D. MANIN	€ 21.321,05	
312	VIA DANTE ALIGHIERI	€ 29.517,19	
329	VIA DEI VIGNA	€ 87.919,23	
330	VIA DEL FERRO	€ 10.129,17	
340	VIA DELLA POZZA	€ 25.813,49	
403	VIA G. LEOPARDI	€ 23.879,40	
413	VIA G. TIEPOLO	€ 10.579,08	
462	VIA I. NIEVO	€ 14.585,13	
549	VIA MONTE CIOVE	€ 2.266,16	
561	VIA N. TRON	€ 20.324,08	
611	VIA ROSSECCO VECCHIO	€ 5.208,98	
645	VIA S. GAETANO	€ 20.257,13	
746	VICOLO GAVARDO	€ 5.952,97	
758	VICOLO SANTA MARIA	€ 5.208,98	
885	VIA RAFFAELLO	€ 15.792,12	
50002	VIA A. TOALDI	€ 120.337,20	
	€ 615.503,19		
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 5.794.191,57	


Di seguito, si riportano i **grafici riassuntivi** tramite i quali poter evincere la stima dei costi relativa agli interventi sia per l'ambito l'edilizio sia per l'ambito urbano.

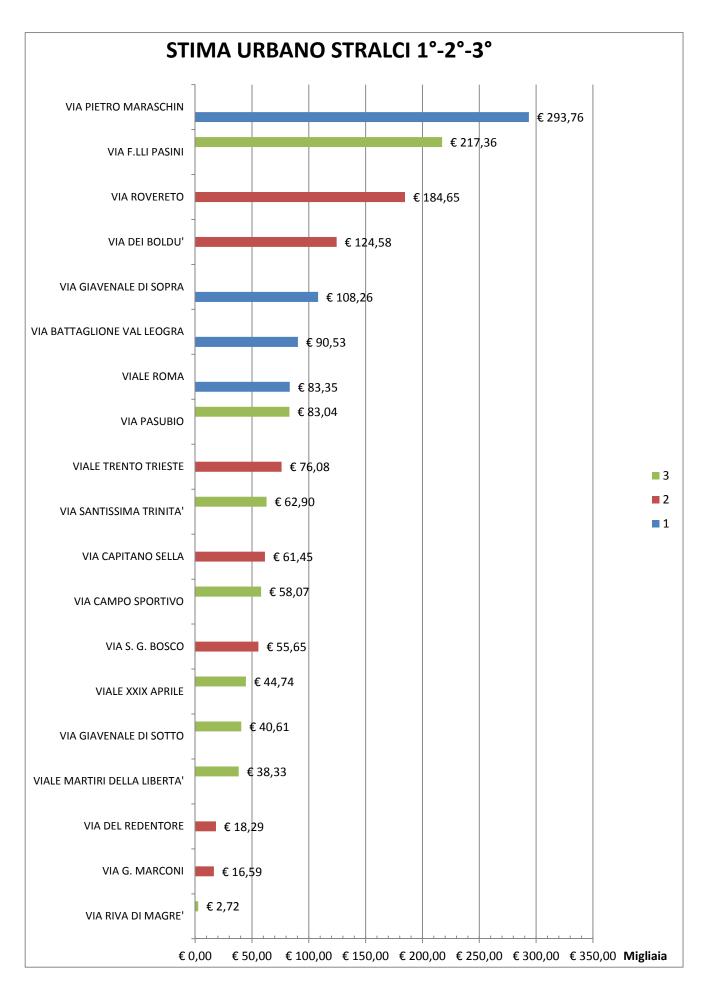


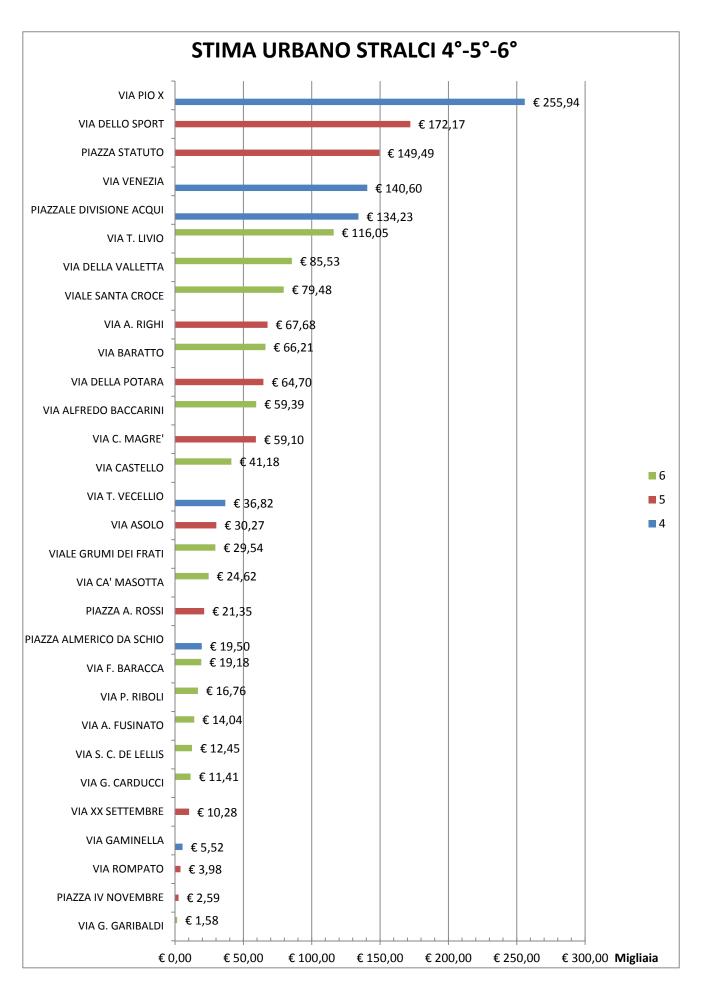


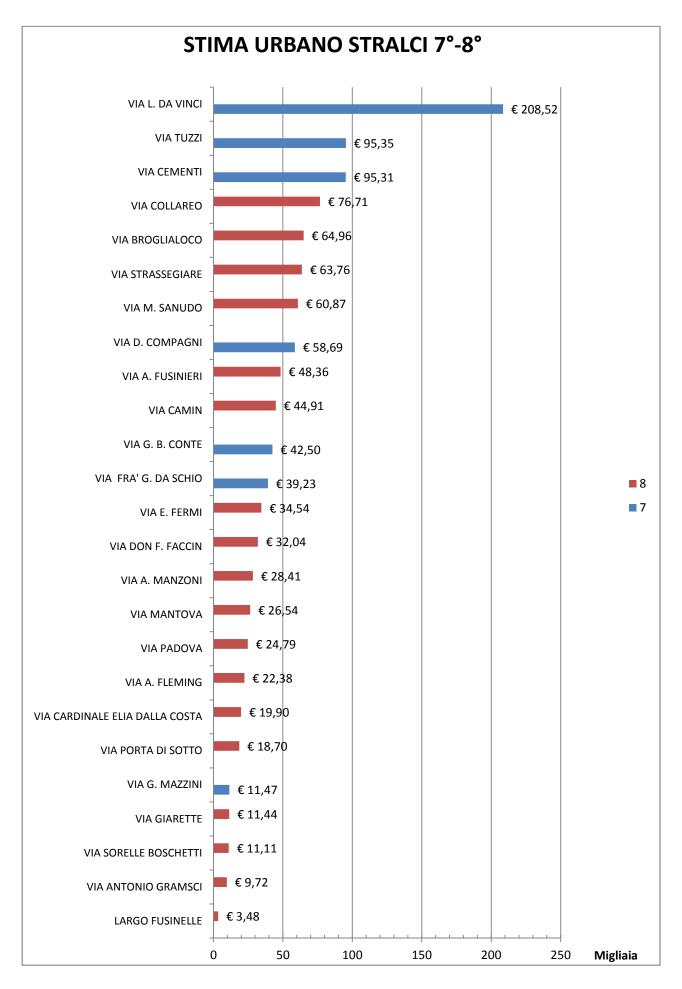

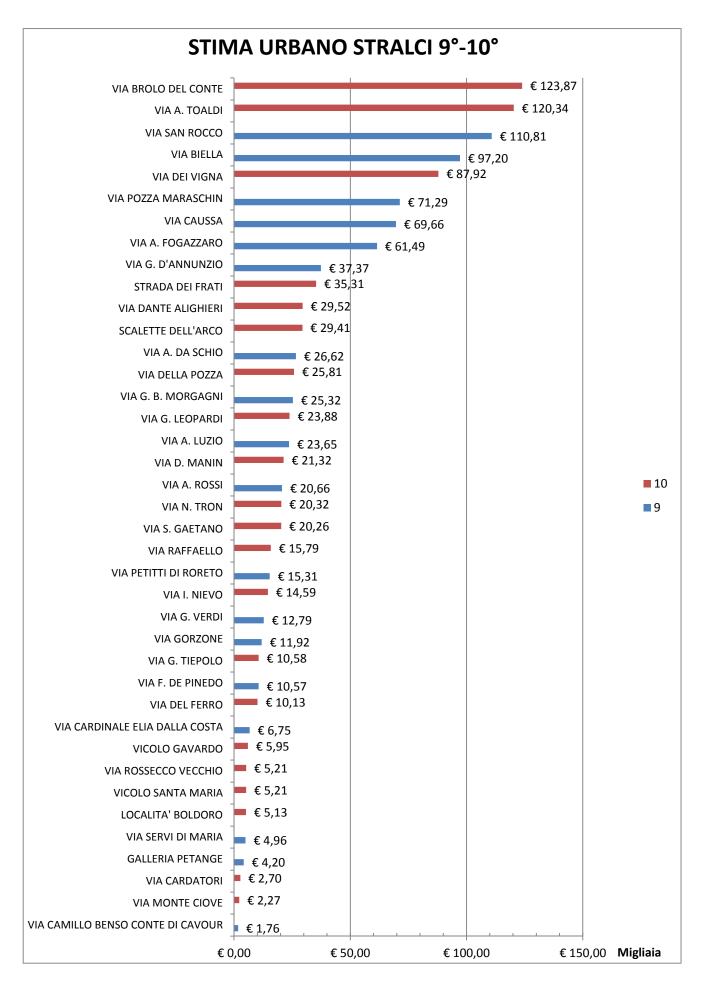

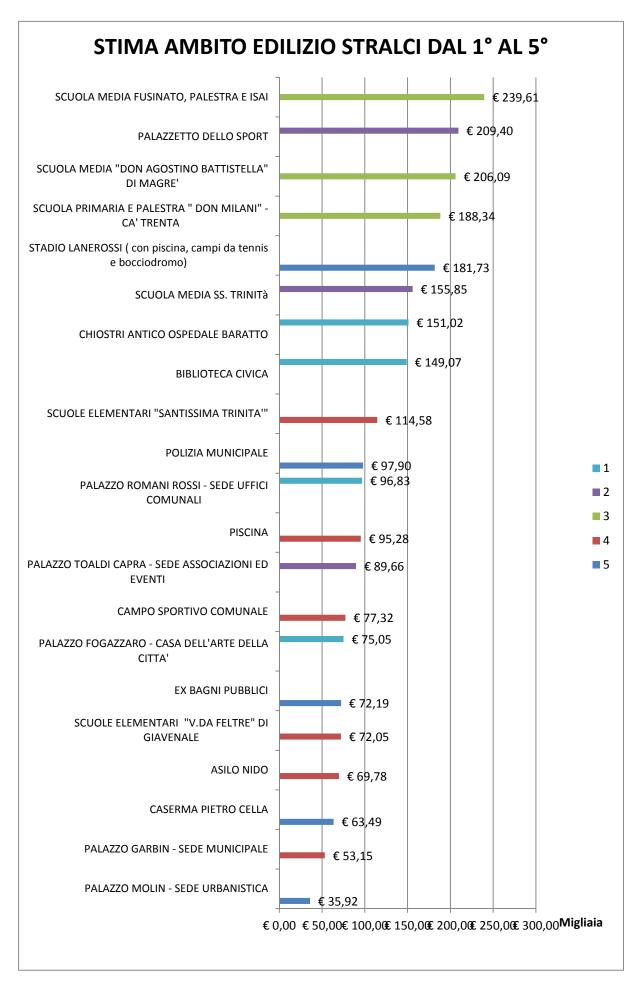

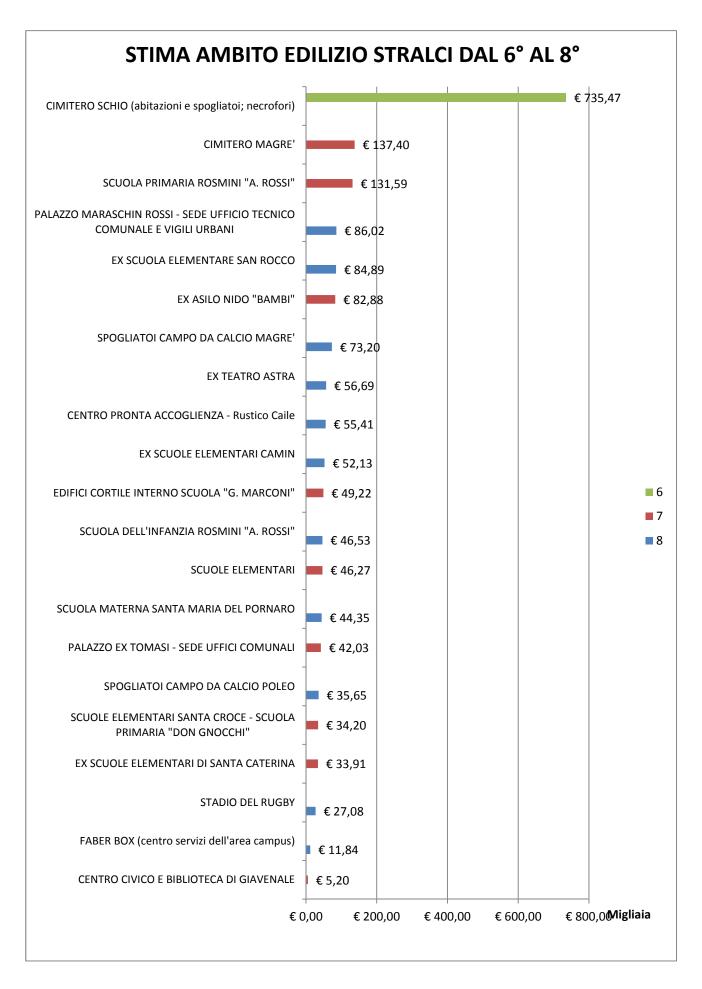

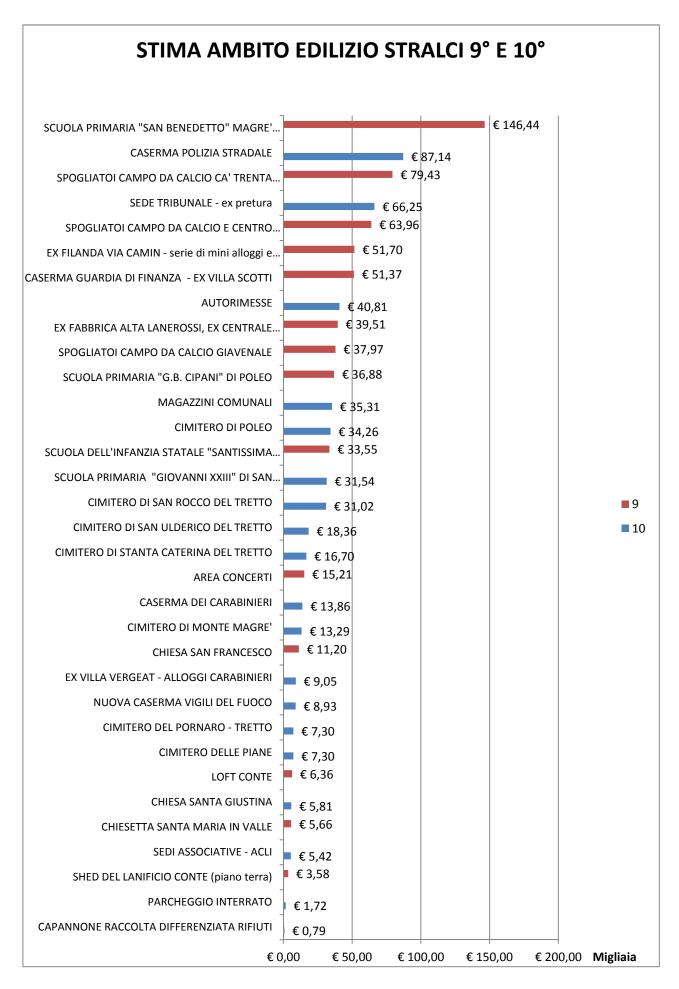

# STIME COMPLESSIVE DEI COSTI D'INTERVENTO

## **Ambito Edilizio**

Totale complessivo	n. interventi	€
	1.777	€. 5.383.950,25

### **Ambito Urbano**

Totale complessivo	n. interventi	€
, 555.05 55.07 <b>p</b> .055.05	2.484	€ 5.794.191,57

### Conclusioni

Si fa presente che i contratti di appalto aventi per oggetto opere di abbattimento delle Barriere Architettoniche sono soggetti ad aliquota iva agevolata al 4% ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Una chiave di lettura indispensabile per analizzare gli stralci dal punto di vista economico riguarda le opere già previste dai Piani Annuali di Intervento, le opere di manutenzione ordinarie previste nelle vie analizzate dal P.E.B.A., tutte le opere di manomissione e ripristino dei tratti di marciapiedi e strade effettuate quotidianamente da municipaizzate e circoscrizioni.

Dall'adozione del Piano tutti queste opere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del piano.

Si può, così, ipotizzare una riduzione consistente degli importi dei vari stralci.

